PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-171097

(43) Date of publication of application: 14.06.2002

(51)Int.CI.

H05K 13/04

(21)Application number: 2000-366311

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

30.11.2000

(72)Inventor: MAENISHI YASUHIRO

YOSHIDA IKUO


MORIMOTO MASAMICHI KANEMICHI TOSHIKI SHIDA TAKEHIKO

(54) METHOD AND APPARATUS FOR OPTIMIZING MOUNTING SEQUENCE OF COMPONENTS, AND COMPONENT-MOUNTING MACHINE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for optimizing the mounting sequence of components with a component mounting machine, having a working head for simultaneously sucking and mounting the components on a board under various restrictions.

SOLUTION: The method for optimizing the mounting sequence of components comprises the step of (1) optimizing an array of component types, without taking into consideration an array fixing on a temporary Z-axis (an axis for aligning component cassettes). That is, a component histogram, in which simultaneous suction is preferred is formed. The method further comprises the step of (2) moving the component type to be an object of array fixing from the temporary Z axis to a real Z axis. The method also comprises the step of (3) moving the component type (component tape) which is not to be an object of the array fixing from the temporary Z axis to the real Z axis. At this time, the component type (component tape) which is not to be the object of the

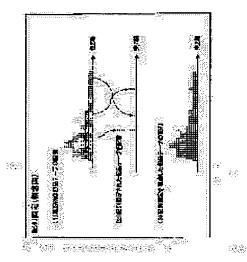

array fixing is disposed in the gap of the array fixed component types (component tape). Finally, the method also comprises the step of generating a suction pattern by cross cropping (component array deciding by considering simultaneous suction) from the component type (component tape) on the real Z axis.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.04.2003


[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

3466153

BEST AVAILABLE COPY



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-171097 (P2002-171097A)

ţ.

(43)公開日 平成14年6月14日(2002.6.14)

(51) Int.Cl.7

H 0 5 K 13/04

識別記号

记号

FΙ

H05K 13/04

テーマコート*(参考)

Z 5E313

審査請求 未請求 請求項の数33 OL (全 70 頁)

(21)出願番号

特願2000-366311(P2000-366311)

(22)出願日

平成12年11月30日(2000, 11.30)

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 前西 康宏

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 吉田 幾生

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100090446

弁理士 中島 司朗 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 部品実装順序最適化方法、その装置及び部品実装機

(57)【要約】

【課題】 様々な制約下において、複数の部品を同時吸着して基板に装着していく作業ヘッドを備える部品実装機を対象として部品の実装順序を最適化する方法を提供する。

【解決手段】 (1)仮 Z 軸 (部品カセットが並べられる軸)上で、配列固定を考慮せずに部品種の配列を最適化する。つまり、同時吸着を優先した部品ヒストグラムを作成する。(2)配列固定の対象となっている部品種を仮 Z 軸から実 Z 軸へ移動する。(3)配列固定の対象でない部品種(部品テープ)を仮 Z 軸から実 Z 軸へ移動する。このとき、配列固定された部品種(部品テープ)の隙間に配列固定の対象でない部品種(部品テープ)を配置していく。最後に、実 Z 軸上の部品種(部品テープ)から、刈り上げ処理(同時吸着を考慮した部品配列決定)により、吸着バターンを生成する。

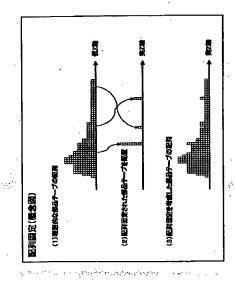

【特許請求の範囲】

【請求項1】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業ヘッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方法において、特定の部品カセットが特定の位置に配置されなければならないという制約を遵守しつつ部品カセットの配列を最適化する方法であって、

最適化の対象となる全ての部品に対して、前記制約を考慮することなく、作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着 10 する回数が多くなるように、同一種類の部品の集まりである部品種の配列を第1座標軸上で決定する仮最適化ステップと、

前記制約に従って、前記第1座標軸上に配列された部品種から、前記制約に係る部品種を取り出し、第2座標軸上に配置する第1移動ステップと、

前記第1座標軸上に残された部品種を、その並びを維持したまま、前記第2座標軸上の既に配置された部品種の隙間に配置していく第2移動ステップと、

前記第2座標軸を横軸とし、部品種に含まれる部品の員数を縦軸とする部品ヒストグラムであって、前記第2移動ステップ後における部品種の並びからなる部品ヒストグラムに対して、部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方向に連続して並ぶn個の部品である吸着パターンを、取り出すことができなくなるまで繰り返して取り出し、部品カセットの並びにおける対応する部品カセットに割り当てる刈り上げステップと、

前記刈り上げステップによる取り出し後における前記部品ヒストグラムを、横軸上の幅がn個の部品となるようなダイヤグラムの生成を目指して、対応する部品カセットに割り当てるコア処理ステップとを含むことを特徴とする部品実装順序最適化方法。

【請求項2】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していくn個の吸着ノズルからなる作業へッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方法において、基板上の特定の領域については前記n個の吸着ノズルのうちのm個の吸着ノズルだけが部品を装着できるという制約を遵守しつつ部品カセットの配列を最適化する方法であって、

最適化の対象となる全ての部品のうち、前記制約を受ける部品と受けない部品それぞれを対象とし、同一種類の部品の集まりを部品種とする部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べた2つの部品ヒストグラムを生成する部品ヒストグラム生成ステップと、

前記2つの部品ヒストグラムそれぞれに対して、部品の 員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方 向に連続して並ぶn個の部品である吸着パターンを、取 り出すことができなくなるまで繰り返して取り出し、そ れそれ、第1及び第2座標軸の対応する位置に配置する 50 刈り上げステップと、

前記刈り上げステップによる取り出し後における前記2つの部品ヒストグラムそれぞれに対して、横軸上の幅がn個の部品となるようなダイヤグラムの生成を目指して、それぞれ、部品種を前記第1及び第2座標軸の対応する位置に配置するコア処理ステップと、

前記コア処理ステップ後における前記第1及び第2座標軸に配置された部品ヒストグラムを合成し、得られた部品ヒストグラムに基づいて部品カセットの配列を決定する合成ステップとを含むことを特徴とする部品実装順序最適化方法。

【請求項3】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していくn個の吸着ノズルからなる作業へッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方法において、基板上の特定の領域については前記n個の吸着ノズルのうちのm個の吸着ノズルだけが部品を装着できるという制約を遵守しつつ部品カセットの配列を最適化する方法であって、

6 最適化の対象となる全ての部品に対して、前記制約を考慮することなく、作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くなるように、同一種類の部品の集まりである部品種の配列を決定する仮最適化ステップと、決定された配列において、前記制約を受ける部品を含む部品種と、その部品種と員数が近い部品からなり、かつ、前記制約を受けない部品だけからなる部品種とを入れ替え、入れ替えられた部品種の配列に基づいて部品カセットの配列を決定する入れ替えステップとを含むことを特徴とする部品実装順序最適化方法。

30 【請求項4】 部品を収納した部品カセットの並びから、部品を吸着し、基板に実装していく作業ヘッドを有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方法において、基板上の特定の領域については前記第1及び第2設備のいずれかだけが部品を装着できるという制約を遵守しつつ部品カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分ける方法であって、

最適化の対象となる全ての部品のうち、同一種類の部品の集まりを部品種として場合に、前記第1設備だけが装 60 着できる部品を含む部品種を特定し、その部品種を前記 第1設備に割り当てる第1割り当てステップと、

最適化の対象となる全ての部品のうち、前記第2設備だけが装着できる部品を含む部品種を特定し、その部品種を前記第2設備に割り当てる第2割り当てステップと、最適化の対象となる全ての部品のうち、前記第1及び第2割り当てステップでの割り当ての対象とはならなかった部品を前記第1及び第2設備のいずれかに割り当てる分割ステップとを含むことを特徴とする部品実装順序最適化方法。

50 【請求項5】 前記分割ステップでは、部品の装着時に

おいて第1設備に近い基板上の第1領域に装着すべき部品については前記第1設備に割り当て、部品の装着時において第2設備に近い基板上の第2領域に装着すべき部品については前記第2設備に割り当てることを特徴とする請求項4記載の部品実装順序最適化方法。

【請求項6】 前記分割ステップでは、割り当てられた 全ての部品を実装するための処理の大きさを示す負荷レベルが前記第1設備と前記第2設備とでほぼ等しくなるように、前記部品を前記第1及び第2設備のいずれかに割り当てるととを特徴とする請求項5記載の部品実装順 10序最適化方法。

【請求項7】 前記分割ステップでは、前記第1及び第2割り当てステップでの割り当ての対象とはならなかった部品に対して、員数の多い部品からなる部品種の順に、配置できるだけ、前記第1設備に割り当て、配置できなかった部品種を前記第2設備に割り当てた後に、前記負荷レベルが前記第1設備と前記第2設備とでほぼ等しくなるようにすることを特徴とする請求項6記載の部品実装順序最適化方法。

【請求項8】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業へッドを有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方法において、前記第1及び第2設備による部品実装における処理負荷が平準化されるように部品カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分ける方法であって、

最適化の対象となる全ての部品を一定規則に従って前記第1及び第2設備のいずれかに振り分けた後に、振り分けられた部品それぞれを対象として、作業ヘッドがn個 30の部品を同時に吸着する回数が多くなるように、関連する複数の部品種を山とする複数の山を特定する初期振り分けステップと、

割り当てられた全ての部品を実装するための処理の大きさを示す負荷レベルが前記第1設備と前記第2設備とでほぼ等しくなるように、部品種又は山の単位で、前記第1及び第2設備間を移動させる移動ステップとを含むことを特徴とする部品実装順序最適化方法。

【請求項9】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装してい 40 く作業へッドを有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方法において、前記第1及び第2設備による部品実装における処理負荷が平準化されるように部品カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分ける方法であって、

最適化の対象となる全ての部品を一定規則に従って前記 第1及び第2設備のいずれかに振り分けた後に、振り分 けられた部品それぞれを対象として、作業へッドがn個 の部品を同時に吸着する回数が多くなるように、関連す る複数の部品種を山とする複数の山を特定する初期振り 分けステップと、

割り当てられた全ての部品を実装するのに要する実装時 ・間が前記第1設備と前記第2設備とでほぼ等しくなるよ うに、部品、部品種又は山の単位で、前記第1及び第2 設備間を移動させる移動ステップとを含むことを特徴と する部品実装順序最適化方法。

【請求項10】 前記移動ステップは、

第1設備の実装時間が第2設備の実装時間よりも大きい 4.0 場合において、第2設備に対して許容された数だけ既に 部品種が割り当てられていることを検出するサブステッ フと、

前記検出がなされたときに、第1設備に割り当てられている員数の多い部品種と第2設備に割り当てられている員数の少ない部品種とを入れ替えるサブステップとを含むことを特徴とする請求項9記載の部品実装順序最適化方法。

【請求項11】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装してい 20 く作業ヘットを備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方法であって、部品カセットの配列を最適化する方法であって、

最適化の対象となる全ての部品を、同一種類の部品の集まりを1つの部品種とする部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べることにより、部品ヒストグラムを生成するヒストグラム生成ステップと、

生成された部品ヒストグラムに対して、部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方向に連続して並ぶn個の部品である吸着パターンを、取り出すことができなくなるまで繰り返して取り出す刈り上げステップと

前記刈り上げステップによる取り出し後における前記部 品ヒストグラムの部品を移動させることにより、当該部 品ヒストグラムを、当該部品ヒストグラムの最下段を底 辺とし、当該部品ヒストグラムに含まれる全ての部品を 含み得る高さの平行四辺形又は長方形に変形するコア処 理ステップと、

前記刈り上げステップで取り出された全ての部品と前記コア処理での移動後における全ての部品とを、横軸における位置を対応させて合成し、得られた部品ヒストグラムに基づいて部品カセットの配列を決定する合成ステップとを含むことを特徴とする部品実装順序最適化方法。【請求項12】 前記コア処理ステップでは、前記刈り上げステップによる取り出し後における前記部品ヒストグラムに対して、前記平行四辺形又は長方形をテンプレートの空き位置に移動させることによって前記変形を行うことを特徴とする請求項11記載の部品実装順序最適化方法。

) 【請求項13】 2種類の部品を収納し得る部品カセッ

4

ト(ダブルカセット)を含む部品カセットの並びから、 最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作 業へッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータ により部品の実装順序を最適化する方法において、ダブ ルカセットに収納される2種類の部品は同一の送りピッ チで使用されるテーピング部品でなければならないとい う制約を遵守しつつ部品カセットの配列を最適化する方 法であって、

第1の送りピッチで使用される全ての部品に対して、作業へッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くなる 10ように、同一種類の部品の集まりである部品種の配列を決定する第1最適化ステップと、

決定された前記配列を中間位置で切断して折り返すことにより、切断によって得られた前半部と後半部の部品種が交互に並ぶように合成する第1折り返しステップと、第2の送りピッチで使用される全ての部品に対して、作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くなるように、部品種の配列を決定する第2最適化ステップと、

決定された前記配列を中間位置で切断して折り返すことにより、切断によって得られた前半部と後半部の部品種が交互に並ぶように合成する第2折り返しステップと、前記第1折り返しステップで得られた部品種の配列と前記第2折り返しステップで得られた部品種の配列とを融合し、得られた配列に基づいて部品カセットの配列を決定する融合ステップとを含むことを特徴とする部品実装順序最適化方法。

【請求項14】 前記融合ステップでは、前記第1及び第2折り返しステップでの折り返しによって隣接するとととなった前半部の部品種と後半部の部品種とのペアを維持したまま、前半部の部品種における部品の員数が多い順に前記ペアを並べ替えるととによって前記融合をすることを特徴とする請求項13記載の部品実装順序最適化方法。

【請求項15】 前記部品実装順序最適化方法は、特定の部品種が特定の位置に配置されなければならない制約を遵守するために、さらに、

融合された部品種の配列を、前記前半部に属する部品種だけからなる部品種の第1配列と前記後半部に属する部品種だけからなる部品種の第2配列とに分離する分離ステップと、

前記制約を受ける部品種及び当該部品種とペアになる部品種それぞれを、前記第1及び第2配列それぞれから抜き取る抜き取りステップと、

抜き出された部品種のうち、前半部に属する部品種を前 記第1配列に戻して隙間を詰めるとともに、対応する前 記第2配列の部品種を移動させる戻しステップと、

第2配列の部品種を使用される毎に並べ直す並べ直しステップとを含むことを特徴とする請求項14記載の部品 実装順序最適化方法。 【請求項16】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していくn個の吸着ノズルからなる作業へッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方法において、最適化の対象となる部品には、特定の種類の吸着ノズルを用いて実装されなければならない部品が含まれるという制約を遵守しつつ部品カセットの配列を最適化する方法であって、

吸着ノズルの種類を単位として、員数の順に並べた部品 ヒストグラムを生成するヒストグラム生成ステップと、 生成された前記部品ヒストグラムの一部を含み、全ての 部品を収納し得る部品ヒストグラムであって、横軸上の 幅が n 個の部品となるような枠を作成する枠作成ステッ プと、

ヒストグラム生成ステップで生成された部品ヒストグラムに対して、員数の多い部品から、部品ヒストグラムを分割し、前記枠における当該部品ヒストグラムを含まない空き領域に詰めていく詰め込みステップと、

枠に詰め込まれた部品の並びに基づいて部品カセットの 20 配列を決定する配列決定ステップとを含むことを特徴と する部品実装順序最適化方法。

【請求項17】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業へッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、特定の部品カセットが特定の位置に配置されなければならないという制約を遵守しつつ部品カセットの配列を最適化する装置であって、

最適化の対象となる全ての部品に対して、前記制約を考 60 慮することなく、作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着 する回数が多くなるように、同一種類の部品の集まりで ある部品種の配列を第1座標軸上で決定する仮最適化手 段と、

前記制約に従って、前記第1座標軸上に配列された部品種から、前記制約に係る部品種を取り出し、第2座標軸上に配置する第1移動手段と、

前記第1座標軸上に残された部品種を、その並びを維持 したまま、前記第2座標軸上の既に配置された部品種の 隙間に配置していく第2移動手段と、

可記第2座標軸を横軸とし、部品種に含まれる部品の員数を縦軸とする部品ヒストグラムであって、前記第2移動手段後における部品種の並びからなる部品ヒストグラムに対して、部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方向に連続して並ぶn個の部品である吸着パターンを、取り出すことができなくなるまで繰り返して取り出し、部品カセットの並びにおける対応する部品カセットに割り当てる刈り上げ手段と、

前記刈り上げ手段による取り出し後における前記部品ヒストグラムを、横軸上の幅がn個の部品となるようなダ 50 イヤグラムの生成を目指して、対応する部品カセットに

置。

8

割り当てるコア処理手段とを備えることを特徴とする部 品実装順序最適化装置。

【請求項18】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していくn個の吸着ノズルからなる作業へッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、基板上の特定の領域については前記n個の吸着ノズルのうちの面個の吸着ノズルだけが部品を装着できるという制約を遵守しつつ部品カセットの配列を最適化する装置であって、

最適化の対象となる全ての部品のうち、前記制約を受ける部品と受けない部品それぞれを対象とし、同一種類の部品の集まりを部品種とする部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べた2つの部品ヒストグラムを生成する部品ヒストグラム生成手段と、

前記2つの部品ヒストグラムそれぞれに対して、部品の 員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方 向に連続して並ぶn個の部品である吸着パターンを、取 り出すことができなくなるまで繰り返して取り出し、そ れそれ、第1及び第2座標軸の対応する位置に配置する 刈り上げ手段と、

前記刈り上げ手段による取り出し後における前記2つの 部品ヒストグラムそれぞれに対して、横軸上の幅がn個 の部品となるようなダイヤグラムの生成を目指して、それぞれ、部品種を前記第1及び第2座標軸の対応する位置に配置するコア処理手段と、

前記コア処理手段後における前記第1及び第2座標軸に 配置された部品ヒストグラムを合成し、得られた部品ヒ ストグラムに基づいて部品カセットの配列を決定する合 成手段とを備えることを特徴とする部品実装順序最適化 30 装置

【請求項19】 部品を収納した部品カセットの並びから、部品を吸着し、基板に実装していく作業ヘッドを有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、基板上の特定の領域については前記第1及び第2設備のいずれかだけが部品を装着できるという制約を遵守しつつ部品カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分ける装置であって、

最適化の対象となる全ての部品のうち、同一種類の部品の集まりを部品種として場合に、前記第1設備だけが装着できる部品を含む部品種を特定し、その部品種を前記第1設備に割り当てる第1割り当て手段と、

最適化の対象となる全ての部品のうち、前記第2設備だけが装着できる部品を含む部品種を特定し、その部品種を前記第2設備に割り当てる第2割り当て手段と、

最適化の対象となる全ての部品のうち、前記第1及び第 2割り当て手段での割り当ての対象とはならなかった部 品を前記第1及び第2設備のいずれかに割り当てる分割 手段とを備えることを特徴とする部品実装順序最適化装 50

【請求項20】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業へッドを有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、前記第1及び第2設備による部品実装における処理負荷が平準化されるように部品カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分ける装置であって、

10 最適化の対象となる全ての部品を一定規則に従って前記 第1及び第2設備のいずれかに振り分けた後に、振り分 けられた部品それぞれを対象として、作業ヘッドがn個 の部品を同時に吸着する回数が多くなるように、関連す る複数の部品種を山とする複数の山を特定する初期振り 分け手段と、

割り当てられた全ての部品を実装するための処理の大きさを示す負荷レベルが前記第1設備と前記第2設備とではぼ等しくなるように、部品種又は山の単位で、前記第1及び第2設備間を移動させる移動手段とを備えることを特徴とする部品実装順序最適化装置。

【請求項21】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業ヘッドを有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、前記第1及び第2設備による部品実装における処理負荷が平準化されるように部品カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分ける装置であって、

最適化の対象となる全ての部品を一定規則に従って前記第1及び第2設備のいずれかに振り分けた後に、振り分けられた部品それぞれを対象として、作業ペッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くなるように、関連する複数の部品種を山とする複数の山を特定する初期振り分け手段と、

割り当てられた全ての部品を実装するのに要する実装時間が前記第1設備と前記第2設備とでほぼ等しくなるように、部品、部品種又は山の単位で、前記第1及び第2設備間を移動させる移動手段とを備えることを特徴とする部品実装順序最適化装置。

【請求項22】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業ヘッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置であって、部品カセットの配列を最適化する装置であって、

最適化の対象となる全ての部品を、同一種類の部品の集まりを1つの部品種とする部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べることにより、部品ヒストグラムを生成するヒストグラム生成手段と、

生成された部品ヒストグラムに対して、部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方向に連続

して並ぶn個の部品である吸着パターンを、取り出すと とができなくなるまで繰り返して取り出す刈り上げ手段

前記刈り上げ手段による取り出し後における前記部品ヒ ストグラムの部品を移動させることにより、当該部品ヒ ストグラムを、当該部品ヒストグラムの最下段を底辺と し、当該部品ヒストグラムに含まれる全ての部品を含み 得る高さの平行四辺形又は長方形に変形するコア処理手 段と、

前記刈り上げ手段で取り出された全ての部品と前記コア 処理での移動後における全ての部品とを、横軸における 位置を対応させて合成し、得られた部品ヒストグラムに 基づいて部品カセットの配列を決定する合成手段とを備 えることを特徴とする部品実装順序最適化装置。

【請求項23】 2種類の部品を収納し得る部品カセッ ト(ダブルカセット)を含む部品カセットの並びから、 最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作 業ヘッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータ により部品の実装順序を最適化する装置において、ダブ ルカセットに収納される2種類の部品は同一の送りピッ チで使用されるテービング部品でなければならないとい う制約を遵守しつつ部品カセットの配列を最適化する装 置であって、

第1の送りピッチで使用される全ての部品に対して、作 業ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くなる ように、同一種類の部品の集まりである部品種の配列を 決定する第1最適化手段と、

決定された前記配列を中間位置で切断して折り返すこと により、切断によって得られた前半部と後半部の部品種 が交互に並ぶように合成する第1折り返し手段と、

第2の送りビッチで使用される全ての部品に対して、作 業ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くなる ように、部品種の配列を決定する第2最適化手段と、

決定された前記配列を中間位置で切断して折り返すこと により、切断によって得られた前半部と後半部の部品種 が交互に並ぶように合成する第2折り返し手段と、

前記第1折り返し手段で得られた部品種の配列と前記第 2折り返し手段で得られた部品種の配列とを融合し、得 られた配列に基づいて部品カセットの配列を決定する融 合手段とを備えることを特徴とする部品実装順序最適化 装置。

【請求項24】 部品を収納した部品カセットの並びか ら、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装してい くn個の吸着ノズルからなる作業ヘッドを備える部品実 装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を 最適化する装置において、最適化の対象となる部品に は、特定の種類の吸着ノズルを用いて実装されなければ ならない部品が含まれるという制約を遵守しつつ部品カ セットの配列を最適化する装置であって、

吸着ノズルの種類を単位として、員数の順に並べた部品

ヒストグラムを生成するヒストグラム生成手段と、 生成された前記部品ヒストグラムの一部を含み、全ての 部品を収納し得る部品ヒストグラムであって、横軸上の 幅がn個の部品となるような枠を作成する枠作成手段

ヒストグラム生成手段で生成された部品ヒストグラムに 対して、員数の多い部品から、部品ヒストグラムを分割 し、前記枠における当該部品ヒストグラムを含まない空 き領域に詰めていく詰め込み手段と、

枠に詰め込まれた部品の並びに基づいて部品カセットの 配列を決定する配列決定手段とを備えることを特徴とす る部品実装順序最適化装置。

【請求項25】 2種類の部品を収納し得る部品カセッ ト(ダブルカセット)を含む部品カセットの並びと、最 大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業 ヘッドとを備える部品実装機であって、

前記部品カセットは、

同一の送りピッチで使用される全ての部品に対して、作 業ヘッドが n 個の部品を同時に吸着する回数が多くなる ように、同一種類の部品の集まりである部品種の配列を

得られた配列を中間位置で切断して折り返すことによ り、切断によって得られた前半部と後半部の部品種が交 互に並ぶように合成し、

合成の結果得られる部品種の配列を収納するように並べ られていることを特徴とする部品実装機。

【請求項26】 部品を収納した部品カセットの並びか ら、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装してい く作業ヘッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュ ータにより部品の実装順序を最適化する装置において、 特定の部品カセットが特定の位置に配置されなければな らないという制約を遵守しつつ部品カセットの配列を最 適化する装置に用いられるプログラムであって、

最適化の対象となる全ての部品に対して、前記制約を考 慮することなく、作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着 する回数が多くなるように、同一種類の部品の集まりで ある部品種の配列を第1座標軸上で決定する仮最適化手

前記制約に従って、前記第1座標軸上に配列された部品 種から、前記制約に係る部品種を取り出し、第2座標軸 上に配置する第1移動手段と、

前記第1座標軸上に残された部品種を、その並びを維持 したまま、前記第2座標軸上の既に配置された部品種の 隙間に配置していく第2移動手段と、

前記第2座標軸を横軸とし、部品種に含まれる部品の員 数を縦軸とする部品ヒストグラムであって、前記第2移 動手段後における部品種の並びからなる部品ヒストグラ ムに対して、部品の員数が少ない部品種が先に無くなっ ていく順に、横軸方向に連続して並ぶn個の部品である 50 吸着パターンを、取り出すことができなくなるまで繰り

と、

返して取り出し、部品カセットの並びにおける対応する 部品カセットに割り当てる刈り上げ手段と、

前記刈り上げ手段による取り出し後における前記部品ヒストグラムを、横軸上の幅が n 個の部品となるようなダイヤグラムの生成を目指して、対応する部品カセットに割り当てるコア処理手段としてコンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。

【請求項27】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していくn個の吸着ノズルからなる作業へッドを備える部品実 10 装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、基板上の特定の領域については前記n個の吸着ノズルのうちのm個の吸着ノズルだけが部品を装着できるという制約を遵守しつつ部品カセットの配列を最適化する装置に用いられるプログラムであって

最適化の対象となる全ての部品のうち、前記制約を受ける部品と受けない部品それぞれを対象とし、同一種類の部品の集まりを部品種とする部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べた2つの部品ヒストグラムを生成する部品ヒストグラム生成手段と、

前記2つの部品ヒストグラムそれぞれに対して、部品の 員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方 向に連続して並ぶn個の部品である吸着パターンを、取 り出すことができなくなるまで繰り返して取り出し、そ れそれ、第1及び第2座標軸の対応する位置に配置する 刈り上げ手段と、

前記刈り上げ手段による取り出し後における前記2つの 部品ヒストグラムそれぞれに対して、横軸上の幅がn個 の部品となるようなダイヤグラムの生成を目指して、そ 30 れぞれ、部品種を前記第1及び第2座標軸の対応する位 置に配置するコア処理手段と、

前記コア処理手段後における前記第1及び第2座標軸に 配置された部品ヒストグラムを合成し、得られた部品ヒ ストグラムに基づいて部品カセットの配列を決定する合 成手段としてコンピュータを機能させることを特徴とす るプログラム。

【請求項28】 部品を収納した部品カセットの並びから、部品を吸着し、基板に実装していく作業ヘッドを有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、基板上の特定の領域については前記第1及び第2設備のいずれかだけが部品を装着できるという制約を遵守しつつ部品カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分ける装置に用いられるプログラムであって、

最適化の対象となる全ての部品のうち、同一種類の部品の集まりを部品種として場合に、前記第1設備だけが装着できる部品を含む部品種を特定し、その部品種を前記第1設備に割り当てる第1割り当て手段と、

12

最適化の対象となる全ての部品のうち、前記第2設備だけが装着できる部品を含む部品種を特定し、その部品種を前記第2設備に割り当てる第2割り当て手段と、

・最適化の対象となる全ての部品のうち、前記第1及び第 2割り当て手段での割り当ての対象とはならなかった部 品を前記第1及び第2設備のいずれかに割り当てる分割 手段としてコンピュータを機能させることを特徴とする プログラム。

【請求項29】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業へッドを有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、前記第1及び第2設備による部品実装における処理負荷が平準化されるように部品カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分ける装置に用いられるプログラムであって、最適化の対象となる全ての部品を一定規則に従って前記第1及び第2設備のいずれかに振り分けた後に、振り分けられた部品それぞれを対象として、作業へッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くなるように、関連する複数の部品種を山とする複数の山を特定する初期振り分け手段と、

割り当てられた全ての部品を実装するための処理の大きさを示す負荷レベルが前記第1設備と前記第2設備とでほぼ等しくなるように、部品種又は山の単位で、前記第1及び第2設備間を移動させる移動手段としてコンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。

【請求項30】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大 n 個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業へッドを有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、前記第1及び第2設備による部品実装における処理負荷が平準化されるように部品カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分ける装置に用いられるブログラムであって、最適化の対象となる全ての部品を一定規則に従って前記第1及び第2設備のいずれかに振り分けた後に、振り分けられた部品それぞれを対象として、作業へッドが n 個の部品を同時に吸着する回数が多くなるように、関連する複数の部品種を山とする複数の山を特定する初期振り分け手段と、

割り当てられた全ての部品を実装するのに要する実装時間が前記第1設備と前記第2設備とでほぼ等しくなるように、部品、部品種又は山の単位で、前記第1及び第2設備間を移動させる移動手段としてコンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。

【請求項31】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業ヘッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュ 50 ータにより部品の実装順序を最適化する装置に用いられ

るプログラムであって、部品カセットの配列を最適化する装置に用いられるプログラムであって、

最適化の対象となる全ての部品を、同一種類の部品の集まりを1つの部品種とする部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べることにより、部品ヒストグラムを生成するヒストグラム生成手段と、

生成された部品ヒストグラムに対して、部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方向に連続して並ぶn個の部品である吸着パターンを、取り出すことができなくなるまで繰り返して取り出す刈り上げ手段 10 と

前記刈り上げ手段による取り出し後における前記部品ヒストグラムの部品を移動させることにより、当該部品ヒストグラムを、当該部品ヒストグラムの最下段を底辺とし、当該部品ヒストグラムに含まれる全ての部品を含み得る高さの平行四辺形又は長方形に変形するコア処理手段と、

前記刈り上げ手段で取り出された全ての部品と前記コア 処理での移動後における全ての部品とを、横軸における 位置を対応させて合成し、得られた部品ヒストグラムに 20 基づいて部品カセットの配列を決定する合成手段として コンピュータを機能させることを特徴とするプログラ ム。

【請求項32】 2種類の部品を収納し得る部品カセット(ダブルカセット)を含む部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業へッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、ダブルカセットに収納される2種類の部品は同一の送りビッチで使用されるテービング部品でなければならないとい 30 う制約を遵守しつつ部品カセットの配列を最適化する装置に用いられるプログラムであって、

第1の送りピッチで使用される全ての部品に対して、作業へッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くなるように、同一種類の部品の集まりである部品種の配列を決定する第1最適化手段と、

決定された前記配列を中間位置で切断して折り返すこと により、切断によって得られた前半部と後半部の部品種 が交互に並ぶように合成する第1折り返し手段と、

第2の送りビッチで使用される全ての部品に対して、作 40 業ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くなる ように、部品種の配列を決定する第2最適化手段と、

決定された前記配列を中間位置で切断して折り返すこと により、切断によって得られた前半部と後半部の部品種 が交互に並ぶように合成する第2折り返し手段と、

前記第1折り返し手段で得られた部品種の配列と前記第2折り返し手段で得られた部品種の配列とを融合し、得られた配列に基づいて部品カセットの配列を決定する融合手段としてコンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。

【請求項33】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、基板に実装していくn個の吸着ノズルからなる作業へッドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、最適化の対象となる部品には、特定の種類の吸着ノズルを用いて実装されなければならない部品が含まれるという制約を遵守しつつ部品カセットの配列を最適化するプログラムであって、吸着ノズルの種類を単位として、員数の順に並べた部品ヒストグラムを生成するヒストグラム生成手段と、生成された前記部品ヒストグラムの一部を含み、全ての部品を収納し得る部品ヒストグラムであって、横軸上の幅がn個の部品となるような枠を作成する枠作成手段

ヒストグラム生成手段で生成された部品ヒストグラムに 対して、員数の多い部品から、部品ヒストグラムを分割 し、前記枠における当該部品ヒストグラムを含まない空 き領域に詰めていく詰め込み手段と、

枠に詰め込まれた部品の並びに基づいて部品カセットの 配列を決定する配列決定手段としてコンピュータを機能 させることを特徴とするプログラム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、部品実装機によって電子部品をプリント配線基板等の基板に実装するときの最適な順序を決定する方法等に関し、特に、複数の部品を同時に吸着して基板に装着する作業ヘッドを備える部品実装機を対象とする部品実装順序の最適化に関する。

[0002]

【従来の技術】電子部品をプリント配線基板等の基板に 実装する部品実装機では、より短いタクト(実装時間) を実現するために、対象部品の実装順序について、最適 化が行われる。具体的には、部品実装機が装備する部品 カセット群における各部品カセットの配列順序を最適化 しておく必要がある。

【0003】そのための従来の技術として、例えば、特開平05-104364号公報に開示された部品装着順序最適化方法がある。この方法では、(1)部品カセット群を、その部品に適用される装着スピードによってグループ分けし、同一グループ内の部品カセットを、2個ずつ組み合わせたときの装着点数の和が均等化されるように、同一基板に対する装着点数の多いものと少ないものを適宜組み合わせてペア群を構成し、(2)このカセットグループを装着スピード順に配置し、かつ、同一グループ内においては前記ペア毎に並べることによって、カセットの配列順序を決定し、(3)その後に、部品の装着順序のみをバラメータとして最適化処理を行う。

【0004】これによって、カセット配列順序と部品の 50 装着順序という2つのパラメータによる複雑な最適化が

回避され、単一のパラメータによる短時間での最適化が 実現される、というものである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような従来の最適化方法は、作業ヘッドの吸着率(作業ヘッドによる部品の吸着→移動→装着という一連の繰り返し動作における1回の動作において吸着される部品の個数と同時吸着可能な最大個数との比)が考慮されていないために、複数(例えば、10個)の部品を同時吸着して基板に装着していく高機能な作業ヘッドを備える部品 10実装機に適用することができないという問題がある。

【0006】特に、最近の携帯電話機やノートパソコン等の電子機器の急激な需要の増大に伴い、複数の部品を同時に吸着し、基板に装着していく生産性の高い作業へッドを備える部品実装機が開発されており、そのような高機能な部品実装機に対応した新たな部品実装順序の最適化方法が望まれている。また、部品実装順序の最適化は、リソース(部品カセットの個数等)が有限であることや、人手による作業を極力避けたいとの要求等のために、特定の部品(又は、部品カセット)は特定の位置に装着されなければならない(配列固定)等の様々な制約を遵守することが要求される。

【0007】そこで、本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、様々な制約下において、複数の部品を同時吸着して基板に装着していく作業へッドを備える部品実装機を対象として部品の実装順序を最適化する方法、その装置及び部品実装機等を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明に係る部品実装順序最適化方法は、部品を収 納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を同時 に吸着し、基板に実装していく作業ヘッドを備える部品 実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序 を最適化する方法において、特定の部品カセットが特定 の位置に配置されなければならないという制約を遵守し つつ部品カセットの配列を最適化する方法であって、最 適化の対象となる全ての部品に対して、前記制約を考慮 することなく、作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着す る回数が多くなるように、同一種類の部品の集まりであ る部品種の配列を第1座標軸上で決定する仮最適化ステ ップと、前記制約に従って、前記第1座標軸上に配列さ れた部品種から、前記制約に係る部品種を取り出し、第 2座標軸上に配置する第1移動ステップと、前記第1座 標軸上に残された部品種を、その並びを維持したまま、 前記第2座標軸上の既に配置された部品種の隙間に配置 していく第2移動ステップと、前記第2座標軸を横軸と し、部品種に含まれる部品の員数を縦軸とする部品ヒス トグラムであって、前記第2移動ステップ後における部 品種の並びからなる部品ヒストグラムに対して、部品の 16

員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方向に連続して並ぶ n 個の部品である吸着バターンを、取り出すことができなくなるまで繰り返して取り出し、部・品カセットの並びにおける対応する部品カセットに割り当てる刈り上げステップと、前記刈り上げステップによる取り出し後における前記部品ヒストグラムを、横軸上の幅が n 個の部品となるようなダイヤグラムの生成を目指して、対応する部品カセットに割り当てるコア処理ステップとを含むことを特徴とする。

【0009】具体的には、(1)仮 Z軸(部品カセットが並べられる軸)上で、配列固定を考慮せずに部品種の配列を最適化する。つまり、同時吸着を優先した部品ヒストグラムを作成する。(2)配列固定の対象となっている部品種を仮 Z軸から実 Z軸へ移動する。(3)配列固定の対象でない部品種(部品テープ)を仮 Z軸から実 Z軸へ移動する。このとき、配列固定された部品種(部品テープ)の隙間に配列固定の対象でない部品種(部品テープ)を配置していく。最後に、実 Z軸上の部品種(部品テープ)から、刈り上げ処理(同時吸着を考慮した部品配列決定)により、吸着バターンを生成する。

【0010】また、本発明に係る部品実装順序最適化方 法は、部品を収納した部品カセットの並びから、最大n 個の部品を同時に吸着し、基板に実装していくn 個の吸 着ノズルからなる作業ヘッドを備える部品実装機を対象 とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する 方法において、基板上の特定の領域については前記n個 の吸着ノズルのうちのm個の吸着ノズルだけが部品を装 着できるという制約を遵守しつつ部品カセットの配列を 最適化する方法であって、最適化の対象となる全ての部 品のうち、前記制約を受ける部品と受けない部品それぞ れを対象とし、同一種類の部品の集まりを部品種とする 部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べた2つの部 品ヒストグラムを生成する部品ヒストグラム生成ステッ プと、前記2つの部品ヒストグラムそれぞれに対して、 部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、 横軸方向に連続して並ぶn 個の部品である吸着パターン を、取り出すことができなくなるまで繰り返して取り出 し、それそれ、第1及び第2座標軸の対応する位置に配 置する刈り上げステップと、前記刈り上げステップによ る取り出し後における前記2つの部品ヒストグラムそれ ぞれに対して、横軸上の幅がn個の部品となるようなダ イヤグラムの生成を目指して、それぞれ、部品種を前記 第1及び第2座標軸の対応する位置に配置するコア処理 ステップと、前記コア処理ステップ後における前記第1 及び第2座標軸に配置された部品ヒストグラムを合成 し、得られた部品ヒストグラムに基づいて部品カセット の配列を決定する合成ステップとを含むことを特徴とす

【0011】また、本発明に係る部品実装順序最適化方法は、部品を収納した部品カセットの並びから、部品を

18

17

吸着し、基板に実装していく作業へッドを有する2つの 独立した第1及び第2設備を備える部品実装機を対象と し、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方 法において、基板上の特定の領域については前記第1及 び第2設備のいずれかだけが部品を装着できるという制 約を遵守しつつ部品カセットを前記第1及び第2設備の いずれかに振り分ける方法であって、最適化の対象とな る全ての部品のうち、同一種類の部品の集まりを部品種 として場合に、前記第1設備だけが装着できる部品を含 む部品種を特定し、その部品種を前記第1設備に割り当 てる第1割り当てステップと、最適化の対象となる全て の部品のうち、前記第2設備だけが装着できる部品を含 む部品種を特定し、その部品種を前記第2設備に割り当 てる第2割り当てステップと、最適化の対象となる全て の部品のうち、前記第1及び第2割り当てステップでの 割り当ての対象とはならなかった部品を前記第1及び第 2設備のいずれかに割り当てる分割ステップとを含むこ とを特徴とする。

【0012】また、本発明に係る部品実装順序最適化方 法は、部品を収納した部品カセットの並びから、最大n 個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業へッ ドを有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部 品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順 序を最適化する方法において、前記第1及び第2設備に よる部品実装における処理負荷が平準化されるように部 品カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分 ける方法であって、最適化の対象となる全ての部品を一 定規則に従って前記第1及び第2設備のいずれかに振り 分けた後に、振り分けられた部品それぞれを対象とし て、作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多 くなるように、関連する複数の部品種を山とする複数の 山を特定する初期振り分けステップと、割り当てられた 全ての部品を実装するための処理の大きさを示す負荷レ ベルが前記第1設備と前記第2設備とでほぼ等しくなる ように、部品種又は山の単位で、前記第1及び第2設備 間を移動させる移動ステップとを含むことを特徴とす る。

【0013】また、本発明に係る部品実装順序最適化方法は、部品を収納した部品カセットの並びから、最大 n 個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業へッドを有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方法において、前記第1及び第2設備による部品実装における処理負荷が平準化されるように部品カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分ける方法であって、最適化の対象となる全ての部品を一定規則に従って前記第1及び第2設備のいずれかに振り分けた後に、振り分けられた部品それぞれを対象として、作業へッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くなるように、関連する複数の部品種を山とする複数の

山を特定する初期振り分けステップと、割り当てられた全ての部品を実装するのに要する実装時間が前記第1設備と前記第2設備とでほぼ等しくなるように、部品、部品種又は山の単位で、前記第1及び第2設備間を移動させる移動ステップとを含むことを特徴とする。

【0014】また、本発明に係る部品実装順序最適化方 法は、部品を収納した部品カセットの並びから、最大n 個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業へッ ドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより 部品の実装順序を最適化する方法であって、部品カセッ トの配列を最適化する方法であって、最適化の対象とな る全ての部品を、同一種類の部品の集まりを1つの部品 種とする部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べる ことにより、部品ヒストグラムを生成するヒストグラム 生成ステップと、生成された部品ヒストグラムに対し て、部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順 に、横軸方向に連続して並ぶn個の部品である吸着バタ ーンを、取り出すことができなくなるまで繰り返して取 り出す刈り上げステップと、前記刈り上げステップによ る取り出し後における前記部品ヒストグラムの部品を移 動させることにより、当該部品ヒストグラムを、当該部 品ヒストグラムの最下段を底辺とし、当該部品ヒストグ ラムに含まれる全ての部品を含み得る高さの平行四辺形 又は長方形に変形するコア処理ステップと、前記刈り上 げステップで取り出された全ての部品と前記コア処理で の移動後における全ての部品とを、横軸における位置を 対応させて合成し、得られた部品ヒストグラムに基づい て部品カセットの配列を決定する合成ステップとを含む ととを特徴とする。

【0015】また、本発明に係る部品実装順序最適化方 法は、2種類の部品を収納し得る部品カセット(ダブル カセット)を含む部品カセットの並びから、最大n個の 部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業ヘッドを 備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品 の実装順序を最適化する方法において、ダブルカセット に収納される2種類の部品は同一の送りビッチで使用さ れるテービング部品でなければならないという制約を遵 守しつつ部品カセットの配列を最適化する方法であっ て、第1の送りピッチで使用される全ての部品に対し て、作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多 くなるように、同一種類の部品の集まりである部品種の 配列を決定する第1最適化ステップと、決定された前記 配列を中間位置で切断して折り返すことにより、切断に よって得られた前半部と後半部の部品種が交互に並ぶよ うに合成する第1折り返しステップと、第2の送りピッ チで使用される全ての部品に対して、作業ヘッドがn個 の部品を同時に吸着する回数が多くなるように、部品種 の配列を決定する第2最適化ステップと、決定された前 記配列を中間位置で切断して折り返すことにより、切断 によって得られた前半部と後半部の部品種が交互に並ぶ

ように合成する第2折り返しステップと、前記第1折り返しステップで得られた部品種の配列と前記第2折り返しステップで得られた部品種の配列とを融合し、得られた配列に基づいて部品カセットの配列を決定する融合ステップとを含むことを特徴とする。

【0016】また、本発明は、上記部品実装順序最適化方法におけるステップを手段とする装置としたり、その結果得られる部品種や部品カセットの並びを備える部品実装機としたり、汎用のコンピュータで実行されるプログラムとして実現したりすることもできる。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、以下の目次に従って、図面を用いて詳細に説明する

-目次-

- 1. 部品実装システム
- 1.1 部品実装システムの構成
- 1.2 部品実装機の構成
- 1. 3 最適化装置の構成
- 1. 3. 1 ハードウェアの構成
- 1. 3. 2 ソフトウェアの構成
- 1. 4 モデリング
- 1. 4. 1 最適化の対象とした部品実装機
- 1.4.2 入力データ
- 1.4.3 出力データ
- 1. 4. 4 最適化装置の役割
- 2. 最適化装置による最適化アルゴリズムの概要
- 2. 1 「刈り上げ法」
- 2.1.1 「タスクグループ法」(第1ステップ)
- 2.1.2 「タスクグループ法」の課題
- 2.1.3 「刈り上げ法」(第2ステップ)
- 2.1.4 関連する個別処理
- 2.2 「交差解消法」
- 2. 2. 1 「貪欲法」(第1ステップ)
- 2. 2. 2 「貪欲法」の課題
- 2.2.3 「交差解消法」(第2ステップ)
- 2. 2. 4 関連する個別処理
- 2.3 「戻り最適化法」
- 2.3.1 部品実装動作の再検討
- 2.3.2 「戻り」行程の最適化の必要性
- 2.3.3 「戻り最適化法」(第2ステップ)
- 2. 3. 4 関連する個別処理
- 2. 4 配列固定処理
- 2.4.1 概要
- 2. 4. 2 関連する個別処理
- 2.5 LLサイズ基板への対応
- 2.5.1 概要
- 2. 5. 2 z軸上の部品種の入れ替え
- 2.5.3 吸着方法の変更
- 2.5.4 関連する個別処理

2.6 XLサイズ基板への対応

- 2.6.1 概要
- 2.6.2 関連する個別処理
- 、 2. 7 負荷バランス処理
 - 2.7.1 概要
 - 2.7.2 バランス調整方法のレベル
 - 2.7.3 関連する個別処理
- 2.8 ラインバランス処理
 - 2.8.1 概要
- 10 2.8.2 バランス調整方法のレベル
 - 2.8.3 関連する個別処理
 - 3. 最適化装置による個別処理の詳細
 - 3.1 「刈り上げ法」
 - 3.2 平行四辺形によるカセット分割(テンプレートを使用)
 - 3.3 長方形によるカセット分割
 - 3. 4 与えられたカセット本数でのコア処理方法
 - 3.5 小部品のタスク生成処理
 - 3.6 「交差解消法」(try_to_exchange)
- 20 3.6.1 概略
 - 3.6.2 注意事項
 - 3.6.3 アルゴリズム仕様
 - 3.7 「戻り最適化法」
 - 3.7.1 概略
 - 3. 7. 2 アルゴリズム仕様
 - 3.8 全体の流れ(ヒストグラムからスタート)
 - 3.9 カセットブロック内の固定部品と「山」の配置関
 - 係
 - 3.10 配列固定:固定先の使用可否判断
- 30 3.11 ダブルカセットの配列固定について
 - 3.12 LL制約:吸着方法の変更(1)
 - 3.13 LL制約:吸着方法の変更(2)
 - 3. 14 LL制約: Z軸上の部品種の入れ替え(1)
 - 3. 15 LL制約: Z軸上の部品種の入れ替え(2)
 - 3.16 XLサイズ基板への対応(XL制約)
 - 3.17 負荷レベルバランス調整処理(「山」単位)
 - 3.18 負荷レベルバランス調整処理(部品種単位)
 - 3. 19 前設備から後設備へ山を移動する処理
 - 3.20 前設備から後設備へ部品種を移動する処理
- 40 (A)
 - 3.21 前設備から後設備へ実装点を移動する処理
 - 3.22 ラインバランス処理でのスワップ処理
 - 3.23 ダブルカセットの「刈り上げ法」
 - 3.24 ノズル交換アルゴリズム
 - 4. 画面表示例
 - 4.1 メイン画面
 - 4.2 開く画面
 - 4.3 最適化詳細情報画面
 - 4. 4 カセット個数設定画面
- 50 4.5 部品分割数設定画面

- 4.6 ノズル本数設定画面
- 4.7 ノズルステーション選択画面
- 4.8 オプション設定画面
- 4.9 乙軸情報画面
- 4.10 ノズルステーション情報画面
- 5. 用語の説明

以上の目次に示された各項目の説明は以下の通りであ る。

- 部品実装システム 1.
- 1.1 部品実装システムの構成

図1は、本発明に係る部品実装システム10全体の構成 を示す外観図である。この部品実装システム10は、上 流から下流に向けて回路基板20を送りながら電子部品 を実装していく生産ラインを構成する複数の部品実装機 100、200と、生産の開始等にあたり、各種データ ベースに基づいて必要な電子部品の実装順序を最適化 し、得られたNCデータを部品実装機100、200に ダウンロードして設定・制御する最適化装置300とか

【0018】部品実装機100は、同時かつ独立して、 又は、お互いが協調して(又は、交互動作にて)部品実 装を行う2つの実装ユニット(第1実装ユニット110 及び第2実装ユニット120)を備える。各実装ユニッ ト110(120)は、テービング部品を収納する最大 48個の部品カセット114の配列からなる2つの部品 供給部115a及びbと、それら部品カセット114か ら最大10個の部品を同時吸着し基板に装着することが できる10個の吸着ノズル(以下、単に「ノズル」とも いう。)を有する作業ヘッド112(10ノズルヘッ ド)と、その作業ヘッド112を移動させるXYロボッ ト113と、作業ヘッド112に吸着された部品の吸着 状態を2次元又は3次元的に検査するための認識カメラ 116と、トレイ部品を供給するトレイ供給部117等 を備える。

1.2 部品実装機の構成

図2は、部品実装機100の主要な構成を示す平面図で ある。シャトルコンベア118は、トレイ供給部117 から取り出された部品を載せて、作業ヘッド112によ る吸着可能な所定位置まで運搬するための移動テーブル (回収コンベア) である。ノズルステーション119 は、各種形状の部品種に対応するための交換用ノズルが 置かれるテーブルである。

【0019】各実装ユニット110(又は120)を構 成する2つの部品供給部115a及びbは、それぞれ、 認識カメラ116を挟んで左右に配置されている。した がって、部品供給部115a又は115bにおいて部品 を吸着した作業ヘッド112は、認識カメラ116を通 過した後に、基板の実装点に移動し、吸着した全ての部 品を順次装着していく動作を繰り返す。

【0020】とこで、作業ヘッド112による部品の吸 50 は、10ノズルヘッドの各ノズルの間隔は、1つのダブ

着・移動・装着という一連の動作の繰り返しにおける 1 回分の動作(吸着・移動・装着)、又は、そのような 1 回分の動作によって実装される部品群)を「タスク」と 呼ぶ。例えば、10ノズルヘッド112によれば、1個 のタスクによって実装される部品の最大数は10とな る。なお、ここでいう「吸着」(及び「同時吸着」)に は、ヘッドが部品を吸着し始めてから移動するまでの全 ての吸着動作が含まれ、例えば、1回の吸着動作で10

個の部品を吸着する場合だけでなく、複数回の吸着動作 (ヘッドの上下動作)によって10個の部品を吸着する 場合も含まれる。

【0021】図3は、作業ヘッド112と部品カセット 114の位置関係を示す模式図である。この作業ヘッド 112は、「ギャングピックアップ方式」と呼ばれるへ ッドであり、最大10個の吸着ノズル112a~112 b 1 0 を装着することが可能であり、このときには、最 大10個の部品カセット114それぞれから部品を同時 に吸着することができる。

【0022】なお、「シングルカセット」と呼ばれる部 品カセット114には1つの部品種(テーピング部品 等) だけが装填され、「ダブルカセット」と呼ばれる部 品カセット114には2つの部品種(ただし、送りピッ チ(2mm又は4mm)が同一のテーピング部品に限ら れる)が装填される。また、部品供給部115a及びb における部品カセット114の位置又は並びを「 Z軸」 又は「Z軸上の位置」と呼び、部品供給部115aの最 左端を「1」とする連続番号等が用いられる。したがっ て、テーピング部品についての部品種の実装順序を決定 することは、各部品種(又は、それら部品を収納した部 品カセット114)のZ軸を決定することに等しい。

【0023】図4 (a)は、実装ユニット110及び1 20それぞれの部品供給部115a、b及び215a、 bの具体的な構成例を示し、図4(b)は、その構成に おける各種部品カセット114の搭載本数及び2軸上の 位置を示す表である。図4(a)に示されるように、各 部品供給部115a、115b、215a、215b は、それぞれ、最大48個のテーピング部品を搭載する ことができる(それぞれの位置は、Z1~Z48、Z4 9~Z96, Z97~Z144, Z145~Z19

40 2)。具体的には、図4(b)に示されるように、テー プ幅が8mmのテーピング部品を2つ収納したダブルカ セットを用いることで、各部品供給部(Aフロック〜D ブロック)に最大48種類の部品を搭載することができ る。テープ幅の大きい部品(部品カセット)ほど、1つ のブロックに搭載できるカセット本数は減少する。

【0024】図5 (a)及び(b)は、10ノズルヘッ ドが吸着可能な部品供給部の位置(Z軸)の例を示す図 及び表である。なお、図中のH1~10は、10ノズル ヘッドに搭載されたノズル(の位置)を指す。ととで

ルカセットの幅(16mm)に相当するので、1回の上 下動により吸着される部品の2番号は、1つおき(奇数 のみ又は偶数のみ)となる。また、10ノズルヘッドの 2軸方向における移動制約により、図5(b)に示され るように、各部品供給部の一端を構成する部品(Z軸) に対しては、吸着することができないノズル (図中の 「一」)が存在する。

【0025】次に、図6~図8を用いて、部品カセット 114の詳細な構造を説明する。図6(a)、(b)、 (c)、(d) に示すような各種チップ形電子部品42 3a~423dを図7に示すキャリアテープ424に一 定間隔で複数個連続的に形成された収納凹部424aに 収納し、この上面にカバーテープ425を貼付けて包装 し、供給用リール426に所定の数量分を巻回したテー ピング形態でユーザーに供給されている。

【0026】このようなテーピング電子部品423dは 図8に示すような部品カセット114に装着されて使用 されるものであり、図8において供給用リール426は 本体フレーム427に結合されたリール側板428に回 転自在に取り付けられている。この供給用リール426 より引き出されたキャリアテーブ424は送りローラ4 29 に案内され、この電子部品供給装置が搭載された電 子部品自動装着装置(図示せず)の動作に連動し、同装 置に設けられたフィードレバー (同じく図示せず) によ り電子部品供給装置の送りレバー430が図中の矢印Y 1方向に移動し、送りレバー430に取り付けられてい るリンク431を介してラチェット432を定角度回転 させる。そしてラチェット432に連動した前記送り口 ーラ429を定ピッチ (たとえば、2mm又は4mmの 送りピッチ)だけ動かす。

【0027】また、キャリアテープ424は送りローラ 429の手前(供給用リール426側)のカバーテープ 剥離部433でカバーテープ425を引き剥がし、引き 剥がしたカバーテープ425はカバーテープ巻取りリー ル434に巻取られ、カバーテープ425を引き剥がさ れたキャリアテープ424は電子部品取り出し部435 に搬送され、前記送りローラ429がキャリアテープ4 24を搬送するのと同時に前記ラチェット432に連動 して開口する電子部品取り出し部435より真空吸着へ ッド(図示せず)により収納凹部424aに収納された 40 チップ形電子部品423dを吸着して取り出す。その 後、送りレバー430は上記フィードレバーによる押し 力を解除されて引張りバネ436の付勢力でもって同Y 2方向に、すなわち元の位置にもどる。

【0028】上記一連の動作が繰り返されると使用済の キャリアテーブ424は電子部品供給装置の外部へ排出 され、上記電子部品自動供給装置の動作と連動している カッター (図示せず) で細かく切断して廃棄されるよう に構成されている。なお、部品カセット114は、2つ のキャリアテープ424を収納するダブルカセットのタ 50 る。図10に示されるように、1つの実装点 piは、部

イブである場合には、収納している2つのキャリアテー ブ424を同一の送りピッチでのみ供給していくことが できるものとする。

、1.3 最適化装置の構成

1. 3. 1 ハードウェアの構成

最適化装置300は、本発明に係る最適化プログラムを パーソナルコンピュータ等の汎用のコンピュータシステ ムが実行することによって実現される。

【0029】図9は、図1に示された最適化装置300 のハードウェア構成を示すブロック図である。この最適 化装置300は、生産ラインを構成する各設備の仕様等 に基づく各種制約の下で、対象となる基板の部品実装に おけるラインタクト(ラインを構成するサブ設備ごとの タクトのうち、最大のタクト)を最小化するように、部 品実装用CAD装置等から与えられた全ての部品を対象 として、各サブ設備で実装すべき部品及び各サブ設備に おける部品の実装順序を決定し、最適なNCデータを生 成するコンピュータ装置であり、演算制御部301、表 示部302、入力部303、メモリ部304、最適化プ ログラム格納部305、通信I/F(インターフェー ス) 部306及びデータベース部307等から構成され る。

【0030】なお、タクトとは、対象の部品を実装する のに要する総時間である。演算制御部301は、CPU や数値プロセッサ等であり、ユーザからの指示等に従っ て、最適化プログラム格納部305からメモリ部304 に必要なプログラムをロードして実行し、その実行結果 に従って、各構成要素302~307を制御する。

【0031】表示部302はCRTやLCD等であり、

入力部303はキーボードやマウス等であり、これら は、演算制御部301による制御の下で、本最適化装置 300と操作者とが対話する等のために用いられる。具 体的なユーザーインターフェースは、後述の画面表示例 で説明している通りである。通信I/F部306は、L ANアダプタ等であり、本最適化装置300と部品実装 機100、200との通信に用いられる。

【0032】メモリ部304は、演算制御部301によ る作業領域を提供するRAM等である。最適化プログラ ム格納部305は、本最適化装置300の機能を実現す る各種プログラムを記憶しているハードディスク等であ る。データベース部307は、この最適化装置300に よる最適化処理に用いられる入力データ(実装点データ 307a、部品ライブラリ307b及び実装装置情報3 07c)や最適化によって生成された実装点データ等を 記憶するハードディスク等である。

【0033】図10~図12は、それぞれ、実装点デー タ307a、部品ライブラリ307b及び実装装置情報 307cの例を示す。実装点データ307aは、実装の 対象となる全ての部品の実装点を示す情報の集まりであ

品種 c i、X座標 x i、Y座標 y i、制御データ φ iからな

る。ととで、「部品種」は、図11に示される部品ライ ブラリ307bにおける部品名に相当し、「X座標」及 び「Y座標」は、実装点の座標(基板上の特定位置を示 す座標)であり、「制御データ」は、その部品の実装に 関する制約情報(使用可能な吸着ノズルのタイプ、作業 ヘッド112の最高移動速度等)である。なお、最終的 に求めるべきNCデータとは、ラインタクトが最小とな

25

るような実装点の並びである。 【0034】部品ライブラリ307bは、部品実装機1 00、200が扱うことができる全ての部品種それぞれ についての固有の情報を集めたライブラリであり、図1 1 に示されるように、部品種ごとの部品サイズ、タクト (一定条件下における部品種に固有のタクト)、その他 の制約情報(使用可能な吸着ノズルのタイプ、認識カメ ラ116による認識方式、作業へッド112の最高速度 比等)からなる。なお、本図には、参考として、各部品 種の外観も併せて示されている。

【0035】実装装置情報307cは、生産ラインを構 成する全てのサブ設備(独立して部品実装を実行する装 20 置単位で、実装ユニット又は部品実装機)ごとの装置構 成や制約を示す情報であり、図12に示されるように、 作業ヘッドのタイプ等に関するヘッド情報、作業ヘッド に装着され得る吸着ノズルのタイプ等に関するノズル情 報、部品カセット114の最大数等に関するカセット情 報、トレイ供給部117が収納しているトレイの段数等 に関するトレイ情報等からなる。

1.3.2 ソフトウェアの構成

図13は、図9に示された最適化プログラム格納部30 5に格納されている最適化プログラムの機能構成を示す モジュール構成図である。なお、本図は、最適化装置 3 00 による全ての処理に対応するフローチャートに相当 する。つまり、上方のモジュールから下方に向けて順に 実行され、また、1つの機能(モジュール)が、ネスト して配置された複数のモジュールの実行(又は、その繰 り返し実行) によって実現されることが示されている。 【0036】なお、本図において、二重線で囲まれたモ ジュールは、本願発明に関連する処理(機能)であり、 本願発明が考案される直前(以下、「第1ステップ」と いう。) における技術と区別し、「第2ステップ」の技 40 術と呼ぶ。ととで、第1ステップにおける技術は、例え ば、特願2000-237681の特許明細書等に開示 されている技術等に相当する。

【0037】本図に示されるように、最適化処理全体 は、以下の5つの大きなステップ、つまり、(i)実装点 データを読み込み(ステップ305a)、(ii)部品リス トを作成し(ステップ305b)、(iii)部品グループ を作成し(ステップ305c)、(iv)初期振り分けを行 い (ステップ305c)、(v)一定条件が満たされるま でラインバランス処理を繰り返し(ステップ305

e)、(vi)生成されたNCデータ(最適化後の実装点デ ータ) を出力する(ステップ305f)ことによって、 完了する。

【0038】とれら各ステップの概要は以下の通りであ る。ステップ305aでは、演算制御部301による制 御の下で、データベース部307から必要なデータ30 7a~cがメモリ部304等に読み出される。ステップ 305bでは、読み出された実装点データ307a等に 基づいて、最適化装置300は、部品種ごとの個数等を カウントすることで、部品リストを作成する。

【0039】ステップ305cでは、作成された部品リ スト等に基づいて、全ての実装部品を、部品厚みの点か ら、例えば、図14(a)に示されるような9つの部品 グループG [1]~G [9]に分類する。具体的には、実装点 データ307aが示す全ての部品種を参照することで、 図14(b)に示されるような、同一部品種ごとの員数 を示す部品リストと、部品ライブラリ307bにおける 部品サイズを参照することで、全ての部品種それぞれを 9 つの部品グループG [1]~G [9]のいずれかに対応づけ る。

【0040】ステップ305dでは、最適化装置300 は、上記9つの部品グループをタスクグループの単位で 各サブ設備でのタクトがほぼ等しくなるようにラフに振 り分ける。つまり、粗い調整によるラインバランスの最 適化を行う。ととで、「タスクグループ」とは、部品の 同時吸着という観点から関連したタスクの集まりをい う。

【0041】図15は、タスクグループのサブ設備への 初期振り分けの様子を示す図である。最適化装置300 は、部品厚みの薄い部品グループが先となるように全て のタスクグループを一列に並べ、その並びに対して、先 頭から順に、サブ設備ごとのタクトが以下の式で示され る値θに近くなるように、各タスクグループを上流のサ ブ設備から順に振り分けていく。

【0042】 θ = (全部品グループを対象とした総タク ト) /サブ設備の総数N

なお、「全部品グループを対象とした総タクト」は、実 装点データ307a及び部品ライブラリ307bを参照 することにより特定され、「サブ設備の総数N」は、実 装装置情報307cを参照することにより特定される。 ステップ305eでは、最適化装置300は、部品厚み の薄い部品グループから順に実装することを遵守しつ つ、ラインタクトが最小となるように、ラインバランス を最適化 (サブ設備ごとのタクトを平準化) する。その ために、ラフに振り分けられた各サブ設備ごとのタスク グループをサブ設備間で移動させることによりラインタ クトを最小化したり、最適化された状態(タスクグルー プの振り分け)に対して、部品種を単位として、同様の 手順でラインバランスを最適化したりする。なお、「状 50 態」とは、対象となっている部品又は部品種がとり得る

実装順序における個々をいう。

【0043】このとき、小部品(ここでは、部品グルー プG[1]~G[5]に属する部品)と汎用部品(部品グルー プG[6]~G[9]に属する部品)とを区別し、異なるアル ゴリズムを適用する。つまり、小部品に対しては、簡易 で高速処理に向いたアルゴリズムを用いてタスクグルー プを決定したり状態の最適化を行い、一方、汎用部品に 対しては、緻密でインテリジェントなアルゴリズムを用 いて状態の最適化を行う。これは、一般に、携帯電話機 等の基板に実装される小部品の総数は、汎用部品に比べ 10 て極めて多い (例えば、9:1の比率) ことが分かって いるので、それぞれに対応したアルゴリズムを用いて最 適化を行うことで、より短時間で、より最適な解を求め るためである。なお、図中の「HC法」は、山登り法を 意味し、ヒューリスティックであるが確定的に最適解を 求めるアルゴリズムであり、「MC法」は、マルチカノ ニカル法を意味し、確率的ではあるがグローバルに最適 解を探索するアルゴリズムである。

【0044】ステップ305fでは、以上のステップで 得られた最適化後のNCデータを通信 I / F部306を 20 介して部品実装機100、200にダウンロードした り、データベース部307に格納したりする。

1.4 モデリング

以上のように構成された部品実装システム10における 具体的な最適化手法を説明するために、最適化の対象と なる部品実装機100の仕様、最適化装置300への入 力データ及び出力データを以下のようにモデル化する。

1.4.1 最適化の対象とした部品実装機

最適化の対象となる部品実装機は、前後2つの装着ステ ージ(実装ユニット)から構成される。前側(上流側) の装着ステージを「前サブ設備」、後側(下流側)の装 着ステージを「後サブ設備」と呼ぶ。

【0045】「ギャングピックアップ方式」という名が 示すように、各サブ設備は、ヘッドに複数のノズルを取 り付けることができる。ヘッドに取り付けることができ るノズル数を次に示す。

- ・前サブ設備:10本のノズルを持つヘッドを1つ備え る。
- ・後サブ設備:10本または4本のノズルを持つヘッドを1 つ備える。

【0046】また、前/後サブ設備に以下のオプション が任意の組合せで付加される場合も対象とする。

- ・ノズルステーション .
- ・トレイ
- ·3 Dセンサ(3次元認識カメラ)
- ・回収コンベア

なお、対象とする基板サイズは、LL,XLを含む。

1.4.2 入力データ

最適化アルゴリズムへの入力データを次に示す。

・設備オプションデータ(サブ設備毎)

・リソースデータ(設備毎で利用可能なカセット本数と ノズル本数)

・ノズルステーション配置データ(ノズルステーション 付きのサブ設備毎)

- 初期ノズルパターンデータ(サブ設備毎)
- · Z 軸配置データ(サブ設備毎)
- ・実装点データ
- ・部品ライブラリ

リソースにおいて、SX、SA、Sのノズル本数は10 本以上とする。

1.4.3 出力データ

最適化アルゴリズムからの出力データを次に示す。

- ・最適化後のノズルステーション配置データ(ノズルス テーション付きのサブ設備毎)
- ・最適化後の初期ノズルパターンデータ (サブ設備毎)
- ・最適化後の乙軸配置データ(サブ設備毎。回収コンベ ア付きのサブ設備では回収コンベアの配置も含む。)
- ・最適化後の実装点データ(サブ設備毎)
- 1. 4. 4 最適化装置の役割

以上のことを要約すると、最適化装置300の役割は以 下の通りである。

【0047】つまり、最適化装置300は、生産の対象 (基板及びその上に実装すべき部品)と生産の道具(限 られたリソースを備えた部品実装機、サブ設備)が与え られた場合に、可能な限り短い時間で基板を製造する (単位時間あたりに製造できる基板の枚数を多くする) ための部品実装順序を決定する装置である。具体的に は、基板あたりの実装時間を最小化するためには、どの 部品実装機(サブ設備)のどの位置(Z軸)にいかなる 部品種を収めた部品カセットを配置しておき、各部品実 装機 (サブ設備) の作業ヘッドがいかなる順序で部品カ セットから可能な限り多くの部品を同時に吸着し、吸着 した複数の部品を基板上のどの位置 (実装点) にどのよ うな順序で装着すればよいかをコンピュータ上で決定す る(最適解を探索する)装置である。

【0048】このときに、対象の部品実装機(サブ設 備)が有する制約(作業ヘッドが一度に吸着できる部品 数、装着可能な部品カセット数、部品カセットの位置が 指定されていること、特殊なサイズの基板に基づく装着 可能領域、ダブルカセットに収められる部品種の送りピ ッチが一致すること等)を厳守することが要求される。

最適化装置による最適化アルゴリズムの概要 以下、上述の第1ステップ(本願発明が考案される直前 技術)における問題点(課題)を明らかにしながら、本 願発明に係る第2ステップの技術の概要と意義を説明す る。

2. 1 「刈り上げ法」

2.1.1 「タスクグループ法」(第1ステップ) 第1ステップにおける小部品用最適化アルゴリズムの基 50 本的な考え方は、図16に示される通りであり、ヘッド

(15)

30

の上のノズル数をnとして、対象の全ての実装部品に対 して、「員数が同じ部品テープをn本集め、それらn本の 部品テープから1点ずつ同時に吸着し、n点同時吸着タス クを作る」というものである。本実施の形態における対 象の部品実装機では、nは10または4である。

【0049】ととで、「部品テープ」とは、ある(同一 の) 部品種に係る部品の集合(それら複数個の部品が仮 想的なテープ上に並べられたもの) であり、「部品分 割」と呼ばれる処理によって、1つの部品種に属する部 品が複数本の部品テープ(部品カセットに装着される部 10 品リールの単位) に分割される場合がある。図16は、 タスクグループ法を説明するための部品ヒストグラムで あり、横軸は2軸(部品カセット、部品種)を示し、縦 軸は、その部品種に属する部品の総数を示す。

【0050】ところが、上述の第1ステップのアルゴリ ズムでは、実際には員数が同じ部品テーブばかりではな いので、部品分割によって、員数が同じ部品テープを作 り出すようにしている。そのようにしても、集められた n本の部品テープの員数が不揃いになる場合には(図1 6における部品A~J)、そのばらつきを埋め合わせる 20 部品テープを作り、そのn本の部品テープに追加する。 追加する部品テープは、最大で(n-1)本である(図16 における灰色部分)。

【0051】このようにしてできたn~n+(n-1)本の部品 テープの集合を「タスクグループ」としている(それら の部品テープから部品を吸着してタスクを生成するの で、生成されるタスクの集合に着目した命名になってい る)。以下、第1ステップの小部品用アルゴリズムを 「タスクグループ法」と呼ぶ。通常、複数個のタスクグ ループが生成される。タスクグループ数は部品種の総数 30 に依存する。タスクグループが1つだけの場合もある。 【0052】Z軸上へのカセットの配置は、タスクグル ープの単位で行う。

「タスクグループ法」の課題 2.1.2 第1ステップのアルゴリズムでは、次のような課題があ

(1)タスクグループ単位でZ軸に配置するので、Z軸の空 きが最小でも10以上でないと、タスクグループを配置す ることができない。そのため、Z軸に未使用の部分が生 じることがあった。

(2)タスクグループの配置の自由度が低く、前サブ設備 と後サブ設備との間での部品種(部品テープ、カセッ ト)を移動しにくいため、前サブ設備と後サブ設備の実 装時間のバランスを調整しにくくなっていた。

(3)タスクグループ毎に部品分割を行い、部品分割によ り生じた部品テープを収めるカセットを使用するので、 全タスクグループを考えると、部品分割のために使用す るカセットが多く必要となる傾向があった。第1ステッ プにおける課題は、タスクグループを構成する部品テー プの本数(10ノズル/ヘッドであれば、10~19本)と、

Z軸上に配置できる部品テープの本数(シングルカセッ トで最大48本、ダブルカセットで最大96本)の同程度の

30

オーダーになっていることに起因する。 【0053】そのため、タスクグループをZ軸に配置す る際の自由度が低くなっている。たとえば、Z軸上に配 置できる部品テープの最大本数が、タスクグループを構 成する部品テープ本数の10倍程度であれば、自由度の低

2.1.3 「刈り上げ法」(第2ステップ)

「刈り上げ法」は、「部品ヒストグラム作成処理」、 「刈り上げ処理」、「コア処理」の3つの処理から構成 されている。これらの処理は、第1ステップの課題を踏 まえて、考案したものである。以下の説明では、ヘッド の上のノズル数をnとする。

(1)部品ヒストグラム作成処理

さは低減されるだろう。

部品ヒストグラム作成処理は、部品テープを員数の大き い順に並べたヒスグラム(部品ヒストグラム)を作成す る処理であり、部品ヒストグラムは「刈り上げ処理」の 前提となるものである。

【0054】「タスクグループ法」では、部品テープ は、タスクグループという複数のグループに分かれるの 対して、「刈り上げ法」では、部品テープは、部品ヒス トグラムという1つのグループになっている点が異な る。部品ヒストグラムを部品テープ単位で分割し、分割 されたものを前サブ設備と後サブ設備に配置することが できるので、「タスクグループ法」と比較して、小さな 単位での部品移動が可能となっている。

(2)刈り上げ処理

刈り上げ処理は、部品ヒストグラムから吸着パターンを 生成する処理であり、部品ヒストグラムの員数の残数の 少ない側からn本の部品テープについて、各1個ずつ実装 点を吸着し、n点同時吸着の吸着パターンを生成すると とを基本とする。ここで、吸着パターンとは、タスクご とにヘッドが吸着すべき部品種の集合をいう。

【0055】刈り上げ処理の結果、吸着されない実装点 が残っている部品テープが存在する。との部品テープを 「コア部品テープ」と呼ぶ。また、コア部品テープが収 められている部品カセットを「コアカセット」と呼ぶ。 コア部品テープの本数は、初期の部品ヒストグラムを構

ムを構成する全部品テープに対して、部品分割を行い、 n点同時吸着タスクを生成するという問題」を、「コア 部品テープだけに対して、部品分割を行い、n点同時吸 着タスクを生成するという問題」に縮小できることであ る。部品ヒストグラムのコア部品テープ以外の部分につ いては、既にn点同時吸着が実現されているので、コア 部品テープについてのみ、n点同時吸着の吸着バターン 50 が実現できるように、部品分割を行えばよく、この処理

40 成する部品テープ数が何本であっても、必ず(n-1)本以 下になる。 【0056】刈り上げ処理の利点は、「部品ヒストグラ

(16)

をコア処理と呼ぶ。

(3)コア処理

「コア処理」は、「タスクグループ法」において「n点 同時吸着を実現するために、実装点の不足分を補完する 部品テープを作る」というアイデアを発展させたもので ある。

31

【0057】コア部品テープは1~(n-1)本であるから、実装点の不足分を補完する部品テープ(補完部品テープ)の本数は、(n-1)~1本となる。「タスクグループ法」では、タスクグループ毎に補完部品テープが必要で 10あった。一方、「刈り上げ法」では、部品テープのグループは1つしかなく、さらに、それに対して最大(n-1)本の補完部品テープしか必要としないので、「タスクグループ法」よりも使用するカセット本数が少なくてすむ。

【0058】「タスクグルーブ法」では、各部品種を最大分割数で部品分割した際に、最も員数が多くなる部品種(部品テープ)を求め、その員数と同数のn点同時吸着の吸着パターンを生成する。それに対して、「コア処理」では、コア部品テープの員数の合計を求め、それを20nで割り算した値から、n点同時吸着の吸着パターンの個数を見積もる。

2.1.4 関連する個別処理

「刈り上げ法」は、小部品に分類される部品グループの 部品種から、タスク(正確には吸着バターン)を生成す るための処理である。

- ・「刈り上げ法」
- ・「小部品のタスク生成処理」
- 2.2 「交差解消法」

第1ステップでの「貪欲法」の課題と、それに対して第 2ステップで行った解決方法(「交差解消法」)につい て、以下に述べる。

2. 2. 1 「貪欲法」(第1ステップ)

タスクに実装点を割り当てる際、各ノズルが実装する実 装点の間の距離が最小となるように部品種の中から実装 点を選んでいる。距離を計算する際には、ノズル間のピッチを考慮している。

【0060】との実装点選択方法は、「貪欲(greedy) 法」に分類される方法である。以下、との実装点選択方法を「貪欲法」と呼ぶ。「貪欲法」では、或るタスクについては実装点間の距離が最小になったとしても、他のタスクの実装点間の距離を考慮して実装点を選択しているわけではないので、全タスクについて考えると、必ずしも最適にはなっていない。

2.2.2 「貪欲法」の課題

「貪欲法」により吸着パターンに実装点を割り当てる場合、特に、図17の上側の実装経路図(タスクごとに、対応する基板位置に配置された実装点を装着順に線分で接続した図)に示されるような実装経路の場合が問題となる。

【0061】との図17では、実装点数が5のタスクが3個ある場合を示している。図17において、●は実装点を示し、矢印は実装経路(順序)を示す。実装点の添え字は部品種を示す。例えば、A1、A2、A3は、部品種Aに属する3つの実装点である。また、同じ色の矢印で結ばれている実装点が1つのタスクを構成する。まず、図17の上側の「交差解消前」の状態では、部品種A1が存在する実装点から最も近い実装点として、部品種B1が存在する実装点が選択され、部品種B1に最も近い実装点として、部品種C1ではなく、部品種C2が存在する実装点が選択されている。これは、「貪欲法」では、最も距離の近い実装点を次に実装するべき実装点として選択するためである。

【0062】さらに、「貪欲法」を繰り返し適用して実 装点を選択していくと、結果として、図17の上側の 「交差解消前」の状態のように、部品種B3が存在する実 装点と、部品種C1が存在する実装点を結ぶ経路が他の実 装点間を結ぶ経路と交差してしまう。

2. 2. 3 「交差解消法」(第2ステップ) もしも、人間が実装順路を決めるのであれば、おそら く、図17の下側の「交差解消後」のように、実装経路 が交差しないタスクをつくるはずである。

【0063】そこで、「貪欲法」による実装点の選択の後で、経路が交差している個所を見つけ、それを解消する処理を行えばよい。この処理を「交差解消法」と呼ぶ。その結果、図17の下側の「交差解消後」のようになり、交差を解消する前と比較して、経路の距離の合計が小さくなることが期待できる。具体的に、この図17の例では、部品種B1~B3の中から、2つを選んで入れ替えることにより、実装経路を組み換え、それを繰り返すことで、実装経路が短くなるタスクを作り出すことができる。

【0064】なお、実際には、ノズル間の間隔を考慮する必要があるが、とこでは考え方を示すことが目的なので、省略した。「交差解消法」の詳細は、後述の個別処理で説明している通りである。

2.2.4 関連する個別処理

「交差解消法」は、「貪欲法」による実装点の選択の後で、実装経路が交差している個所を見つけ、それを解消する処理である。

【0065】その結果、実装経路の交差を解消する前と 比較して、実装経路の距離の合計が小さくなることが期 待できる。詳細については、下記の個別処理で説明して いる通りである。

50 ・「交差解消法」

2.3 「戻り最適化法」

第1ステップでは、最終実装点から、次のタスクを吸着するZ軸上の位置までの行程(「戻り」)の最適化については、考慮していなかった。第2ステップでは、「戻り最適化法」を新規に導入した。

33

2.3.1 部品実装動作の再検討

部品を実装する動作は、図18に示されるように、マクロな視点からは、次の3つの行程に分解される。

- (1)部品吸着 → 認識カメラ
- (2)認識 → 部品装着
- (3)部品装着 → 次の部品吸着 ・・・「戻り」
- 2. 3. 2 「戻り」行程の最適化の必要性 まず(1)については、第1ステップでは、員数の多い部

ます(1)については、第1スデップでは、貢奴の多い部品テープが認識カメラに近いZ軸上に配置されるようにすることにより、最適化される。

【0066】次に(2)については、ほぼ一定の距離と考え、第1ステップでは最適化の対象としていない。なぜなら、認識カメラと基板の位置は固定であり、装着時のヘッドの基板上での移動量は、Z軸の長さと比較して、かなり小さく、すべての実装点が基板の中心に存在する 20と考えられるからである。しかし、(3)については、第1ステップでは考慮していなかった。この「戻り」の行程は (2)の距離と同程度であり、最適化を行えば、実装時間の短縮が期待できる。

2. 3. 3 「戻り最適化法」(第2ステップ) まず、(1)と(2)については、第1ステップと同様な処理 を行っている。第2ステップでは、更に(3)の「戻り」 の行程についての最適化アルゴリズムを考案した。以 下、その最適化アルゴリズムを「戻り最適化アルゴリズム」(戻り最適化法)と呼ぶ。

【0067】戻り最適化アルゴリズムの基本的な考え方は、「或るタスクの最終実装点の座標から、最短距離で戻ることのできるZ軸上の位置にある、未実装のタスクを探し、それを次に実装するタスクとする」ということである。たとえば、図において、最終実装点からの距離を調べると、タスクAよりもタスクBが短いので、次に実装するべきタスクはタスクBとなる。

2. 3. 4 関連する個別処理

部品を実装する動作は、マクロな視点からは、次の3つ の行程に分解される。

- (1)部品吸着 → 認識カメラ
- (2)認識 → 部品装着
- (3)部品装着 → 次の部品吸着 ・・・「戻り」

「戻り最適化法」は、(3)についてのヘッドの移動距離 を最適化するものであり、実装時間の短縮が期待でき ス

【0068】詳細については、下記の個別処理で説明している通りである。

- ・「戻り最適化法」
- 2. 4 配列固定処理

2.4.1 概要

ユーザーにより、複数の部品種について、それを配置するZ番号が指定されている場合がある。 とれはZ軸上での部品種の配列を指定するものであり、「配列固定」と呼ばれている。

【0069】一方、最適化アルゴリズムでは、z軸上の部品種(部品テープ)の配列も最適化対象となるので、ユーザーによる配列固定を考慮した最適化アルゴリズムを実現する必要がある。しかし、ユーザーによる配列固定のバリエーションは非常に多くなると考えられる。

【0070】もしも、アルゴリズム設計段階で幾つかの配列固定のバリエーションを想定し、それらに対応した最適化アルゴリズムを考案できたとしても、想定外の配列固定のバリエーションに対応できるとは限らない。なぜなら想定した配列固定のバリエーションに特化したアルゴリズムになってしまう傾向があり、想定外の配列固定には効果がない危険性があるからである。

【0071】更に、そのアルゴリズムを想定外の配列固定のバリエーションに対応させるように改造することができても、それは例外処理的なアルゴリズムの追加となるため、プログラムの可読性が低下し、メンテナンス上で問題となりうる。そこで、最も確実で安全な方法として、図19に示されるように、次のような方法を採用した。図19は、配列固定の制約下における最適化の概要を示す部品ヒストグラムである。

(1)仮のZ軸(仮Z軸)を用意し、配列固定を考慮せずに 仮Z軸上で部品種の配列を最適化する。つまり、理想的 な部品テープの配列を作成する(同時吸着を優先した部 品にストグラムを作成する)。

30 (2)仮Z軸から実際のZ軸(実Z軸)へ部品種を移動する。 このとき、配列固定を考慮し、配列固定の対象となって いる部品種(部品テープ)を先に配置する。

(3)次に、配列固定の対象でない部品種(部品テープ)を仮Z軸から実Z軸へ移動する。とのとき、配列固定された部品種(部品テープ)の隙間に配列固定の対象でない部品種(部品テープ)を配置していく。

【0072】最後に、実Z軸上の部品種(部品テープ)から、刈り上げ処理により、吸着バターンを生成する。この方法によれば、ユーザーによって、どのような配列 固定がなされても、1つのアルゴリズムで対応できる。また、今回考案した配列固定のアルゴリズムでは、配列固定がない条件下でアルゴリズムが生成した理想的な部品種(部品テープ)の配列を崩す形で、ユーザーが指定した配列固定に対応している。

【0073】そのため、理想的な部品種(部品テープ) 配列を使用する場合と、配列固定がある部品種(部品テープ)配列を使用する場合との実装時間の比較を行うことができる。これは、配列固定が持つ、機種切り替えの容易さという運用上の利点と、配列固定がない場合の実 50 装時間の短さを比較し、それらのトレードオフについて

再検討するための情報をユーザーに提供するものであ る。

2. 4. 2 関連する個別処理

「配列固定」では、ユーザーにより、複数の部品種につ いて、それを配置するZ番号が指定されている。そのた めに、最適化アルゴリズムでは、Z軸上の部品種(部品 テープ) の配列も最適化対象となるので、ユーザーによ る配列固定を考慮した最適化アルゴリズムを実現する必 要がある。

【0074】今回考案した配列固定のアルゴリズムで は、配列固定がない条件下でアルゴリズムが生成した理 想的な部品種(部品テープ)の配列を崩す形で、ユーザ ーが指定した配列固定に対応している。詳細について は、下記の個別処理で説明している通りである。

- ・「全体の流れ(ヒストグラムからスタート)」
- ・「カセットブロック内の固定部品と「山」の配置関 係」
- ・「配列固定:固定先の使用可否判断」
- ・「ダブルカセットの配列固定について」
- ・「ダブルカセットの配列固定(補足)」
- 2.5 LLサイズ基板への対応

2.5.1 概要

止サイズ基板は、実装領域の制約がない通常の基板より も搬送方向にサイズが大きい基板である。そのために、 図20に示されるように、LLサイズ基板には、特定のへ ッド(ノズル)でしか部品を装着できない実装領域(LL 制約領域)が存在する。

【0075】また、それらのヘッドは、或る範囲のZ番 号に配置された部品テープ(カセット)からは、部品を の2つの方法により、LL制約を回避する。

(1)Z軸上の部品種(部品テープ)の入れ替え

(2)吸着方法の変更

まず、(1)については、LL制約領域の実装点を実装でき るヘッドで吸着できるZ軸の範囲に、LL制約領域の実装 点を含む部品テープを配置する処理である。Z軸上の全 てのZ番号に部品テープが配置されている場合、部品テ ープの入れ替えを行う。

【0076】次に吸着方法の変更については、LL制約領 域に存在する実装点を含んだ部品ヒストグラムを仮想的 に次の2つの部品ヒストグラムに分割する。

- ・LL制約領域に存在する実装点から構成される部品ヒス トグラム
- ・LL制約領域に存在しない実装点から構成される部品ヒ ストグラム

吸着時には、それぞれの部品ヒストグラムを実装可能な ヘッドで刈り上げて、その刈り上げた結果を合成して、 1つのタスクとする。

2.5.2 z軸上の部品種の入れ替え

(1)ヘッド1~6は、LL制約領域には、部品を装着できな

(2)ヘッド7~10は、LL制約領域にも、部品を装着でき

(3)機構上の制約により、各ヘッド毎に吸着できるZの範

囲が制限されている。

(4)Z=1~11にLL制約領域の実装点を持つ部品種が存在す れば、Z=12~に存在し、かつ、LL制約領域の実装点を持 たない部品種と入れ替える。

2.5.3 吸着方法の変更

(1)各Zにある実装点を「LL制約領域にある実装点」と 「LL制約領域にない実装点」に分ける。処理の上で扱い を分けるだけであり、部品分割はしない。

(2)ヘッド1~6とヘッド7~10亿分割し、仮想的に6へッ ドと4~ッドの2つを考える。

(3)LL制約領域にない実装点については、6ヘッドで刈り 上げを行い、6点タスクを作る。

(4)LL制約領域にある実装点については、4ヘッドで刈り 上げを行い、4点タスクを作る。

(5)6点タスクと4点タスクを組み合わせて、10点タスク 20 とする。

2.5.4 関連する個別処理

LLサイズ基板へ対応するためには、吸着方法の変更とZ 軸上の部品種の入れ替えが必要であり、それらについ て、2案ずつのアルゴリズムを作成した。

【0077】詳細については、下記の個別処理で説明し ている通りである。

「LL制約:吸着方法の変更(1)」

LLサイズ基板へ対応するため、実装点をLL制約領域に存 在するものと存在しないものにわけ、LL制約領域に存在 吸着できない。そこで、図21に示されるように、下記 30 する実装点をヘッド7~1·0 で吸着し、LL制約領域に存 在しない実装点をヘッド1~6で吸着する。

> 【0078】「山」のすそ野側にある部品テープから順 次、部品を吸着するが、左ブロックであれば、ヘッド1 ~6で吸着したZ範囲よりも、Z番号が大きいZから、つ まりカメラに近づく方向に進みながら、ヘッド1~4で 吸着するようにしたものである。右ブロックでも同様で ある。

·「LL制約:吸着方法の変更(2)」

LL制約領域に存在しない実装点を、「山」のすそ野側にあ る部品テープから順次、ヘッド1~6で吸着した後、同様 にLL制約領域に存在する実装点を、実装点を、「山」のす そ野側にある部品テープから順次、ヘッド1~6で吸着す

【0079】つまり、上記「LL制約:吸着方法の変更 (1)」とは異なり、必ずしも、カメラ方向に近づく方 向に進みながら吸着を行うわけではない。

「LL制約: Z軸上の部品種の入れ替え(1)」 Z番号が1~11の部品種(部品テープ)について、X座標 が400mmよりも大きい実装点を含む部品種(部品テー

50 プ)を探し、それをX座標が400mmよりも大きい実装点を

含まない部品種(部品テープ)を入れ替える。

·「山制約: Z軸上の部品種の入れ替え(2)」 上記「LL制約: Z軸上の部品種の入れ替え(1)」より も、実装点のX座標の扱いを細かくしたものである。

- 2.6 XLサイズ基板への対応
- 2.6.1 概要

XLサイズ基板は、実装領域の制約がない通常の基板より も搬送方向と直交する方向にサイズが大きい基板であ る。そのために、図20に示されるように、ALサイズ基 板には、特定の設備(前サブ設備又は後サブ設備)でし 10 は、実行する部品移動のレベルが異なる。 か部品を装着できない実装領域が存在する。図20は、 特殊なサイズ(XL,LL)の基板における基板上の制約領 域(ヘッドが移動できないために実装できない領域)を 示す図である。

【0080】XLサイズ基板は、次の3つの実装領域から 構成されている。

- ・前サブ設備でしか部品を装着できない領域
- ・後サブ設備でしか部品を装着できない領域
- ・前サブ設備と後サブ設備の両方で部品を装着できる領 域

更にLLサイズ基板と同様に特定のヘッド(ノズル)でし か部品を装着できない領域が存在する。これらの制約を まとめた模式図を次に示す。図中、「前設備」は「前サ ブ設備」を、「後設備」は「後サブ設備」を略記したも のである。

(テーブルの挿入) この模式図を踏まえて、XLサイズ基 板への対応を次に示す。

- (1)実装点座標による前設備/後設備への割り当て
- (2)実装点座標による部品分割
- (3)前設備と後設備の両方で実装できる領域を利用した 初期振り分け
- (4)LL制約の回避

詳細は、後述の個別処理で説明している通りである。

2.6.2 関連する個別処理

XLサイズ基板への対応を、実装点毎に実装可能なサブ設 備が前サブ設備と後サブ設備のどちらであるかを判断 し、前サブ設備と後サブ設備に実装点を振りわけること で、実現した。

【0081】なお、XLサイズ基板が持っている制約は、 LLサイズ基板が持っている制約を含んでいるので、XLサ イズ基板へ対応する処理には、LLサイズ基板へ対応する 処理が含まれる。詳細については、下記の個別処理で説 明している通りである。

- ・「XL制約」
- 2.7 負荷バランス処理
- 2.7.1 概要

負荷バランス処理は、初期振り分け処理において、負荷 レベルを指標として、前サブ設備と後サブ設備のバラン スを調整する処理である。

2. 7. 2 バランス調整方法のレベル

バランスを調整する方法として、前サブ設備と後サブ設 備との間での部品の移動を行う。部品の移動について は、次の3つのレベルがある。

- (1)「山」単位
- (2)部品テープ単位

上記の「山」とは、最適化の結果、作成される部品テー プのグループを意味する。第1ステップにおけるタスク グループの概念に近い。

【0082】負荷バランス処理とラインバランス処理で

負荷バランス処理:「山」、部品テープ ラインバランス処理:「山」、部品テープ、実装点 現在、負荷バランス処理で使用している負荷レベル計算 は、汎用部品から構成されるタスクに対する負荷レベル の値の精度が悪い。そのため、負荷バランス処理では、 部品移動の単位を細かくしても効果が薄いと判断して、 実装点単位の部品移動は行っていない。

【0083】詳細は、後述の個別処理で説明している通 りである。

20 2.7.3 関連する個別処理

「負荷バランス処理」は、前サブ設備と後サブ設備の負 荷レベルのバランスを調整する処理である。部品種を前 サブ設備と後サブ設備に振り分ける際に必要となる。

【0084】まず、前サブ設備から順に部品種を詰めて 配置し、前サブ設備に配置できなかった部品種を後サブ 設備に配置する。これを初期状態として、前サブ設備と 後サブ設備の負荷バランスを計算し、その負荷バランス の差がOKになるまで、前サブ設備に配置された部品種を 順番に後サブ設備に移動する。

- 【0085】なお、各サブ設備の負荷バランスの計算方 30 法は、第1ステップと同様である。詳細については、下 記の個別処理で説明している通りである。
 - ・「負荷レベルバランス調整(「山」単位)」
 - ・「負荷レベルバランス調整(部品種単位)」
 - 2.8 ラインバランス処理
 - 2.8.1 概要

ラインバランス処理は、タスクが生成された後、実装時 間を指標として、前サブ設備と後サブ設備のバランスを 調整する処理である。ラインバランス処理と負荷バラン ス処理と違いは、バランスの指標が異なるだけであり、 互いに類似した処理である。

2. 8. 2 バランス調整方法のレベル

バランスを調整する方法として、前サブ設備と後サブ設 備との間での部品の移動を行う。部品の移動について は、次の3つのレベルがある。

- (1)「山」単位
- (2)部品テープ単位
- (3)実装点単位

上記の「山」とは、最適化の結果、作成される部品テー 50 プのグループを意味する。第1ステップにおけるタスク

38

グループの概念に近い。

【0086】ラインバランス処理では、実装点単位の部 品移動を行う点が、負荷バランス処理と異なる。詳細 は、後述の個別処理で説明している通りである。

2.8.3 関連する個別処理

「ラインバランス処理」は、前サブ設備と後サブ設備の 実装時間のバランスを調整する処理である。前サブ設備 と後サブ設備のタスクを生成した後、各サブ設備の実装 時間をタクトシミュレータで計算し、実装時間の長いサ ブ設備から、実装時間の短いサブ設備へ、部品を移動す 10 ることにより、前サブ設備と後サブ設備の実装時間のバ ランスを調整する。バランスの指標などに違いがある が、前述の負荷バランス処理と類似の処理である。

【0087】詳細については、下記の個別処理で説明し ている通りである。

- ・「前設備から後設備へ山を移動する処理」
- ・「前設備から後設備へ部品種を移動する処理(A)」
- ・「前設備から後設備へ実装点を移動する処理」
- ・「ラインバランス処理でのスワップ処理」
- 3. 最適化装置による個別処理の詳細
- 「刈り上げ法」 3. 1

以下の手順により、タスクを生成する。

- (1)部品ヒストグラムを作成する(図22)。
- (2)刈り上げ、コア部分を残す(図23)。
- 【0088】本図において、四角形で囲まれた枠は、1 0点同時吸着の吸着バターンである。
- (3)刈り上げた部分(図24(a))と、コア部分(図 24(b)) とを分離する。
- (4)コア部分にテンプレートを割り当てる(図25)。
- 【0089】本図において、灰色の四角枠で囲まれた黒 30 色の四角形(実装点)は、テンプレートでカバーできな かった実装点を示し、これらをテンプレートの左側
- (「*」で示される箇所)を補完するために使用する。 (5)テンプレートの左側を補完する実装点を決める(図 26).
- (6)テンプレートの左側を補完する(図27)。
- 【0090】本図において、白抜きの四角形は、補完に 用いられた実装点を示し、灰色の四角枠で囲まれた黒色 の四角形は、補完に用いられなかった実装点を示し、灰 色の四角枠で囲まれた「*」は、補完できなかった実装 40
- (7)コア部分とテンプレートにより補完された部分につ いて、「山」を作り直す(図28)。
- (8)上記(2)において刈り上げにより作られたタスクも 「山」の形に作り直す(図29)。
- (9)刈り上げによる「山」とコア部分の「山」とを合成 する(図30)。
- (10)「山」全体を刈り上げる(図31)。
- 【0091】本図において、第24のタスク(タスク2

3回となることが示されている。

(11)制約が全くない場合は、そのまま Z軸に配置する (図32)。なお、制約を考慮した場合については、以 下((12)以降)の通りである。

(12)「刈り上げ法」によりタスクを生成する(図3 3).

【0092】とこでは、コア部分の処理を行う。ただ し、この段階では、最大分割数、カセットリソース、使 用可能な2番号の個数は考慮しない。この例では、カセ ット番号1~6が分割されるので、

カセット番号=1:部品A

カセット番号=2:部品B

カセット番号=3:部品C

カセット番号=4:部品D

カセット番号=5:部品E

カセット番号=6:部品F

とし、分割の様子を、例えば、部品Aは5分割されるの で、それぞれ

A1, A2, A3, A4, A5

20 と表現する。部品B, C, D, E, Fについても同様で ある。また、その他の部品については黒色の四角形で表 現している。

(13)最大分割数を考慮し、カセット分割数を適正化する (図34)。

【0093】ここでは、部品Aの最大カセット分割数が 4であるとして、部品Aについて、カセット分割数を適 正化している。部品Aは、5分割されているので、A2 ~A5のうちの1つをA1~A5に統合する。このと き、A2~A5の中で員数が最小のものを選択すれば、

この統合の影響を受けるタスクの個数が最小になる。

【0094】 この場合、A5の員数が最小(3個)であ るので、A5を選び、それらA5をA1~A4に分散さ せる。その結果、A5があった位置が空くので、A5の 左側にあるF2, E2, D2を右に1つ分移動する。

(14) このような適正化後におけるカセット配列は、図3 5に示される通りである。

【0095】 ここで、タスク21~22は、吸着上下回 数が2回となっている。

(15)続いて、カセット使用数を適正化する(図36)。 ここでは、カセット使用数がカセットリソースよりも1 本だけ多いとする。部品A2~4, B2, C2, D2, E2、F2の中で員数が最小のものを選び、それを統合 する。具体的には、員数が最小(1個)のF2を選び、 これをF1に統合する。

(16)とのような適正化後におけるカセット配列は、図3 7に示される通りである。

【0096】カセット数が1本減っていることが分か

(17)続いて、Z軸占有数を適正化、つまり、使用可能な 4)は、吸着時のヘッドの上下回数(吸着上下回数)が 50 乙軸の範囲を考慮する(図38)。ここでは、乙軸使用

数が2軸の空よりも1本だけ多いとする。部品A2~ 4. B2, C2, D2, E2の中で員数が最小のものを 選び、それを統合する。具体的には、員数が最小(2) 個)のE2を選び、これをE1に統合する。

(18) このような適正化後におけるカセット配列は、図3 9に示される通りである。

【0097】ここで、タスク24は、吸着上下回数が4 回のまま変っていないが、タスク23は、吸着上下回数 が3回となる。

(19) Z軸に配置する(図39)。 ここでは、B1は、本 10 来2番号=15に固定する部品であると仮定する。

(20)最初に固定カセットを Z軸に配置する(図41)。

(21)非固定カセットを Z軸に配置する(図42)。

【0098】このとき、非固定カセットは、上記(19)で 決まったカセット配列の順序で、固定カセットを避ける ようにしてZ軸に配置する。

(22)「山」の形に戻す(図43)。

(23)再度、「刈り上げ法」によりタスクを生成する(図 44)。ただし、コア部分の処理は行わない。とこで、 タスク24は、吸着上下回数が3回に、タスク22~2 3は、吸着上下回数が2回に、タスク17~19は、吸 着上下回数が2回となる。

3.2 平行四辺形によるカセット分割 コア部品に対する平行四辺形のテンプレートを用いたカ セット分割の方法は、以下の通りである。

(1) ここでは、対象のコア部品の合計員数が30とする (図45の上段)。つまり、10点吸着のタスクを3個 つくることにする。

(2)まず、カセット数が9なので、それに対応する平行 四辺形(テンプレート)を作る(図45の中段の右)。 なお、平行四辺形の各段の右端は、10点カット×9本 の場合に、との平行四辺形へ部品を割り当てた場合の部 品の種類を示す文字(A~I)となっている。

(3)対象部品の1段目(最下段)に着目し、その右端が 「Ⅰ」なので、これを、右端が同一文字(「Ⅰ」)であ る平行四辺形の段(ここでは、平行四辺形の最下段)に 配置する(図45の下段)。

(4)同様に、対象部品の2段目に着目し、その右端が 「F」なので、これを、右端が同一文字(「F」)であ る平行四辺形の段(とこでは、平行四辺形の4段目)に 40 トと同様に行えばよい。 配置する(図46の上段)。

(5)同様に、対象部品の3段目に着目し、その右端が 「C」なので、これを、右端が同一文字(「C」)であ る平行四辺形の段(ここでは、平行四辺形の7段目)に 配置する(図46の中段)。

(5)対象部品の2段目に着目し、同様にして、対象部品 の2段目と3段目をテンプレートに置く(図46)。

(6)とれ以上、右端の文字が一致する段が存在しないの で、残った部品を配置済みの各段(1,4,7段目)の 空き位置(「X」)に配置する(図46の下段)。

(7)そのとき、残り員数の多い部品から割り当てていく (図47の上段、中段)。

(8)もし、残り員数が同数の場合は、部品の文字の順序 で部品を割り当てる(図47の下段)。

(9)以上の規則に従って、残る全ての部品をテンプレー トに置く(図48、図49の上段)。

(10)全ての部品をテンプレートに置き終えた結果、テン プレートの1,4,7段目は部品で埋まるので(図49 の中段)、最後に、それら1,4,7段目の隙間を詰め ることで、カセット分割が完了する(図49の下段)。

3.3 長方形によるカセット分割

コア部品に対する長方形のテンプレートを用いたカセッ ト分割の方法は、以下の通りである。

(1)30個の対象のコア部品の下部に、長方形のテンプ レート (ととでは、幅10×高さ3のテンプレート) を 当てる(図50の上段)。

(2)補完すべき領域(白抜き四角形)を、補完できた領 域の左側に配置する(図50の中段)。

(3)残り員数の多い部品から、テンプレートの補完領域 に置いていく(図50の下段、図51の上段)。

(4)もし、残り員数が同数の場合は、部品の文字の順序 で部品を割り当てる(図51の中段)。

(5)以上の規則に従って、残る全ての部品をテンプレー トに置く(図51の下段、図52、図53)。配置を完 了した時点で、カセット分割が終了する。

3. 4 与えられたカセット本数でのコア処理方法 基本のコア処理を行って、理想の「山」の形を作ってか ら、補完カセットを圧縮し、与えられたカセットリソー ス内に納める。

【0099】コア処理を行う際、与えられたカセット本 数分だけ補完カセットができるように、補完カセットへ 員数を割り当てる処理を行って、最後にコア部分に残っ ている、本来、部品分割に使う部品種の員数を同一部品 種に均等に配分する方法も可能と考えられる。ダブルカ セットについては、奇数Z番号上にコアが残るので、シ ングルカセットのコア処理と同様にして、補完カセット をつくることができる。この場合、補完カセットは、ダ ブルカセットの奇数側(奇数2番号の分)のみを使用す る。また、カセットを圧縮する処理も、シングルカセッ

【0100】具体的には、

(1)コア部分に対してコア処理を行い、理想の「山」を 作る。との時、補完カセットが作られる。

(2)補完カセットの本数Nを求める。

(3)(※)補完カセット数Nと与えられたカセット本数 Mを比較する。

(4) N ≤ Mであれば、終了する。

【0101】戻り値はNとする。コア処理では、与えら れたカセット本数を全部使わなくてもよい場合があるの 50 で、Nを戻り値とした。補完カセットは最大で9本なの

で、10本以上のカセットを与えても意味がない。

【0102】戻り値Nでカセットリソースの管理を行

43

(5)N>Mであれば、カセットを1本分だけ圧縮する。 (5.1)「山」の中から員数が最も小さいカセットCを探 す。

(5.2)カセットCと同じ部品種を持つカセットDを 「山」の中から探す。カセットDは複数存在する場合が

【0103】カセットCは、カセットDに含めない。 (5.3)カセットCの員数をカセットDへ均等に配分す る。均等に配分できない場合には、「山」のコア側に行 くほどカセットの員数が多くなるようにする。たとえ ば、カセットCの員数が5で、カセットDが3本あれ ば、2、2、1というように分割し、「山」のコア側の カセットから順に、2、2、1と分配する。

(6)補完カセット数Nから1を引く。

(7)(※)へ戻る。

3.5 小部品のタスク生成処理

ノズル番号とZ番号の対応を決定し、各タスクの吸着パ ターンを生成する処理を行う。

【0104】ノズルと実装点の対応は、「貪欲法」によ り決定される。「山」の「すそ野」側からスキャンして 吸着バターンを生成する。そのため、「すそ野」がZ番 号の小さい側に存在する左ブロックと、「すそ野」がZ 番号の大きい側に存在する右ブロックとでは、ヘッドと Z軸のスキャン方向が反対になるが、基本的には同じ処 理となる。

【0105】ダブルカセットの場合、偶数Z番号側にあ る部品テープの全ての員数を吸着バターンに割り当てて から、奇数Z番号側にある部品テープの員数を吸着バタ ーンに割り当てる。偶数Z番号側に存在する部品テープ から作られる最後のタスクの吸着点数が10未満の場 合、10に満たない分を奇数Z番号に存在する部品テー プから吸着する。

・プログラミングにおけるポイント

以下に説明する処理では、実Z軸上に配置された部品テ ーブが吸着すべき部品テーブか否かを判定するため、そ の部品テープが処理対象となる「山」に属するものかど うかを判定している。そこで、部品テープの属性とし て、「山」番号などの「山」を識別するための情報を用 意し、事前に設定しておくと便利である。1つの部品グ ループから2以上の「山」が作り出されることがあるの で、部品グループ番号は「山」の識別に使わないほうが よい。*左ブロックの場合(シングルカセットの िता ।

(8) タスク番号 tに 1 を設定する。

(9)との「山」を構成する部品テープに属する実装点の 個数の合計を求め、実装点数合計とする。

【0106】(9.1)実装点数合計がゼロの場合、以下の

処理を行う。

(9.1.1)(※)へ進む。

全く実装点が無い「山」は存在しないので、エラーとす

(10)(◇) タスク番号tのタスクが持つノズルのうち、Z 番号が対応付けられていないノズルの中から、ノズル番 号が最小のものを見つけ、そのノズル番号をNvacとす

【0107】ノズル番号は1~10とする。Z番号が対 10 応付けられているノズルが全く無い場合、Nvacは1とな

(10.1)すべてのノズルにZ番号が対応付けられている場 合、以下の処理を行う。

(10.1.1)(*)へ進む。

【0108】次のタスクの吸着パターンの生成へ進むこ とになる。このタスクの吸着点数は10点になる。

(11)「山」を構成する部品テープが存在するZ番号につ いて、ノズル番号Nvacのノズルで吸着できるZ番号の中 から最小の2番号を求め、Zvacとする。2番号は、前設備 であれば、「1~ 48の範囲にある奇数」である。

【0109】Z番号は、後設備であれば、「97~14 4の範囲にある奇数」である。

(11.1)そのようなZ番号が見つからない場合、以下の処 理を行う

(11.1.1)(*)へ進む。

次のタスクの吸着パターンの生成へ進むことになり、こ のタスクは吸着点数が10未満となる。

【0110】たとえば、Z=1だけに部品テープが存在す る場合、ノズル1でしか吸着できず、ノズル2~10が 吸着できる部品テープが存在しないため、Zvacが決まら ない。

(12) (◎) 実装点数合計が正であり、かつ、 Nvacが 1 0以下である場合、以下の処理を行う。

【0111】(12.1)ノズル番号がNvacであるノズルにZ 番号が対応付けられておらず、かつ、Zvacに存在する部 品テープがこの「山」に属する場合、以下の処理を行 う。

(12.1.1)ノズル番号がNvacであるノズルにZvacを対応付 ける。

40 (12.1.2)Zvacに存在する部品テープの実装点の個数から 1を減算する。

(12.1.3)実装点数合計から1を減算する。

「【0112】たとえば、1回目の吸着で「歯抜け」状に 吸着した場合、2回目の吸着では、すぐ隣のノズルが空 いているとは限らないので、この条件判定(前半部分) を入れた。また、「山」の途中に、この「山」に無関係 な部品テープ (固定カセットの部品テープなど)が存在 する可能性があるので、この条件判定(後半部分)を入 れた。

50 【 O 1 1 3 】 (12.2) Nvacに l を加算する。

44

(12.3)Zvacに2を加算する。 (12.4)(②)に戻る。

(13)(*)タスク番号に1を加算する。

(14)(◇)へ戻る。

(15)(※)吸着バターン生成処理を終了する。

*右ブロック の場合(シングルカセットの「山」)

(16)タスク番号tに l を設定する。

(17)との「山」を構成する部品テープに属する実装点の 個数の合計を求め、実装点数合計とする。

【0114】(17.1)実装点数合計がゼロの場合、以下の 10 処理を行う。

(17.1.1)(※)へ進む。

全く実装点が無い「山」は存在しないので、エラーとする。

(18)(◇) タスク番号tのタスクが持つノズルのうち、Z番号が対応付けられていないノズルの中から、 ノズル番号が最大のもの を見つけ、そのノズル番号をNvacとする。

【0115】ノズル番号は1~10とする。Z番号が対応付けられているノズルが全く無い場合、 Nvacは10 となる。

(18.1)すべてのノズルにZ番号が対応付けられている場合、以下の処理を行う。

(18.1.1)(*)へ進む。

【0116】次のタスクの吸着バターンの生成へ進むことになる。このタスクの吸着点数は10点になる。

(19)「山」を構成する部品テーブが存在するZ番号について、ノズル番号Nvacのノズルで吸着できるZ番号の中から最大のZ番号を求め、Zvacとする。Z番号は、前設備であれば、「49~ 96の範囲にある奇数」である。【0117】Z番号は、後設備であれば、「145~1

92の範囲にある奇数」である。

(19.1)そのようなZ番号が見つからない場合、以下の処理を行う

(19.1.1) (*) へ進む。

次のタスクの吸着パターンの生成へ進むことになり、このタスクは吸着点数が10未満となる。

【 0 1 1 8 】 たとえば、Z=1だけに部品テープが存在する場合、ノズル 1 でしか吸着できず、ノズル 2 ~ 1 0 が吸着できる部品テープが存在しないため、Zvacが決まら 40 ない。

(20) (◎) 実装点数合計が正であり、かつ、 Nvacが1 以上である場合、以下の処理を行う。

【0119】(20.1)ノズル番号がNvacであるノズルにZ番号が対応付けられておらず、かつ、Zvacに存在する部品テープがこの「山」に属する場合、以下の処理を行う。

(20.1.1)ノズル番号がNvacであるノズルにZvacを対応付ける。

(20.1.2)Zvacに存在する部品テープの実装点の個数から 50 のタスクをダブルカセットの奇数Z番号側を吸着する際

1を減算する。

(20.1.3)実装点数合計から1を減算する。

【0120】たとえば、1回目の吸着で「歯抜け」状に吸着した場合、2回目の吸着では、すぐ隣のノズルが空いているとは限らないので、この条件判定(前半部分)を入れた。また、「山」の途中に、この「山」に無関係な部品テープ(固定カセットの部品テーブなど)が存在する可能性があるので、この条件判定(後半部分)を入れた。

【0121】(20.2)Nvacから1を減算する。

(20.3)Zvacから2を減算する。

(20.4)(◎) に戻る。

(21)(*)タスク番号に1を加算する。

(22)(◇)へ戻る。

(23) (譽) 吸着パターン生成処理を終了する。

*左ブロック(ダブルカセットの「山」)

(24)ダブルカセットの偶数Z番号側について、前述の左 ブロックの場合(シングルカセットの「山」)」と同様に して、吸着を行う。

20 【0122】ただし、奇数Z番号からではなく、偶数Z番号からの吸着動作になる点のみが異なる。

(25)ダブルカセットの偶数Z番号側から吸着したタスクの中の最後のタスクが10点未満のタスクであれば、そのタスクをダブルカセットの奇数Z番号側を吸着する際のタスクの初期値とする。

【0123】その最後のタスクは、ノズル1から順に吸着していて、ノズル番号の大きい側が空きになっている。これをそのまま奇数Z番号側を吸着する際のタスクの初期値としてしまうと、たとえば、Z=1付近からの吸30着ができない。そこで、ノズル番号の小さいノズルが空きになるように、既に吸着している実装点をノズル番号の大きいノズルのほうへ移動しておく。

(26)ダブルカセットの奇数Z番号側について、前述の「右ブロックの場合(シングルカセットの「山」)」と同様にして、吸着を行う。

【0124】ただし、奇数Z番号からではなく、偶数Z番号からの吸着動作になる点のみが異なる。ダブルカセットの偶数側のZ番号を吸着した結果、その最後のタスクの吸着点数が10点未満の場合、ダブルカセットの奇数 Z番号側の吸着の最初のタスクが初期値を持っている点が異なる。

*右ブロック(ダブルカセットの「山」)

(27)ダブルカセットの偶数Z番号側について、前述の「右ブロックの場合(シングルカセットの「山」)」と同様にして、吸着を行う。

【0125】ただし、奇数Z番号からではなく、偶数Z番号からの吸着動作になる点のみが異なる。

(28)ダブルカセットの偶数Z番号側から吸着したタスクの中の最後のタスクが10点未満のタスクであれば、そのタスクをダブルカセットの合物 スポロ側を照常するア

のタスクの初期値とする。

【0126】その最後のタスクは、ノズル10から順に吸着していて、ノズル番号の小さい側が空きになっている。これをそのまま奇数Z番号側を吸着する際のタスクの初期値としてしまうと、たとえば、Z=96付近からの吸着ができない。そこで、ノズル番号の大きいノズルが空きになるように、既に吸着している実装点をノズル番号の小さいノズルのほうへ移動しておく。

47

(29)ダブルカセットの奇数Z番号側について、前述の 「右ブロックの場合(シングルカセットの「山」)」と同 10 様にして、吸着を行う。

【0127】ただし、奇数Z番号からではなく、偶数Z番号からの吸着動作になる点のみが異なる。ダブルカセットの偶数側のZ番号を吸着した結果、その最後のタスクの吸着点数が10点未満の場合、ダブルカセットの奇数 Z番号側の吸着の最初のタスクが初期値を持っている点が異なる。

3.6 「交差解消法」(try_to_exchange)

3.6.1 概略

「交差解消法」は、全ての吸着バターンが決まり、各吸 20 着バターンに「貪欲法」(+HC法)などで実装点の割振りが行われ仮のタスクが決まった後に、実装点の割振りの最適化を行うアルゴリズムの一つである。

【0128】図54(a)は、交差解消法を適用する前の実装経路図(食欲法により決定した実装経路図)を示し、図54(b)は、交差解消法を適用した後の実装経路図を示す。本図に示されるように、このアルゴリズムでは、ヘッドの移動軌跡が無駄にクロスする箇所を減少させるものである。

3. 6. 2 注意事項

処理対象となるタスクの実装点が、LL基板、XL基板におけるヘッド制限に引っかかる場合は、「組替えの対象となる部分タスクの全ての実装点が、ヘッド番号がhead1=head2を満たしている」場合のみ、交差解消アルゴリズムの対象としてよい。その他の場合に、「交差解消法」を強行すると、極めて高い確率でヘッドが実装点に届かない場合が発生する。

3. 6. 3 アルゴリズム仕様

図55(a)は、交差解消法のアルゴリズムを説明する 実装経路図であり、図55(b)は、4つの実装点による1つの交差(線Aと線Bによる交差)の例を示す図で ある。具体的なアルゴリズムは、以下の通りである。

- (0)それぞれのタスクの実装点を打つ際のヘッドの移動 量を計算し、全タスクに対する総和を求める
- (1)実装点の組替えを行うZ座標、切断点(cutpoint)に 1を代入する
- (2)組替えを行うタスク1に1を代入する(task1=1)
- (3)組替えを行うタスク2 に(task1 + 1)を代入する (task2 = task1 + 1)。
- (4) cutpointに対応するヘッド番号 (head1, head2) をそ 50 ゴリズムである。

れぞれのタスクについて求める

- (5)2つのヘッド番号がともに適正か?
- (5.1)適正でない場合(指定したZ座標に対応する実装点がない)、(13)へ
- (5.2)適正である場合、(6)へ
- (6)それぞれのタスクの実装点を打つ際のヘッドの移動 量を計算し、その和(olength)を求める
- (7) cutpointより左側の部分タスクの組替えを行う
- (8)それぞれのタスクの実装点を打つ際のヘッドの移動
- 量を計算し、その和(nlengthL)を求める
 (9)cutpointより右側の部分タスクの組替えを行う
- (10)それぞれのタスクの実装点を打つ際のヘッドの移動 量を計算し、その和 (nlengthR) を求める
- (11) 3 つの移動量、olength,nlengthL、nlengthRを比較し、最小のものを求める
- (12)最小の移動量を与えるタスクを新しいタスクとして を採用する
- 20 (14)タスク2(task2)とタスク数を比較する (14.1)タスク2がタスク数を超えていない場合、(4)へ 戻る
 - (14.2)その他の場合、(15)へ
 - (15) タスク 1 を インクリメント する (task1 = task1+1)
 - (16)タスク1 (task1) とタスク数を比較する
 - (16.1)タスク1がタスク数を超えていない場合、(3)へ 戻る
 - (16.2)その他の場合、(17)へ
- (17)切断点をインクリメントする (coutpoint=cutpoint 30 +1)
- (18)切断点と最大Z座標を比較する
 - (18.1)切断点が最大Z座標を超えていない場合、(2)へ(18.2)その他の場合、(19)へ
 - (19)それぞれのタスクの実装点を打つ際のヘッドの移動 量を計算し、全タスクに対するヘッド移動量の総和を求める.
 - (20)ヘッド移動量の総和が減少しているか否かを調べる (20.1)減少している場合、(0)へ
 - (20.2)その他の場合、終了
- 0 図56は、このようなアルゴリズムによる交差解消法の 適用例を示す実装経路図であり、図56(a)は、適用 前のもの(貪欲法による実装経路図)を示し、図56
 - (b)は、適用後のものを示す。実装経路がクロスしている箇所の数が減少し、総実装経路が短縮化されているのがわかる。
 - 3.7 「戻り最適化法」
 - 3.7.1 概略

「戻り最適化法」は、全てのタスクへの実装点の割振り が決まった後に、タスクの実装順序の最適化を行うアル ゴリズムである。

48

特開2002-171097

50

3.7.2 アルゴリズム仕様

- (1)各タスクの最終実装点のX座標を求める
- (2)最終実装点のX座標の大きい順に従って並べたタスク番号リスト(up[])を作る
- (3)各タスクの部品種の最大Z座標を求める(吸着時にヘッド10番が取るZ座標の最大値)
- (4)最大2座標の大きい順に並べたタスク番号リスト (point[].task) を作る
- (5)実装順序1番に、最終実装点のX座標が最大のタスクを割り当てる
- (6)その次に実装するタスクとして、残っているタスク の内最も大きな最大Z座標を持つタスクを割り当てる
- (7)実装順序が決まっていないタスクが残っているか?
- (7.1)残っている場合、(8)へ
- (7.2)その他の場合、(10)へ
- (8)残っているタスクのうち最終実装点のX座標が最大のものを、その次に実装するタスクとして割り当てる
- (9)実装順序が決まっていないタスクが残っているか?
- (9.1)残っている場合、(6)へ
- (9.2)その他の場合、(9)へ
- (10)それぞれのタスクの実装点を打つ際のヘッドの移動量を計算し、全タスクに対するヘッド移動量の総和を求める
- (11)実装順序の入替えを行うタスク1に1を代入する (task1=1)
- (12)実装順序の入替えを行うタスク2に(task1+1) を代入する(task2=task1+1)
- (13)それぞれのタスクの実装点を打つ際のヘッドの移動 量を計算し、全タスクに対する総和 (olength) を求め ス
- (14)タスク1の次に実装するタスクをタスク2の次に実装し、タスク2の次に実装するタスクをタスク1の次に実装する新しいタスクの実装順序を求める
- (15)それぞれのタスクの実装点を打つ際のヘッドの移動 量を計算し、全タスクに対する総和(nlength)を求め る
- (16)2つの移動量、olength,nlengthを比較し、最小のものを求める
- (17)最小の移動量を与える実装順序を新しい実装順序と してを採用する
- - (19)タスク2 (task2) とタスク数を比較する
 - (19.1)タスク2がタスク数を超えていない場合、(11)へ 戻る
 - (19.2)その他の場合、(19)へ

 - (21)タスク1 (task1) とタスク数を比較する
 - (21.1)タスク l がタスク数を超えていない場合、(10)へ 戻る

(21.2)その他の場合、(21)へ

(22)それぞれのタスクの実装点を打つ際のヘッドの移動量を計算し、全タスクに対するヘッド移動量の総和を求める

(23)ヘッド移動量の総和が減少しているか否かを調べる (23.1)減少している場合、(0)へ

(23.2)その他の場合、終了

以上のように、このアルゴリズムは、大きく、以下の2つのパートからなる。

10 (バート1)

- (i)図57に示されるように、各タスクの最終実装点から最短距離にある吸着バターンを見つける(図中の実線矢印)。図57は、図18における「戻り」動作を示す図であり、基板上の最終実装点(四角形内の丸印)と次に吸着すべき部品カセットのZ軸上の位置(横一列に並んだ丸印1~19)を示す。
- (ii)1番吸着バターンを始点にして実装経路を順次書いていく(図中の点線矢印)。
- (iii)経路が1番吸着パターンに戻ったら、それを最短20 巡回部分経路1とする。
 - (iv)これまで見つかった最短巡回部分経路に含まれない 吸着パターンを探す (図57に示された例では、「4」となる)。
 - (v)上記(ii)に戻る。
 - 【0129】その結果、図57に示された例では、最短 巡回経路は5つとなる。
- (バート2) どの吸着バターンから実装を始めれば、複数の最短巡回経路を実装順序が最適化できるかを求める。これは、右から順に実装するので問題ない。戻ることがなければよいからである。
 - 【0130】図58(a)は、同一の部品カセットに複数の実装点がある場合における「戻り」動作を示す図であり、図58(b)は、この「戻り最適化法」を適用した場合のヘッドの戻り軌跡を示すシミュレーション結果であり、適用前の移動軌跡における無駄なクロス(左図)が適用後に減少しているのがわかる(右図)。
 - 国が地所後に減少しているのが40かる(石図)
 - 3. 8 全体の流れ (ヒストグラムからスタート) (1)実装点データから、部品グループを作成する。
 - (2)小部品の各部品グループについて、「山」を作る。
- 40 【0131】(2.1)使用するカセットによって、部品種 を次の2つに分類する。
 - 1.シングルカセットを使う部品種
 - 2.ダブルカセットを使う部品種(送りピッチ2mm) 3.ダブルカセットを使う部品種(送りピッチ4mm) (2.2)シングルカセットを使う部品種について、仮乙軸 上に「山」を作る。
 - 【0132】(2.2.1)仮Z軸上に部品ヒストグラムを作成する。員数の多い順に部品種を並べる。最も員数の多い部品種をZ=1に配置する。
- 50 (2.2.2)部品ヒストグラムを構成する部品種の個数をN

とする。

(2.2.3)仮2軸から実2軸へ変換する。

【0133】仮Z軸上のZ=1からNまでの部品種を、 その順番で、実工軸上のZ=1~2Nの範囲の奇数Z番 号に配置する。

51

(2.3)送りピッチが2mmのダブルカセットを使う部品 種について、仮Z軸上に「山」を作る。

(2.3.1)仮 Z軸上に部品ヒストグラムを作成する。

【0134】員数の多い順に部品種を並べる。最も員数 の多い部品種を Z = 1 に配置する。

(2.3.2)部品ヒストグラムを構成する部品種の個数をN とする。

(2.3.3)Nを2で割った値(小数点以下切り上げ)をM

(2.3.4)ダブルカセットをM本用意する。

【0135】(2.3.5)第2仮2軸を用意する。

(2.3.6) M本のダブルカセットを第2仮 2軸上の 2=1 からNまで、間を詰めて配置する。

(2.3.7)仮 2軸の Z = 1 から Mまでの 部品種を 第2 仮 Z 軸のZ=1、3、5、…、N-1の奇数Z番号に配置す

【0136】ダブルカセットの奇数側に配置することに

(2.3.8)仮 Z軸の Z = (M+1) から Nまでの部品種 を、第2仮Z軸のZ=2、4、6、…、Nの偶数Z番号 に配置する。ダブルカセットの偶数側に配置することに なる。Nが奇数の場合は、第2仮Z軸上のZ=(N-1, N) に配置されるダブルカセットは、偶数側が空き になるが、そのままとする。

【0137】(2.3.9)第2仮乙軸を改めて仮乙軸とす

(2.4)送りピッチが4mmのダブルカセットを使う部品 種について、仮Z軸上に「山」を作成する。送りピッチ の違いを除いて、前述の「送りピッチが2mmのダブル カセットを使う部品種について、仮Z軸上に「山」を作 る」処理と同じである。

【0138】(2.5)送りピッチが2mmと4mmのダブ ルカセットの部品ヒストグラムを融合する。

(2.5.1)送りピッチが2mmのダブルカセットの「山」 と、送りピッチが4mmのダブルカセットの「山」を同 40 じ仮Z軸上に配置する。送りピッチが2mmのダブルカ セットの「山」を Z = 1 から配置し、それに続けて、送 りピッチが4mmのダブルカセットの「山」を配置す

【0139】次の処理でカセットの並べ替えをするの で、配置順序は逆でもかまわない。

(2.5.2)仮Z軸上のダブルカセットを、その奇数Z番号 側の部品種の員数の大きい順に並べ替える。員数が最も 大きい部品種を持つダブルカセットを Z = 1 に配置す る。ダブルカセットのペアは崩さない。

【0140】送りピッチが2mmと4mmのダブルカセ ットが混在した「山」ができる。奇数2番号の部品種の 員数を見ると、単調減少するヒストグラムになる。偶数 Z番号の部品種の員数を見ると、単調減少するヒストグ ラムになっていない場合がある。

(3)実 Z軸上にすべての「山」を [強制的に]配置す る。

【0141】「山」を前設備から詰めて配置していき、 すべての「山」が実2軸上に載り切るかどうかを調べ る。部品グループの順に「山」単位で配置する。前後設 備にまたがる「山」は分割し、前後設備へ振り分ける。 小部品は、1つの部品グループが「シングルカセットを 使用する山」と「ダブルカセットを使用する山」に分か れる。どちらか一方の「山」しかない部品グループもあ

【0142】小部品で1つの部品グループが「シングル カセットを使用する山」と「ダブルカセットを使用する 山」に分かれた場合、それぞれを独立した「山」として 扱う。汎用部品は、部品グループ単位で「山」になって いるとする。汎用部品は、ユーザーの指定通りに分割さ れているものとする。

・配置ルール

小部品については、シングルカセットとダブルカセット があるので、次のような順序で配置する。隣接条件を考 慮して、シングルカセットとダブルカセットが隣接しに くくなるような、配置順序とした。

前設備にダブルカセットを配置する。

【0143】(i)AブロックのZ番号=(47, 48) から、乙番号の小さいほうへ順に空きを探して配置す 30 る。

(ii)Aブロックに空きがなくなったら、BブロックのZ 番号=(95,96)へ移動し、2番号の小さいほうへ 順に空きを探して配置する。

② 前設備にシングルカセットを配置する。

【0144】(i)BブロックのZ番号=49から、Z番 号の大きいほうへ順に空きを探して配置する。

(ii)Bブロックに空きがなくなったら、AブロックのZ 番号=1へ移動し、2番号の大きい方へ順に空きを探し て配置する。

3 後設備にダブルカセットを配置する。

【0145】(i)CブロックのZ番号=(143, 14 4)から、乙番号の小さいほうへ順に空きを探して配置

(ii)Cブロックに空きがなくなったら、DブロックのZ 番号= (191, 192) へ移動し、2番号の小さいほ うへ順に空きを探して配置する。

④ 後設備にシングルカセットを配置する。

【0146】(i)DブロックのZ番号=145から、Z 番号の大きいほうへ順に空きを探して配置する。

50 (ii) Dブロックに空きがなくなったら、Cブロックの Z

番号=97へ移動し、2番号の大きいほうへ順に空きを 探して配置する。配列固定の対象である部品種が存在す る場合、それらの部品種を固定先のZ番号へ配置した 後、配列固定の対象でない部品種を配置する。

【0147】ダブルカセットの配列固定については、 「ダブルカセットの配列固定について」で詳述する。 (3.1)部品グループ番号をnで表し、n = 0とする。 (3.2)(◎)nが部品グループ番号の最大値よりも大きい 場合、(○)へ進む。

(3.3)部品グループnに属するシングルカセットの「山」 が存在する場合、以下の処理を行う。

【0148】(3.3.1)前設備に配置する。

(3.3.2)その結果、前設備に載りきらないのであれば、 「山」を部品種単位で分割し、前設備に載りきらない部 品種を後設備に配置する。

(3.3.3)その結果、後設備に載りきらないのであれば、 エラーとする。小部品の「山」を配置する場合は上記の 配置ルールに従う。

【0149】(3.4)部品グループnに属するダブルカセッ トの「山」が存在する場合、以下の処理を行う。 (3.4.1)前設備に配置する。

(3.4.2)その結果、前設備に載りきらないのであれば、 「山」を部品種単位で分割し、前設備に載りきらない部 品種を後設備に配置する。

【0150】(3.4.3)その結果、後設備に載りきらない のであれば、エラーとする。小部品の「山」を配置する 場合は上記の配置ルールに従う。

(3.5)nに1を加算する。

(3.6)(◎)へ戻る。

(3.7)(○)前設備と後設備の「山」の状態を記憶す

【0151】最も詰め込んだ状態で、すべての「山」を 配置できたことになる。

(4)前設備から順に「山」を詰めて配置する。負荷レベ ルを尺度とした前設備と後設備のバランス調整を行う際 の「山」の配置の初期状態を作る。前設備→後設備の順 に、前設備から詰めて、部品グループの小さい「山」か ら順に配置し、「山」の配置の初期状態とする。

【0152】配列固定の対象である部品種が存在する場 合、配列固定の対象である部品種を固定先のZ番号へ配 置した後、配列固定の対象でない部品種を配置する。配 列固定の対象である部品種と、それが属している「山」 が同じブロックに配置された場合、配列固定の対象であ る部品種を「山」に含めて、1つの「山」とし、その 「山」に「刈り上げ法」を適用する。

【0153】配列固定の対象である部品種と、それが属 している「山」が異なるブロックに配置された場合、別 々の「山」とし、それぞれの「山」に「刈り上げ法」を 適用する。

(4.1)部品グループ番号をnで表し、n = 0とする。

(4.2) (☆) nが部品グループ番号の最大値よりも大きい 場合、(★)へ進む。

【 0 1 5 4 】(4.3)部品グループnに属するシングルカセ ットの「山」が存在する場合、以下の処理を行う。 (4.3.1)前設備に配置する。

(4.3.2)その結果、前設備に載りきらないのであれば、 「山」を部品種単位で分割し、前設備に載りきらない部 品種を後設備に配置する。

【0155】(4.3.3)その結果、後設備に載りきらない 10 のであれば、エラーとする。左右ブロックのうち、Zの 空きが多いほうに「山」を配置する。左右ブロックのZ の空きが同じ場合には、右ブロックに配置する。左ブロ ックのZに空きがあるが、「山」が収まりきらない場合 には、「山」を部品種単位に2分割して、左右のブロッ クへ配置する。

【0156】(4.4)部品グループnに属するダブルカセッ トの「山」が存在する場合、以下の処理を行う。

(4.4.1)前設備に配置する。

(4.4.2)その結果、前設備に載りきらないのであれば、 20 「山」を部品種単位で分割し、前設備に載りきらない部 品種を後設備に配置する。

【0157】(4.4.3)その結果、後設備に載りきらない のであれば、エラーとする。左右ブロックのうち、Zの 空きが多いほうに「山」を配置する。左右ブロックのZ の空きが同じ場合には、右ブロックに配置する。左ブロ ックのZに空きがあるが、「山」が収まりきらない場合 には、「山」を部品種単位に2分割して、左右のブロッ クへ配置する。

【0158】(4.5)前設備と後設備の「山」を負荷レベ 30 ルを使って再配置する。各プロック毎に、負荷レベルの 大きい「山」がカメラ(センサ)に近くなるように、負 荷レベル順で「山」を並べ替える。

(4.6)nに1を加算する。

(4.7)(☆)へ戻る。

【0159】(4.8)(★)前設備と後設備の「山」の状 態を記憶する。

(5)「負荷レベル」を使って前後バランスをとる。

(5.1)「負荷レベルバランス調整処理(「山」単位移 動)」を行う。詳細は、後述の「負荷レベルバランス調 40 整処理(「山」単位)」で説明している通りである。

【0160】「負荷レベルバランス調整処理(「山」単 位)」の中で、最終的には、実装点単位の負荷レベルバ ランス調整を行う。

(6)小部品に対して「刈り上げ法」を適用する。現在の 商品版における、カセット分割処理の流れと合わせた。 (6.1) (☆) 各「山」 について刈り上げ処理を行い、コ ア部分を残す。

【0161】(6.1.1)シングルカセットの「山」の場合 奇数 2 番号(2=大→小)の順に刈り上げを行う。10 50 点同時吸着ができなくなったら、刈り上げ処理を終了す

る。

する。

(6.1.2)ダブルカセットの「山」の場合 偶数 Z 番号 (Z = 大→小) →奇数 Z 番号 (Z = 大→小) の順に刈り上げを行う。

55

【0162】偶数側 Z 番号に 1 点でも員数が残っていれば、それを起点して刈り上げ処理を行う。たとえば、偶数 Z 番号側で 1 点しか吸着できなければ、奇数 Z 番号側で残りの 9 点を吸着する。奇数 Z 番号側で、 1 0 点同時吸着ができなくなったら、刈り上げ処理を終了する。

【0163】奇数 Z 番号側にコア部分が残る。 (6.2) 「山」にフラグを設ける。フラグの初期値をTRUEと

(6.3) (★) 前設備と後設備の「山」の状態を記憶しておって

(6.4)カセットリソースの状態を記憶しておく。

【0164】(6.5)フラグがTRUEである「山」の中から、コア部分の高さが最も高い「山」Mを探す。

(6.5.1)「山」Mが見つからなければ、(#)へ進む。 つまり、すべての「山」に対するコア処理が終了したこ とになる。

(6.6)(\$)「山」Mが使用するカセット種Kと同種のカセット1本がリソースに残っているかを調べる。

【0165】(6.7)残っていれば、以下の処理を行う。 (6.7.1)「山」Mが使用するカセット数にカセット種K を1本だけ追加して、コア処理を行う。別紙「与えられ たカセット本数でのコア処理方法」を参照。

(6.7.2)コアの高さが変化しなければ、(\$)へ戻る。 【0166】(6.7.3)コアの高さが低くなれば、(※) へ進む。

(6.8)残っていなければ、以下の処理を行う。

(6.8.1)前設備と後設備の「山」の状態を1つの前の状態に戻す。

(6.8.2)カセットリソースの状態を1つ前の状態に戻す。

(6.8.3)「山」MのフラグをFLASEにする。

【0167】(6.8.4) (★) へ戻る。コア部分の高さが 次に高い「山」を探すため、

(6.9)(※)すべての「山」を実 Z 軸上に配置する。

(6.10)配置できれば、(☆)へ戻る。

(6.11)配置できなければ、以下の処理を行う。

【0168】(6.11.1)前設備と後設備の「山」の状態を 1つの前の状態に戻す。

(6.11.2)カセットリソースの状態を1つ前の状態に戻す。

(6.11.3)「山」MのフラグをFLASEにする。

(6.11.4) (★) へ戻る。

(7)(#)小部品のタスクを生成する。

【0169】(7.1)「小部品のタスク生成処理」を行う。詳細は、後述の「小部品のタスク生成処理」で説明している通りである。

(8)汎用部品に対して最適化を行う。

(9)実装時間を使って前後バランスを取る。

(9.1)「前設備から後設備への山を移動する処理」を行っ

【0170】詳細は、後述の「前設備から後設備への山を移動する処理」で説明している通りである。

3.9 カセットブロック内の固定部品と「山」の配置関 係

仮Z軸上の「山」は、配列固定の対象となっている部品テ .0 ープと、配列固定の対象となっていない部品テープから 構成されている。

【0171】配列固定の対象となっている部品テープを「固定部品テープ」と呼ぶ。配列固定の対象なっていない部品テープを「非固定部品テープ」と呼ぶ。カセットプロックを単に「ブロック」と呼ぶことがある。左カセットブロックを「左ブロック」と呼び、右カセットブロックを「右ブロック」と呼ぶ。

【0172】固定部品テープを固定するZ番号を「固定 先」と呼ぶ。或る「部品種」から部品分割により「部品 20 テープ」が作られ、その部品テープが「カセット」に収 められて、そのカセットがZ軸に配置される…というよ うに考える。或る部品種に対して部品分割を行わない場 合は、分割数を1と考え、その部品種から部品テープが 1本作られた…というように考える。

(10)右ブロックに存在する固定先の個数を数え、NRとする。

【0173】との「山」に属する固定部品テープに関係する固定先のみを数える。との「山」に属する固定部品テープが複数存在する場合がある。1つの部品テープの固定先が複数存在する場合がある。

(11)左ブロックに存在する固定先の個数を数え、NLとする。右ブロックの場合と同様にして、数える。

(12)NR>NLの場合、以下の処理を行う。

【0174】右ブロックの固定先が多い場合である。(12.1)その「山」を右ブロックに配置する。「山」をブロックに配置する処理については、下記を参照。詳細は、後述の「配列固定:固定先の使用可否判断」で説明している通りである。

【0175】(12.2)右ブロックに配置できない場合は、 左ブロックに配置する。右ブロックには、既に他の「山」 が配置されており、この「山」を配置できるだけのZの空 きが存在しないような場合である。この結果、右ブロックに固定部品テープが存在し、左ブロックに「山」が存在 することなるが、左右ブロックをまたいた吸着動作は行 わない。右ブロックに存在する固定部品テープと、左ブロックに存在する「山」は、別々の「山」として扱う。

【0176】(12.2.1)左ブロックに配置できない場合は、「山」を部品テーブ単位で2つに分割して、左右ブロックに配置する。「山」を2分割するので、固定部品テージと同じブロックに存在する「山」と、固定部品テーブと

異なるブロックに存在する「山」ができる。固定部品テープと同じブロックに存在する「山」は、「刈り上げ法」において、仮2軸上で1つの「山」(ヒストグラム)として扱う。

(13)NR= NLの場合、以下の処理を行う。

【0177】左右ブロックの固定先が同数である場合である。

(13.1)左右ブロックのZの空きが大きいほうに、その「山」を配置する。

(13.2)左右ブロックのZの空きが同数である場合、その「山」を右ブロックに配置する。

(13.3)右ブロックに配置できない場合は、左ブロックに配置する。

【0178】右ブロックには、既に他の「山」が配置されており、この「山」を配置できるだけのZの空きが存在しないような場合である。この結果、右ブロックに固定部品テーブが存在し、左ブロックに「山」が存在することなるが、左右ブロックをまたいだ吸着動作は行わない。右ブロックに存在する固定部品テープと、左ブロックに存在する「山」は、別々の「山」として扱う。

【0179】(13.3.1)左ブロックに配置できない場合は、「山」を部品テープ単位で2つに分割して、左右ブロックに配置する。「山」を2分割するので、固定部品テープと同じブロックに存在する「山」と、固定部品テープと同じブロックに存在する「山」ができる。固定部品テープと同じブロックに存在する「山」は、「刈り上げ法」において、仮/軸上で1つの「山」(ヒストグラム)として扱る。

(14)NR<NLの場合、以下の処理を行う。

【0180】左ブロックの固定先が多い場合である。 (14.1)その「山」を左ブロックへ配置する。

(14.2)左ブロックに配置できない場合は、右ブロックに配置する。左ブロックには、既に他の「山」が配置されており、この「山」を配置できるだけのZの空きが存在しないような場合である。

【0181】との結果、左ブロックに固定部品テープが存在し、右ブロックに「山」が存在することなるが、左右ブロックをまたいだ吸着動作は行わない。左ブロックに存在する「山」は、別々の「山」として扱う。

(14.2.1)左ブロックに配置できない場合は、「山」を部品 テーブ単位で2つに分割して、左右ブロックに配置す る。

【0182】「山」を2分割するので、固定部品テープと同じブロックに存在する「山」と、固定部品テープと異なるブロックに存在する「山」ができる。固定部品テープと同じブロックに存在する「山」は、「刈り上げ法」において、仮2軸上で1つの「山」(ヒストグラム)として扱う。

3.10 配列固定:固定先の使用可否判断

固定部品テープの元になる部品種の最大分割可能数をND とする。

【 O 1 8 3 】その部品種から「刈り上げ法」(コア処理)により作り出された部品テープの本数をNTとする。 必ずNT≦NDである。その部品種に関係するブロック内の 固定先の個数をNZとする。具体的には、

(1)「山」を構成する部品種について、「山」の一端から順に、以下の処理を行う。

【0 184】(1.1)(☆) 部品種を1つ選択する。

10 (1.2)その部品種についてNT≦(ND-NZ)である場合、 以下の処理を行う。

(1.2.1)その部品種に関係する固定先を全く使用しないで、「山」を構成する部品テープ(NT本)をZ軸上に配置する。「山」の形に沿って、部品テープを配置する。

【0185】結果的に、部品テープが固定先に配置されることがあるが、それでもかまわない。

(1.2.2)固定先には、その部品種の部品テープを配置する。最適化対象となっている基板については、この固定 先から部品を吸着することはないが、他の基板で吸着す 20 ると考えて、ユーザーの指定通りに配置しておく。

【0186】(1.3)その部品種についてNT> (ND-NZ) である場合、以下の処理を行う。

(1.3.1)その部品種から作られ、「山」を構成する部品テープのうち、員数の少ないほうから {NT-(ND-NZ)} 本の部品テープを固定先に配置する。固定先として、実 Z軸上で「山」に近い固定先を選ぶ。

(1.3.2)残りの部品テープを、その部品種に関係する固定先を全く使用しないで、Z軸上に配置する。

【0187】結果的に、部品テーブが固定先に配置され 30 ることがあるが、それもでかまわない。

(1.4)(☆)へ戻る。

3. 11 ダブルカセットの配列固定について ダブルカセットを対象とした配列固定の制約に対する最 適化は以下の通りである。

(1)送りピッチが2mmのダブルカセットを使う部品テープについて、仮Z軸上に「山」を作る(図59)。つまり、員数の多い順に並べた部品ヒストグラムを中間点(折り返し位置)で切断して折り返し、それら前半部及び後半部の各部品が交互に入れ違いとなるように合成する(折り返すことでペアを作成する)。

(2)同様にして、送りピッチが4mmのダブルカセット を使う部品テープについて、仮Z軸上に「山」を作る (図60))。

(3)送りビッチが2mmと4mmのダブルカセットの部品ヒストグラムを融合する(図61)。つまり、ダブルカットのペアを維持したまま、奇数2番号側の部品テープの員数が多い順に並べ替える。

(4)奇数 Z 番号と偶数 Z 番号のヒストグラムに分離する (図 6 2)。

50 (5)配列固定の制約がない場合には、そのまま実 2軸に

58

.

配置すればよい(図63)。

(6)配列固定の制約がある場合には(図64に示される 部品A~Eが配列固定の対象部品とする)、以下の通り となる。

(7)配列固定の対象となっている部品を、それを収めた ダブルカセット単位で抜き取る(図65)。

(8)奇数側だけについて、非固定の部品テープを実 Z軸上に戻す(図 6 6)。

(9)「山」の隙間を詰める(図67)。

【0188】 このとき、奇数側の「山」については、ダ 10 ブルカセットの単位で隙間を詰めることができるが(図 67(a))、偶数側の「山」については、奇数側の「山」に合わせて詰めることとするため、隙間は残ることがある(図67(b))。

(10)偶数側の部品テープを送りピッチ毎に並べ直す(図68)。具体的には、偶数側において、送りピッチが2mmの部品テープについて、実 2軸上に存在する部品テープと、配列固定対象の部品テープと一緒に抜かれた配列固定対象でない部品テープとを合わせて、員数の大きい順に並べ直し、送りピッチが2mmのダブルカセットの偶数側に収める。

【0189】偶数側の送りピッチが4mmの部品テープについても、送りピッチが2mmの部品テープと同様に処理を行う。その結果、ダブルカセット(43,4

4)、(45, 46)、(47, 48)が不要となる。 3.12 LL制約:吸着方法の変更(1)

(2)Z(Z番号)と同数のフラグを設け、Zとフラグを1対1に対応させる。

(3)左ブロック内の実装点について下記の処理を行う。

【0190】(3.1)Zに配置された部品種について、以下 30の処理を行う。

- ・Zに部品種が配置されていない場合、フラグをFALSEとする。
- ・LL制約領域に含まれる実装点を持たない場合、フラグをFALSEとする。
- ・LL制約領域に含まれる実装点を持つ場合、フラグをTR UEにする。
- (3.2)LL制約領域に含まれない実装点の個数を数え、Nf とする(fldfreeの意味)。
- 【0191】(3.3)LL制約領域に含まれる実装点の個数を数え、Nrとする(rはrestrictedの意味)。
- (3.4)NfとNrのどちらかがゼロでない場合、以下の処理を繰り返す。
- (3.4.1)NfとNrの両方がゼロでない場合
- (i) LL制約領域に含まれない実装点を対象として、6点 吸着の刈り上げを行い、Z番号の順にヘッド1~6に割り 当てる。

【0192】吸着した実装点の数をPfとする。ヘッド1 ~6に満載できるように、複数回、吸着を行う。吸着した実装点が存在したZ番号のうち、最大のZ番号をZmaxと 50

(ii) PfをNfから引く。

(iii)Zmaxよりも大きいZに存在し、かつ、LL制約領域に含まれる実装点を対象として、4点吸着の刈り上げを行い、Z番号の順にヘッド7~10に割り当てる。

【 0 1 9 3 】 吸着した実装点の数をPrとする。 ヘッド7 ~10に満載できるように、複数回、吸着を行う。 (iv)PrをNrから引く。

(3.4.2)Nfがゼロでなく、Nr がゼロである場合

) (i)すべての実装点を対象として、10点吸着の刈り上げ を行い、Z番号の順にヘッド1~10に割り当てる。

【0194】吸着した実装点の数をPfとする。ヘッド1 ~10に満載できるように、複数回、吸着を行う。

(ii)吸着した実装点数PfをNfから引く。

(3.4.3)Nfがゼロであり、Nr がゼロでない場合 (ii)すべての実装点を対象として、4点吸着の刈り上げ

を行い、Z番号の順にヘッド7~10に割り当てる。

【0195】吸着した実装点の数をPrとする。ヘッド7~10に満載できるように、複数回、吸着を行う。ヘッド1~6には、吸着しない。

(ii)吸着した実装点数PrをNrから引く。

(3.4.4)NfとNr_、がゼロである場合

左ブロックに対する処理を終了する。

(4)右ブロック内の実装点について下記の処理を行う。

【0196】(4.1)Zに配置された部品種について、以下の処理を行う。

- ・Zに部品種が配置されていない場合、フラグをFALSEとする。
- ・LL制約領域に含まれる実装点を持たない場合、フラグをFALSEとする。
- ・LL制約領域に含まれる実装点を持つ場合、フラグをTR UEにする。

(4.2)LL制約領域に含まれない実装点の個数を数え、Nf とする(fはfreeの意味)

(4.3)LL制約領域に含まれる実装点の個数を数え、Nrと する (rはrestrictedの意味)。

【0197】(4.4)NfとNrのどちらかがゼロでない場合、以下の処理を繰り返す。

(4.4.1)NfとNrの両方がゼロでない場合

0 (i)LL制約領域に含まれる実装点を対象として、4点吸着の刈り上げを行い、Z番号の順にヘッド7~10に割り当てる。吸着した実装点の数をPrとする。

【0198】ヘッド7~10に満載できるように、複数回、吸着を行う。吸着した実装点が存在したZ番号のうち、最大のZ番号をZminとする。

(ii)PrをNr から引く。

(iii)Zminよりも小さいZに存在し、かつ、LL制約領域に含まれない実装点を対象として、6点吸着の刈り上げを行い、Z番号の順にヘッド1~6に割り当てる。

io 【0199】吸着した実装点の数をPfとする。ヘッド1

する。

つ。

~6に満載できるように、複数回、吸着を行う。 (iv)PfをNf から引く。

- (4.4.2)Nfがゼロでなく、Nr がゼロである場合
- (i)すべての実装点を対象として、10点吸着の刈り上げ を行い、Z番号の順にヘッド1~10に割り当てる。
- 【0200】吸着した実装点の数をPfとする。ヘッド1 ~10亿満載できるように、複数回、吸着を行う。
- (ii)吸着した実装点数PfをNfから引く。
- (4.4.3)Nfがゼロであり、Nrがゼロでない場合
- (i)すべての実装点を対象として、4点吸着の刈り上げを 10 行い、Z番号の順にヘッド7~10に割り当てる。
- 【0201】吸着した実装点の数をPrとする。ヘッド7 ~10に満載できるように、複数回、吸着を行う。ヘッド 1~6には、吸着しない。
- (ii)吸着した実装点数PrをNrから引く。
- (4.4.4)NfとNr がゼロである場合右ブロックに対する処 理を終了する。

(5)終了

- 3.13 LL制約:吸着方法の変更(2)
- (1)Z(Z番号)と同数のフラグを設け、Zとフラグを1対 20 1に対応させる。
- (2)左ブロック内の実装点について下記の処理を行う。 【0202】(2.1)Zに配置された部品種について、以下 の処理を行う。
- ・Zに部品種が配置されていない場合、フラグをFALSEと
- ・LL制約領域に含まれる実装点を持たない場合、フラグ をFALSEとする。
- ・LL制約領域に含まれる実装点を持つ場合、フラグをTR UEにする。
- (2.2)LL制約領域に含まれない実装点の個数を数え、Nf とする(fはfreeの意味)。
- 【0203】(2.3)LL制約領域に含まれる実装点の個数 を数え、Nrとする(rはrestrictedの意味)。
- (2.4)NfとNrのどちらかがゼロでない場合、以下の処理 を繰り返す。
- (2.4.1)NfとNrの両方がゼロでない場合
- (i)LL制約領域に含まれない実装点を対象として、6点吸 着の刈り上げを行い、Z番号の順にヘッド1~6に割り当 てる。
- 【0204】吸着した実装点の数をPfとする。ヘッド1 ~6に満載できるように、複数回、吸着を行う。吸着し た実装点が存在したZ番号のうち、最小のZ番号をZfとす る。
- (ii)PfをNfから引く。
- (iii)LL制約領域に含まれる実装点を対象として、4点吸 着の刈り上げを行い、Z番号の順にヘッド7~10に割り当
- 【0205】吸着した実装点の数をPrとする。ヘッド7 ~10に満載できるように、複数回、吸着を行う。吸着し 50 【0212】吸着した実装点が存在したZ番号のうち、

た実装点が存在したZ番号のうち、最小のZ番号をZrとす る。

- (iv)PrをNrから引く。
- (v)Zf ≦ Zrであれば、ヘッド1~6、ヘッド7~10の順 にNCデータを並べる。
- 【0206】ヘッド1~6、ヘッド7~10の順に吸着す る。吸着順序は実装順序と一致し、実装順序は、NCデー タの順序である。
- (vi) $Zf > Zrcantle Avi F7 \sim 10$, $Avi F1 \sim 60$ 順にNCデータを並べる。ヘッド7~10、ヘッド1~6の順 に吸着する。
 - 【0207】吸着順序は実装順序と一致し、実装順序 は、NCデータの順序である。
 - (2.4.2)Nfがゼロでなく、Nr がゼロである場合
 - (i)すべての実装点を対象として、10点吸着の刈り上げ を行い、Z番号の順にヘッド1~10に割り当てる。吸着し た実装点の数をPfとする。
 - 【0208】ヘッド1~10に満載できるように、複数 回、吸着を行う。
- (ii)吸着した実装点数PfをNfから引く。
 - (2.4.3)Nfがゼロであり、Nr がゼロでない場合
 - (i)すべての実装点を対象として、4点吸着の刈り上げを 行い、Z番号の順にヘッド7~10に割り当てる。
 - 【0209】吸着した実装点の数をPrとする。ヘッド7 ~10に満載できるように、複数回、吸着を行う。4点吸 着タスクが多数できてしまう場合がある。
 - (ii)吸着した実装点数PrをNrから引く。
 - (2.4.4)NfとNr がゼロである場合
 - 左ブロックに対する処理を終了する。
- (3)右ブロック内の実装点について下記の処理を行う。 (3.1)Zに配置された部品種について、以下の処理を行 う。
 - ・Zに部品種が配置されていない場合、フラグをFALSEと
 - ・LL制約領域に含まれる実装点を持たない場合、フラグ をFALSEとする。
 - ・LL制約領域に含まれる実装点を持つ場合、フラグをTR UEにする。
- 【0210】(3.2)LL制約領域に含まれない実装点の個 40 数を数え、Nfとする (fはfreeの意味)
 - (3.3)LL制約領域に含まれる実装点の個数を数え、Nrと する(rはrestrictedの意味)。
 - (3.4)NfとNrのどちらかがゼロでない場合、以下の処理 を繰り返す。
 - 【0211】(3.4.1)NfとNrの両方がゼロでない場合 (i)LL制約領域に含まれる実装点を対象として、4点吸着 の刈り上げを行い、Z番号の順にヘッド7~10に割り当て る。吸着した実装点の数をPrとする。ヘッド7~10に満 載できるように、複数回、吸着を行う。

最小のZ番号をZrとする。

(ii)PrをNr から引く。

(iii)LL制約領域に含まれない実装点を対象として、6点吸着の刈り上げを行い、Z番号の順にヘッド1~6に割り当てる。吸着した実装点の数をPfとする。

63

【0213】ヘッド1~6に満載できるように、複数回、 吸着を行う。吸着した実装点が存在したZ番号のうち、 最小のZ番号をZfとする。

(iv)PfをNf から引く。

(v)Zf ≦ Zrであれば、ヘッド7~10、ヘッド1~6の順 10 にNCデータを並べる。ヘッド7~10、ヘッド1~6の順に 吸着する。

【0214】吸着順序は実装順序と一致し、実装順序は、NCデータの順序である。

(vi)Zf > Zrであれば、ヘッド1~6、ヘッド7~10の順にNCデータを並べる。ヘッド1~6、ヘッド7~10の順に吸着する。吸着順序は実装順序と一致し、実装順序は、NCデータの順序である。

【 0 2 1 5 】 (3.4.2)Nfがゼロでなく、Nr がゼロである 場合

(i)すべての実装点を対象として、10点吸着の刈り上げを行い、Z番号の順にヘッド1~10に割り当てる。吸着した実装点の数をPfとする。ヘッド1~10に満載できるように、複数回、吸着を行う。

【0216】(ii)吸着した実装点数PfをNfから引く。 (3.4.3)Nfがゼロであり、Nrがゼロでない場合

(i)すべての実装点を対象として、4点吸着の刈り上げを 行い、Z番号の順にヘッド7~10に割り当てる。吸着した 実装点の数をPrとする。

【0217】ヘッド7~10に満載できるように、複数回、吸着を行う。4点吸着タスクが多数できてしまう場合がある。

(ii)吸着した実装点数PrをNrから引く。

(3.4.4)NfとNr がゼロである場合 右ブロックに対する処理を終了する。

(4)終了

3. 14 LL制約: Z軸上の部品種の入れ替え(1) (1) この段階までに、「刈り上げ法」により、すべての 山が確定しているものとする。

(2)Aブロックについて、位置Z = 1~11について、以 40 下の処理を行う。

【0218】(2.1)位置Zに存在する部品種を部品種Kとし、部品種Kに属する実装点のX座標の最大値Xmaxを求める。位置Zに部品種が存在しなければ、Xmax = 0とする。

(2.2)Xmax ≦ 400.0[mm]である場合

(部品種KがLL制約領域に存在する実装点を持たない場合)

(2.2.1)何もしない。

【0219】ノズル1で実装できる実装点のX座標の最

大値が400.0[mm]である。

(2.3)Xmax > 400.0[mm]である場合

(部品種KがLL制約領域に存在する実装点を持つ場合) (2.3.1)部品種Kを含む山Mを構成し、かつ、Z = 12以降に存在する部品種の中から、LL制約領域に実装点を持たず、かつ、部品種Kと員数が近い部品種を見つけ、それと部品種Kを入れ替える。

【0220】ダブルカセットを使用する部品種の場合は、送りピッチが一致することも必要である。

(2.3.2)見つからない場合、Aブロックに存在し、かつ、山Mではない山を構成し、かつ、Z = 12以降に存在する部品種の中から、LL制約領域に実装点を持たず、かつ、員数が最小の部品種を見つけ、それと入れ替える。【0221】異なる部品グループの部品種との入れ替えとなる場合がある。ダブルカセットを使用する部品種の場合は、送りピッチが一致することも必要である。(2.3.3)見つからない場合、Bブロックに存在する山を構成する部品種の中から、LL制約領域に実装点を持たず、かつ、員数が最小の部品種を見つけ、それと入れ替える

【0222】異なる部品グループの部品種との入れ替えとなる場合がある。1つのタスクについて、AブロックとBブロックの両方から吸着する場合がある。ダブルカセットを使用する部品種の場合は、送りビッチが一致することも必要である。

【,0 2 2 3 】(2.3.4)見つからない場合、実装不可能とする。

(3)終了する。

20

3.15 LL制約: Z軸上の部品種の入れ替え(2)

) (1)との段階までに、「刈り上げ法」により、すべての 山が確定しているものとする。

(2)タスクを生成する。

(3)各タスクのヘッド番号と位置Zの対応を調べて、位置 Zのそれぞれについて、そこから実装点を吸着するヘッ ド番号の最小値を求める。

(4)Aブロックについて、位置Z = 1~11について、以下の処理を行う。

【0224】(4.1)位置Zに存在する部品種を部品種Kとし、部品種Kに属する実装点のX座標の最大値Xmaxを求め40る。位置Zに部品種が存在しなければ、Xmax = 0とする。

.(4.2)位置Zから実装点を吸着する、最小のヘッド番号で 装着できるX座標の最大値をXhとする。

【0225】(4.3)Xmax ≦ Xhである場合 (部品種KがLL制約領域に存在する実装点を持たない場 ^>

(4.3.1)何もしない。

(4.4)Xmax > Xhである場合

(部品種KがLL制約領域に存在する実装点を持つ場合)

(4.4.1)部品種Kを含む山Mを構成し、かつ、Z = 12以

降に存在する部品種の中から、LL制約領域に実装点を持たず、かつ、部品種Kと員数が近い部品種を見つけ、それと部品種Kを入れ替える。

【0226】ダブルカセットを使用する部品種の場合は、送りピッチが一致することも必要である。

(4.4.2)見つからない場合、Aブロックに存在し、かつ、 山Mではない山を構成し、かつ、Z = 12以降に存在する部品種の中から、LL制約領域に実装点を持たず、かつ、員数が最小の部品種を見つけ、それと入れ替える。 【0.2.2.7】異なる部品がループの部品種との入れ替え

【0227】異なる部品グループの部品種との入れ替え 10 となる場合がある。ダブルカセットを使用する部品種の 場合は、送りビッチが一致することも必要である。

(4.4.3)見つからない場合、Bブロックに存在する山を構成する部品種の中から、LL制約領域に実装点を持たず、かつ、員数が最小の部品種を見つけ、それと入れ替える。

【0228】異なる部品グループの部品種とのm入れ替えとなる場合がある。1つのタスクについて、AブロックとBブロックの両方から吸着する場合がある。ダブルカセットを使用する部品種の場合は、送りピッチが一致 20することも必要である。

【0229】(4.4.4)見つからない場合、実装不可能とする。

(5)終了する。

- 3.16 XLサイズ基板への対応(XL制約) 下記の方法により、XL制約を回避する。
- (1)実装点座標による前設備/後設備への割り当て
- (2)実装点座標による部品分割
- (3)前設備と後設備の両方で実装できる領域を利用した 初期振り分け
- (4)LL制約の回避

具体的には、以下の通りである。

- (1)実装点座標による前設備/後設備への割り当ていま、実装点座標による前設備/後設備への割り当ては、図20に示されるテーブルとする。
- (2)実装点座標による部品分割
- (2.1)部品種が持つ実装点座標によって、次の3通りがある

【0230】(i)部品種を前設備へ割り当てる。

- (ii)部品種を後設備へ割り当てる。
- (iii)部品種を前設備と後設備の分割して割り当てる。
- (2.2)上記(3)の場合、部品分割が必要となる。員数を前 設備/後設備へ配分するのではなく、実装点そのものを 前設備/後設備へ配分する。
- (3)前設備と後設備の両方で実装できる領域を利用した 初期振り分け
- (3.1)図20に示された領域**の②**に対応する部品種を前 設備に振り分ける。

【 0 2 3 1 】(3.1.1)領域**①②**に対応する部品種毎に負荷レベルを計算し、その合計を前設備の負荷レベルとす

- (3.2)領域**⑥⑦**に対応する部品種を後設備に振り分ける。
- (3.2.1)領域⑥⑦に対応する部品種毎に負荷レベルを計算し、その合計を前設備の負荷レベルとする。

66

- 【0232】(3.3)領域**の5**億に対応する部品種を、部品グループの順に、員数の多い順に、置けるだけ、前設備のZに配置する。
- (3.3.1)置いた部品種の負荷レベルを計算し、前設備の 負荷レベルに加算する。
- (3.4)領域**②⑤⑥**に対応する部品種の中で、前設備に配置できなかった部品種は、後設備のZに配置する。
- 【0233】(3.4.1)置いた部品種の負荷レベルを計算 し、後設備の負荷レベルに加算する。
- もしも、後設備に置ききれなかったら、エラーとする。 (3.5) (前設備の負荷レベル) < (後設備の負荷レベ ル) である場合
- (3.5.1)とれ以上、バランスは良くならないので、終了 する。
- 20 【0234】(3.6)(前設備の負荷レベル)>(後設備の負荷レベル)である場合、以下の処理を繰り返す。(3.6.1)前設備にある領域②⑤⑥に対応する部品種の中で、最大の部品グループ番号であり、かつ、員数が最小の部品種を後設備へ送る。もしも、後設備に送れなくなったら(=後設備のZの空きがなくなったら)、これ以上、バランスは良くならないので、終了とする。
 - 【0235】(3.6.2)前設備の負荷レベルと後設備の負荷レベルを再計算する。

(4)山制約の回避

- 30 (4.1)前設備における領域**②⑤**は、LL制約領域なので、L L制約に対応した処理を行う。
 - (4.2)後設備における領域**3**6は、LL制約領域なので、L L制約に対応した処理を行う。
 - 3.17 負荷レベルバランス調整処理(「山」単位)特徴は以下の通りである。
 - 【0236】(i)前設備の負荷レベルが後設備の負荷レベルよりも高い状態を初期状態として、前設備から後設備へ「山」種単位で移動することにより、負荷レベルバランスを調整する。
- 40 (ii)バランス点上に存在する「山」について、部品種単位で負荷レベルバランス調整を行う。詳細は、後述の「負荷レベルバランス調整処理 (部品種単位)(A)」で説明している通りである。

【0237】具体的な手順は以下の通りである。

- (1)すべての山にフラグを設ける。
- フラグの初期値はTRUEとする。
- (2)(☆)前設備に配置された、すべての山のフラグがFALSEである場合、以下の処理を行う。
- 【0238】(2.1)(※)へ進む。
- 荷レベルを計算し、その合計を前設備の負荷レベルとす 50 前設備に配置されていたすべての山が後設備に移動され

る。

た場合になる(これはありえないはず)。

- (3)現在の前設備と後設備の山の配置状態を記憶する。
- (4)移動対象となる山Mを選ぶ処理を以下のように行う。

【0239】(4.1)前設備に配置された山を構成する部 品種(部品テープ)について、その部品グループ番号の 最大値を求め、PCmaxとする。

(4.2)部品グループ番号がPCmaxである部品種を収めたシ ングルカセットまたはダブルカセットから構成された山 について、すべての山のフラグがFALSEである場合、以 下の処理を行う。

【0240】(4.2.1)前設備から後設備への山を移動す る処理を終了する。移動対象となる山が残っていないの で、前設備から後設備への山を移動する処理を終了す る。ラインバランスが取れているとは限らない。

(4.3)「部品番号がPCmaxである部品種を収めたシングル カセットから構成される山」と、「部品番号がPCmaxで ある部品種を収めたダブルカセットから構成される山口 の両方が存在する場合

(4.3.1)シングルカセットから構成される山を山Mとす

【 0 2 4 1 】 (4.4)「部品番号がPCmaxである部品種を収 めたシングルカセットから構成される山」と「部品番号 がPCmaxである部品種を収めたダブルカセットから構成 される山」のどちらか一方だけが存在する場合 (4.4.1)その山を山Mとする。

(5)前設備に配置されている山の中から山Mを取り除き、 残りの山を再配置する。

(6)後設備に配置されている山に山Mを加えて、それらの 山を再配置する。

(7)前設備あるいは後設備において、ノズル関係の制約 を満足できない場合、以下の処理を行う。

【0242】(7.1)前設備と後設備の山の配置状態を記 憶しておいた状態へ戻す。

(7.2)山MのフラグをFALSEに設定する。この山Mは、これ 以降、移動の対象にならない。

(7.3)(◎)へ進む。

(8)前設備あるいは後設備において、山をZ軸に置ききれ ない場合、以下の処理を行う。

【0243】(8.1)前設備と後設備の山の配置状態を記 憶しておいた状態へ戻す。

(8.2)(※)へ進む。

移動できる山は、山Mしかないので、山Mを部品種単位に 分割し、前設備と後設備へ振り分けることで、ラインバ ランスを改善することを試みる。この山Mはラインバラ ンス点上にあるとは限らないので、ラインバランスを改 善できても、ラインバランスを完全にすることはできな い可能性がある。

(9)前設備の負荷レベルを計算する。

【0244】(9.1)小部品について負荷レベルを計算す る。

(9.2)汎用部品について負荷レベルを計算する。

(9.3)小部品の負荷レベルと汎用部品の負荷レベルを加 算し、前設備の負荷レベルとる。

(10)後設備の負荷レベルを計算する。

【0245】(10.1)小部品について負荷レベルを計算す

(10.2)汎用部品について負荷レベルを計算する。

(10.3)小部品の負荷レベルと汎用部品の負荷レベルを加 算し、後設備の負荷レベルとする。

(11)前設備の実装時間と後設備の負荷レベルが一致した 場合、以下の処理を行う。

【0246】(11.1)(※)へ進む。

前設備と後設備の負荷レベルのバランスが完全に取れた ことになる

(12)前設備の負荷レベルが後設備の負荷レベルよりも小 さい場合、以下の処理を行う。

(12.1)前設備と後設備の山の配置状態を記憶しておいた 状態へ戻す。

【0247】(12.2)山MC対して「負荷レベルバランス 調整処理(部品種単位)」を行う。バランス点上に存在 する「山」について、部品種単位で負荷レベルバランス 調整を行う。詳細は、後述の「負荷レベルバランス調整 処理(部品種単位)(A)」で説明している通りである。 (12.3)(※)へ進む。

【0248】山 がラインバランス点上にあることにな る。山Mが前設備に配置された状態に戻す。これ以降、 山Mを部品種単位に分割し、前設備と後設備へ振り分け ることで、ラインバランスを改善することを試みる。

(13)前設備の負荷レベルが後設備の負荷レベルよりも長 30 い場合、以下の処理を行う。

【0249】(13.1)山MのフラグをFALSEに設定する。山 Mは移動済みとする。

(13.2)(◎)へ進む。更に山単位での移動を行う。

(14)(◎)上記(☆)へ戻る。

(15)(※)「負荷レベルバランス調整処理(「山」単 位)」を終了する。

3. 18 負荷レベルバランス調整処理(部品種単位) 特徴は以下の通りである。

【0250】(i)前設備の負荷レベルが後設備の負荷レ 40 ベルよりも高い状態を初期状態として、前設備から後設 備へ部品種単位で移動することにより、負荷レベルバラ ンスを調整する。

(ii)負荷レベルの精度が良くないので、実装点単位の負 荷レベルバランス調整は行わない。

【0251】具体的な手順は以下の通りである。

(1)山Mを構成する部品種にフラグを設ける。フラグの初 期値はTRUEとする。

(2)山Mの部品(種)リストを作成する。

(3)(☆)部品リストにある、すべての部品種のフラグ 50 がFALSEである場合、以下の処理を行う。

70

【0252】(3.1)(※)へ進む。「負荷レベルバランス調整処理(部品種単位)」を終了する。

- (4)前設備と後設備の山の配置状態を記憶する。
- (5)部品リストにある、フラグがTRUEである部品種の中から、員数が最小の部品種Kを選ぶ。
- (6)部品種Kを後設備に割り当てる。
- (7)部品リストに残っている、フラグがTRUEであり、かつ、前設備にも後設備にも割り当てられていない部品種を前設備に割り当てる。
- 【0253】山M以外の山は、前設備あるいは後設備に割り当てられている。
- (8)前設備について、負荷レベルを計算する。
- (8.1)小部品の負荷レベルを計算する。
- (8.2)汎用部品の負荷レベルを計算する。
- (8.3)小部品の負荷レベルと汎用部品の負荷レベルを加算し、前設備の負荷レベルとする。
- (9)後設備について、負荷レベルを計算する。
- 【0254】(9.1)小部品の負荷レベルを計算する。
- (9.2)汎用部品の負荷レベルを計算する。
- (9.3)小部品の負荷レベルと汎用部品の負荷レベルを加算し、後設備の負荷レベルとする。
- (10)前設備の負荷レベルと後設備の負荷レベルが同じ場合、以下の処理を行う。
- 【0255】(10.1)(※)へ進む。前設備と後設備の負荷レベルのバランスが完全に取れたことになる。
- (11)前設備の負荷レベルが後設備の負荷レベルよりも低い場合、以下の処理を行う。
- (11.1)部品種KのフラグをFALSEに設定する。
- 【0256】部品種Kは移動済みとする。
- (11.2) (※) へ進む。部品種Kを前設備から後設備へ移動したことにより、前設備よりも後設備の負荷レベルが高くなったので、部品種単位の移動による、負荷レベルバランス調整を終了する。
- (12)前設備の負荷レベルが後設備の負荷レベルよりも高い場合、以下の処理を行う。
- 【0257】(12.1)部品種KのフラグをFALSEに設定する。部品種Kは移動済みとする。
- (12.2) (☆) に戻る。更に部品種単位での移動を行う。
- (13) (※) 「負荷レベルバランス調整処理(部品種単位)」を終了する。
- 3. 19 前設備から後設備へ山を移動する処理 (1)すべての山にフラグを設ける。
- 【0258】フラグの初期値はTRUEとする。
- (2) (☆) 前設備に配置された、すべての山のフラグがF ALSEである場合、以下の処理を行う。
- (2.1)(※)へ進む。前設備に配置されていたすべての山が後設備に移動された場合になる(これはありえないはず)。
- (3)現在の前設備と後設備の山の配置状態を記憶する。
- (4)移動対象となる山Mを選ぶ処理を以下のように行う。

【0259】(4.1)前設備に配置された山を構成する部品種(部品テープ)について、その部品グループ番号の最大値を求め、PCmaxとする。

(4.2) 部品グループ番号がPCmaxである部品種を収めたシングルカセットまたはダブルカセットから構成された山について、すべての山のフラグがFALSEである場合、以下の処理を行う。

【0260】(4.2.1)前設備から後設備への山を移動する処理を終了する。移動対象となる山が残っていないので、前設備から後設備への山を移動する処理を終了する。ラインバランスが取れているとは限らない。

- (4.3)「部品番号がPCmaxである部品種を収めたシングルカセットから構成される山」と、「部品番号がPCmaxである部品種を収めたダブルカセットから構成される山」の両方が存在する場合
- (4.3.1)シングルカセットから構成される山を山Mとする。
- 【0261】(4.4)「部品番号がPCmaxである部品種を収めたシングルカセットから構成される山」と「部品番号 がPCmaxである部品種を収めたダブルカセットから構成される山」のどちらか一方だけが存在する場合 (4.4.1)その山を山Mとする。
 - (5)前設備に配置されている山の中から山Mを取り除き、 残りの山を再配置する。
 - (6)後設備に配置されている山に山Mを加えて、それらの山を再配置する。
 - (7)前設備あるいは後設備において、ノズル関係の制約を満足できない場合、以下の処理を行う。
- 【0262】(7.1)前設備と後設備の山の配置状態を記 30 憶しておいた状態へ戻す。
 - (7.2)山MのフラグをFALSEに設定する。この山Mは、これ 以降、移動の対象にならない。
 - (7.3)(◎)へ進む。
 - (8)前設備あるいは後設備において、山をZ軸に置ききれない場合、以下の処理を行う。
 - 【0263】(8.1)前設備と後設備の山の配置状態を記憶しておいた状態へ戻す。
 - (8.2)(※)へ進む。移動できる山は、山Mしかないの で、山Mを部品種単位に分割し、前設備と後設備へ振り
- 40 分けることで、ラインバランスを改善することを試み る。この山Mはラインバランス点上にあるとは限らない ので、ラインバランスを改善できても、ラインバランス を完全にすることはできない可能性がある。
 - (9)前設備について、タスクを生成する。
 - 【0264】(9.1)小部品についてタスクを生成する。
 - (9.2)汎用部品についてタスクを生成する。
 - (10)後設備について、タスクを生成する。
 - (10.1)小部品についてタスクを生成する。
 - (10.2)汎用部品についてタスクを生成する。
- 50 (11)前設備と後設備について、実装時間を計算する。

【0265】前設備と後設備の両方で山が配置できてい る場合である。

(12)前設備の実装時間と後設備の実装時間が一致した場 合、以下の処理を行う。

(12.1)(※)へ進む。前設備と後設備のバランスが完全 に取れたことになる

(13)前設備の実装時間が後設備の実装時間よりも短い場 合、以下の処理を行う。

【0266】(13.1)前設備と後設備の山の配置状態を記 憶しておいた状態へ戻す。

(13.2)山MC対して「前設備から後設備へ部品種を移動 する処理」を行う。

(13.3)(※)へ進む。山Mがラインバランス点上にある ことになる。山Mは、前設備に配置された状態に戻す。

【0267】とれ以降、山Mを部品種単位に分割し、前 設備と後設備へ振り分けることで、ラインバランスを改 善することを試みる。

(14)前設備の実装時間が後設備の実装時間よりも長い場 合、以下の処理を行う。

(14.1)山MのフラグをFALSEに設定する。

(14.2) (◎) へ進む。

【0268】前設備から後設備へ更に山を移動する必要 がある場合である。

(15)(◎)上記(☆)へ戻る。

(16)(※)「前設備から後設備への山を移動する処理」 を終了する。

3.20 前設備から後設備へ部品種を移動する処理 (A)

特徴は以下の通りである。

【0269】(i)前設備の実装時間が後設備の実装時間 よりも長い状態を初期状態として、前設備から後設備へ 部品種単位で移動することにより、実装時間のバランス を調整する。

(ii)移動する部品種の個数は少ないとはいえない。後設 備に移動する部品種が多い。

【0270】部品種を前設備と後設備に配置することが ある。部品分割を行う。

(iii)バランスは良い。具体的な手順は以下の通りであ

(1)山Mを構成する部品種にフラグを設ける。フラグの初 40 期値はTRUEとする。

(2)山Mの部品(種)リストを作成する。

(3) (☆) 部品リストにある、すべての部品種のフラグ がFALSEである場合、以下の処理を行う。

【0271】(3.1)(※)へ進む。「前設備から後設備 へ部品種を移動する処理」を終了する。

(4)前設備と後設備の山の配置状態を記憶する。

(5)部品リストにある、フラグがTRUEである部品種の中 から、員数が最小の部品種Kを選ぶ。

(6)部品種Kを後設備に割り当てる。

(7)部品リストに残っている、フラグがTRUEであり、か つ、前設備にも後設備にも割り当てられていない部品種 を前設備に割り当てる。

【0272】山M以外の山は、前設備あるいは後設備に 割り当てられている。

(8)前設備について、タスクを生成する。

(8.1)小部品のタスクを生成する。コア処理により部品 分割が行われる。

(8.2)汎用部品のタスクを生成する。

【0273】ユーザー指定通りに部品分割を行う。

(9)後設備について、タスクを生成する。

(9.1)小部品のタスクを生成する。コア処理により部品 分割が行われる。

(9.2)汎用部品のタスクを生成する。

【0274】ユーザー指定通りに部品分割を行う。

(10)前設備の実装時間と後設備の実装時間を計算する。

(11)前設備の実装時間と後設備の実装時間が同じ場合、 以下の処理を行う。

(11.1)(※)へ進む。前設備と後設備のバランスが完全 20 に取れたことになる。

(12)前設備の実装時間が後設備の実装時間よりも短い場。 合、以下の処理を行う。

【 0 2 7 5 】(12.1)部品種KのフラグをFALSEに設定す る。部品種Kは、移動済みとする。

(12.2)部品種Kに対して「前設備から後設備へ実装点を 移動する処理」を行う。部品種Kを前設備から後設備へ 移動したことにより、前設備よりも後設備の実装時間が 長くなったので、部品種Kを分割し、前設備と後設備に 振り分けて、ラインバランスを改善する。

【0276】(12.3)(※)へ進む。

(13)前設備の実装時間が後設備の実装時間よりも長い場 合、以下の処理を行う。

(13.1)部品種KのフラグをFALSEに設定する。部品種K は、移動済みとする。

(13.2)(☆)に戻る。

【0277】更に部品種単位での移動を行う。

(14) (※) 「前設備から後設備へ部品種を移動する処 理」を終了する。

3.21 前設備から後設備へ実装点を移動する処理 部品種Kを実装点単位で分割し、前設備と後設備に振り 分ける処理を以下のように行う。

(1)実装点をy座標の小さい順に並べる。

【0278】(1.1)y座標が同じ場合はx座標の小さい順 に並べる。これを実装点リストを呼ぶ。部品種Kを実装 点単位で分割し、前設備と後設備に振り分けた場合、前 設備または後設備に、部品種Kが1つだけ配置される可 能性がある。そのような場合、実装点の近い実装点が集 まっていたほうが有利と考えられるので、ここでは実装 点をその座標で並べ替えた。

50 【0279】もしも「貪欲法」において、前設備と後設

74

そのときのラインバランス処理を示す説明図であり、図

備に在る同じ部品種について、共通に適用されるのであ れば、この並べ替えは不要である。前設備と後設備とで 独立に「貪欲法」を適用するのであれば、この並べ替え が有効である。

73

- (2)前設備に割り当てる実装点の個数を示す値nに1を設 定する。
- (3) (☆) nが部品種Kの実装点数よりも大きい場合、以 下の処理を行う。
- 【0280】(3.1)(※)へ進む。「前設備から後設備 へ実装点を移動する処理」を終了する。
- (4)実装点リストの先頭からn番目までの実装点を前設備 へ割り当てる。
- (5)実装点リストの(n+1)番目から最後までの実装点を後 設備へ割り当てる。
- (6)前設備について、タスクを生成する。
- 【0281】(6.1)小部品のタスクを生成する。コア処 理により部品分割が行われる。
- (6.2)汎用部品のタスクを生成する。ユーザー指定通り に部品分割を行う。
- (7)後設備について、タスクを生成する。
- 【0282】(7.1)小部品のタスクを生成する。コア処 理により部品分割が行われる。
- (7.2)汎用部品のタスクを生成する。ユーザー指定通り に部品分割を行う。
- (8)前設備の実装時間と後設備の実装時間を計算する。
- (9)前設備の実装時間と後設備の実装時間が同じ場合、 以下の処理を行う。
- 【0283】(9.1)(※)へ進む。「前設備から後設備 へ実装点を移動する処理」を終了する。前設備と後設備 のバランスが完全に取れたことになる。
- (10)前設備の実装時間が後設備の実装時間よりも短い場 合、以下の処理を行う。
- (10.1)(※)へ進む。
- 【0284】「前設備から後設備へ実装点を移動する処 理」を終了する。前設備と後設備のバランスは、かなり 良くなっているが、完全ではない。
- (11)前設備の実装時間が後設備の実装時間よりも長い場 合、以下の処理を行う。
- (11.1)nに l を加算する。
- (11.2)(☆)に戻る。
- 【0285】前設備から後設備へ更に実装点を移動す る。
- (12)(※)「前設備から後設備へ実装点を移動する処 理」を終了する。
- 3. 22 ラインバランス処理でのスワップ処理 次に、移動先のZ軸に空きがない場合におけるラインバ ランス処理(スワップ処理)について、Z軸に空きがあ る場合と比較しながら説明する。
- 【0286】図69(a), (b)は、z軸に空きがあ る場合における前設備と後設備の実装時間の例、及び、

69(c), (d)は、Z軸に空きがない場合における 前設備と後設備の実装時間の例、及び、そのときのライ ンバランス処理(スワップ処理)を示す説明図である。 【0287】z軸に空きがある場合は、図69(a), (b) に示されるように、上述(3.19~3.21) の移動処理の通りであり、この例では、両実装時間の差 を解消するために、7.5秒分の部品を前設備から後設 備に移動することによってバランスをとる。一方、Z軸 10 に空きがない場合は、図69(c), (d) に示される ように、前設備に振り分けられている員数の多い部品B と、後設備に振り分けられている員数の少ない部品Aと を、部品カセット(部品種)の単位で、スワップする。 これによって、それら員数の差に相当する実装時間が前

3.23 ダブルカセットの「刈り上げ法」 ダブルカセットを対象とした「刈り上げ法」は以下の通 りである。

設備から後設備に移動することとなり、実装時間が平準

- 20 (1)送りピッチが2mmのダブルカセットを使う部品種 について、仮Z軸上に「山」を作る(図70)。つま り、員数の多い順に並べた部品ヒストグラムを中間点 (折り返し位置) で切断して折り返し、それら前半部及 び後半部の各部品が交互に入れ違いとなるように合成す る(折り返すことでペアを作成する)。
 - (2)同様にして、送りピッチが4mmのダブルカセット を使う部品種について、仮 Z 軸上に「山」を作る(図7 1)).
 - (3)送りピッチが2mmと4mmのダブルカセットの部 品ヒストグラムを融合する(図72)。つまり、ダブル カットのペアを維持したまま、奇数 2 番号側の部品種の 員数が多い順に並べ替える。
 - (4) 奇数 Z 番号と偶数 Z 番号のヒストグラムに分離する (図73)。
 - (5)各ヒストグラムにおいて、員数の小さい部品種から 刈り上げていくことで、10点同時吸着の吸着パターン を作っていく(図74)。その結果、それぞれのヒスト グラムにおいて、コア部分が残る。
- (6)補完パターンを作る(図75)。 つまり、コア部分 40 の実装点数は、奇数側が92点、偶数側が12点であ
 - り、合計で104点となっているので、10点タスクを 10個作る(4点タスクが1つ残す)。
 - 【0288】 ここでは、偶数側のコアの員数は最大で3 なので、偶数側に10点タスクを3個作り、残りのタス クは奇数側に作る。
- (7)補完部品テープを並べる(図76)。本図におい て、補完部品テープは、奇数側では、「*」で示され、 偶数側では、「#」で示されている。なお、本図のよう に、奇数側と偶数側の補完部品テープの本数が一致しな 50 い場合がある。

化される。

(8)奇数側の補完部品テープに偶数側の補完部品テープ を重ねる(図77)。

(9)合成された補完部品テープに実装点を割り当てる (図78)。

【0289】このとき、奇数側と偶数側で合成した補完 部品テープは、1つの部品種だけで構成されている。し たがって、合成を解除(分割)して、奇数側と偶数側の 補完テープを作ると、それらは送りビッチが必ず一致す るので、ペアとしてダブルカセットに収めることができ る。

(10)合成された補完部品テープを偶数側と奇数側に分割 する(図79)。

(11)吸着パターンを作る(図80)。

【0290】このようなカセット配列とすることで、2 つの部品種がダブルカセットに収納される際には同一の 送りピッチの部品種だけが収納されなければならないと いう制約が満たされ、かつ、少ない吸着パターン(同時 吸着できる頻度が高い)で実装される。

3.24 ノズル交換のアルゴリズム

図11に示されるように、部品の種類によって、吸着可 20 能なノズルのタイプが限定される。従って、作業ヘッド は、部品を吸着するに際し、予め、吸着しようとする部 品種に対応したタイプのノズルを装着しておく(ノズル ステーションにおいてノズル交換しておく)必要があ

【0291】よって、最適化においては、ノズル交換の 頻度を抑制するように、部品種(部品カセット)の配列 を決定しておく処理が必要となる。そのためのアルゴリ ズム(「ノズル交換のアルゴリズム」)は以下の通りで ある。図81は、ノズル交換のアルゴリズムを説明する 30 ための図であり、図81(a)は、対象の部品の種類 (使用可能なノズルの番号) と員数を示す表であり、図 81(b)は、処理過程を示す部品ヒストグラムであ る。ととで、図81(b)の部品に付された数値はノズ ル番号を示し、矢印は部品分割による吸着パターンの作 成処理を示し、円で囲まれた数値は吸着パターンを指 す。ここでは、「刈り上げ法」の応用で対応している。 具体的には、

①まず、大型部品であるために「隣接の条件」で10個 単位にできないものは対象から除外する。ここで、「隣 40 接の条件」とは、部品がヘッドによって吸着・移動・装 着される際に確保すべき空間的なクリアランスであり、 実装時における部品どうしの接触等を避けるために確保 すべき空間的なマージンである。

②ノズル単位で部品員数順に並べる。

【0292】ここでは、部品の種類(使用可能なノズル の番号) と員数は図81(a) に示される通りであるの で、図81(b)における左の5列分の部品並びとな

③トータル員数からタスク数の枠を作成する。との例で 50 選択中の品種プログラムを閉じる。

は、合計員数が67個であるので、70個の枠を作成す る。

4010ノズルを満たすように、員数の多い部品から山を 崩す。

【0293】具体的なルールは以下の通りである。

・部品の員数の多いものから(ここでは、部品番号5か ら) 枠に入るように上部からつめる。

・との時、最大分割制約と同様に、手持ちノズル本数と する。つまり、この制約の中で分割を実施する。

⑤最終的に、枠を決めた中に収めるようにする。

【0294】これにより、タスク数は最小のタスクの中 に収まることとなる。

6上記の手順は、あくまでノズル構成を考慮した最適化 であるので、次に、ノズルの配置及びタスクの順番につ いて、大型部品を含めて構成を見直す。具体的には、大 型部品については、上記で決定されたタスク構成の中 で、間に入れるなどの処理をする。

のとの例では、タスクの順番を見直すことにより、ノズ ルチェンジは1回のみ(**⑥→⑦**の間でのみ)ノズル交換 が発生する。

4. 画面表示例

次に、本最適化装置300が有するユーザーインターフ ェースの機能を説明する。つまり、最適化プログラム格・ 納部305に格納された最適化プログラムに基づいて、 最適化装置300がユーザーと対話するために、演算制 御部301が表示部302に表示する画面表示例を中心・ に説明する。

4. 1 メイン画面

との画面では、図82に示されるように、最適化装置3 00は、最適化の状態及び品種プログラムの情報を表示 する。各表示項目(以下、[]で囲まれた項目)及びそ の表示項目を選択したときに表示されるポップアップメ ニューから選択することができる項目(以下、*が添付 された項目)の意味(最適化装置300の処理)は、以 下の通りである。

① メニュー

[ファイル]

*開く

ユーザから品種プログラムや各種ライブラリの選択を取 得し、品種プログラムを読込む。読込み結果(品種プロ グラム名、実装点数、部品種類、設備情報、最適化情 報)をメイン画面に表示する。

【0295】*上書き保存

上書き確認メッセージで「はい」が押下された場合、最 適化された品種プログラムを上書き保存する。

*名前を付けて保存

名前を付けて保存画面を表示し、最適化された品種プロ グラムを入力された保存ファイル名で保存する。

【0296】*閉じる

特開2002-171097

*最適化の終了

アプリケーションを終了する。

[最適化]

*最適化

読込んだ品種プログラム情報を最適化し、その最適化結 果のシミュレーションを実行して、結果をメイン画面に 表示する。最適化を行う前に、各種リソース及び最適化 条件の設定を可能とするためである。

77

【0297】*停止

最適化を停止する。

*最適化詳細情報

最適化詳細情報画面を表示する。

[設定] 最適化リソースの設定と最適化条件の設定を行

【0298】・リソース

*カセット個数設定

カセット個数設定画面を表示する。これに対し、ユーザ ーは、本設備で使用可能なカセット個数を入力すること ができる。

*部品分割数設定

部品分割数設定画面を表示する。これに対し、ユーザー は、同時吸着するための部品分割数を指定することがで きる。

【0299】*ノズル本数設定

ノズル本数設定画面を表示する。これに対し、ユーザー は、本設備で使用可能なノズル本数を入力することがで きる。

*ノズルステーション選択

ノズルステーション選択画面を表示する。これに対し、 ユーザーは、本設備で使用可能なノズルステーションの 30 設備の情報をステージ(1st、2nd)毎に表示す プレートIDを入力することができる。

【0300】 · 最適化条件

*オプション設定

オプション設定画面を表示する。これに対し、ユーザー は、本設備のオプション仕様及び最適化条件を設定する ことができる。

* 乙軸情報

Z軸情報画面を表示する。各Z軸に配置された部品の特 性を表示する。

【0301】*ノズルステーション情報

ノズルステーション情報画面を表示する。本設備のノズ ルステーション情報を表示する。

[印刷] 最適化情報、リソース情報等を最適化装置30 Oが備えるプリンター等に印刷する。

【0302】*最適化詳細情報

最適化詳細情報の印刷を実行する。

* 乙軸情報

2軸情報の印刷を実行する。

*ノズルステーション情報

ノズルステーション情報の印刷を実行する。

【0303】*カセット個数情報

カセット個数情報の印刷を実行する。

*部品分割数情報

部品分割数情報の印刷を実行する。

*ノズル本数情報

ノズル本数情報の印刷を実行する。

【0304】*ノズルステーション選択情報

ノズルステーション選択情報の印刷を実行する。

[ヘルプ] 画面のバージョン、ヘルプの管理を行う。

10 *ヘルプ

ヘルプを起動する。

【0305】*バージョン情報

バージョン情報を表示する。

② 最適化情報

最適化前/後の情報をステージ(1st、2nd)毎に 表示する。

*実装時間(秒)

最適化前/後のシミュレーションした結果を表示する。 【0306】*最適化率(%)

20 最適化前/後の実装時間を比率 (%)で表示する。

<計算式> (最適化後実装時間/最適化前実装時間) *100

*CPH(点)

1時間あたりの実装点数を表示する。

[0307]

<計算式> (実装点数/実装時間)*3600(秒) *タスク数

タスク数を表示する。

3 設備情報

【0308】*ヘッドタイプ

前/後設備のヘッドタイプを表示する。(10ヘッド) 米カメラ

前/後設備のカメラ状態を表示する。(2 Dセンサ、2 D+3Dセンサ)

*トレイ

前/後設備のトレイ状態を表示する。(手置きトレイ、 エレベータトレイ)

40 *実装点数

品種プログラム内の前/後設備の実装点数を表示する。 【0309】*部品種類

品種プログラム内の前/後設備の部品種類数を表示す る。

● 品種プログラム情報

現在選択中品種プログラムの情報を表示する。

*品種プログラム名

現在選択中の品種プログラム名を表示する。

【0310】*実装点数

50 品種プログラム内の実装点数を表示する。

78

*部品種類

品種プログラム内の部品種類数を表示する。

6 最適化ボタン

読込んだ品種プログラム情報を最適化し、その最適化結 果のシミュレーションを実行して、結果をメイン画面に 表示する。ただし、最適化を行う前に、各種リソース及 び最適化条件の設定をする必要がある。

⑥ 最適化詳細情報ボタン

最適化詳細情報画面を表示する。

② 終了ボタン

アプリケーションを終了する。

4.2 開く画面

との画面では、図83に示されるように、最適化装置3 00は、品種プログラムと各種ライブラリを指定して品 種プログラムを開くことができる。

① 品種プログラム一覧

品種プログラム(ファイル名、作成日時、更新日時、容 量)の一覧を表示する。

② 品種プログラム検索

品種プログラム (先頭のPを除く) の入力後、検索ボタ 20 *タスク数 ンを押下することにより品種プログラムの検索を行うこ とができる。なお、入力された文字に対して前方一致検 索を行うので、プログラム名を全て入力する必要はな

③ ライブラリ選択

登録されている各種ライブラリを表示する。

【0311】*部品ライブラリ

登録されている部品ライブラリ名を表示する。なお、頭 文字は"L"から始まる。.

*供給ライブラリ

登録されている供給ライブラリ名を表示する。なお、頭 文字は"Y"から始まる。

【0312】*マークライブラリ

登録されているマークライブラリ名を表示する。なお、 頭文字は"B"から始まる。

*****ノズルライブラリ

登録されているノズルライブラリ名を表示する。なお、 頭文字は"V"から始まる。

4 開くボタン

指定した品種プログラムを、選択したライブラリで開 く。なお、品種プログラム一覧上でダブルクリックされ た場合には、開くボタンと同様の処理を実行する。

⑤ キャンセルボタン

メイン画面に戻る。

4.3 最適化詳細情報画面

この画面では、図84に示されるように、最適化装置3 00は、ステージ(1st、2nd)毎に、最適化詳細 情報を表示する。

の 品種プログラム情報

現在選択中品種プログラムの情報を表示する。

【0313】*品種プログラム名

現在選択中の品種プログラム名を表示する。

*実装点数

品種プログラム内の実装点数を表示する。

*部品種類

品種プログラム内の部品種類数を表示する。

② 最適化詳細情報

最適化前/後の情報をステージ(1st、2nd)毎に 表示する。

【0314】*実装時間(秒)

最適化前/後のシミュレーションした結果を表示する。 *最適化率(%)

最適化前/後の実装時間を比率(%)で表示する。

<計算式> (最適化後実装時間/最適化前実装時間) *100

*CPH(点)

1時間あたりの実装点数を表示する。

[0315]

<計算式> (実装点数/実装時間) *3600(秒)

タスク数を表示する。

*ノズル交換回数

ノズル交換を行う回数を表示する。

【0316】*ノズル交換時間

ノズル交換にかかるトータルの時間を表示する。

*吸着回数

吸着を行う回数を表示する。

*吸着時間

吸着にかかるトータルの時間を表示する。

30 【0317】*スキャン回数

スキャンを行う回数を表示する。

*スキャン時間

スキャンにかかるトータルの時間を表示する。

③ 吸着数情報

最適化前/後の1~10点吸着している回数を、ステー ジ(1st、2nd)毎に表示する。

● 設備情報

設備の情報をステージ(1st、2nd)毎に表示す

【0318】*ヘッドタイプ

前/後設備のヘッドタイプを表示する。(10ヘッド) *カメラ

前/後設備のカメラ状態を表示する。(2 Dセンサ、2 D+3Dセンサ)

*トレイ

前/後設備のトレイ状態を表示する。(手置きトレイ、 エレベータトレイ)

*実装占数

品種プログラム内の前/後設備の実装点数を表示する。

50 【0319】*部品種類

特開2002-171097

82

品種プログラム内の前/後設備の部品種類数を表示す る。

6 印刷ボタン

最適化詳細情報の印刷を実行する。

6 キャンセルボタン

最適化詳細情報画面を終了し、メイン画面に戻る。

4. 4 カセット個数設定画面

との画面では、図85に示されるように、最適化装置3 00は、ユーザーの指示に従って、カセット個数情報の 表示/最大個数の設定を行う。

① カセット個数情報

カセット個数情報を表示する。カセットの隣接条件確認 のため、ユーザーは、部品ライブラリの供給コードを設 定する。

【0320】*供給コード

カセットの供給コードを表示する。

例)

文字目 :種類(E:エンボス P:紙)

2、3文字目 : カセット幅(08:8mm幅)

4,5文字目 :送りピッチ(04:4mmピッチ)

文字目 : 駆動方式(C:シリンダ)

7 文字目 :カセットタイプ(₩: ₩カセット)

*現在個数

現在使用しているカセット個数を表示する。

【0321】*最大個数

本設備で使用可能なカセットの最大個数を表示する。

② 印刷ボタン

カセット個数情報の印刷を実行する。

3 OKボタン

現在表示されている最大個数を保存して、カセット個数 30 米ノズルタイプ 設定画面を終了する。

4 キャンセルボタン

カセット個数設定画面を終了し、メイン画面に戻る。た だし、最大個数の保存は行わない。

6 最大個数入力エリア

ユーザーは、最大個数のエリアをダブルクリックすると とにより最大個数の入力を行うことができる。

4.5 部品分割数設定画面

この画面では、図86に示されるように、最適化装置3 00は、ユーザーの指示に従って、部品分割情報の表示 40 定画面を終了する。 /最大分割数の設定を行う。

① 部品分割数情報

部品分割数情報を表示する。

【0322】*部品名称

品種プログラム内で使用される部品名称を表示する。ユ ーザーは、部品分割を効率的に行うために、品種プログ ラムの部品名称を入力することができる。

*実装点数

部品毎の実装点数を表示する。

【0323】*現在分割数

部品毎の現在の分割数を表示する。

*最大分割数

部品毎の最大分割数を表示する。なお、起動時のデフォ ルトでは、現在分割数を表示する。

② 印刷ボタン

部品分割数情報の印刷を実行する。

② OKボタン

現在表示されている最大分割数を保存して、部品分割数 設定画面を終了する。

10 ② キャンセルボタン

部品分割数設定画面を終了し、メイン画面に戻る。ただ し、最大分割数の保存は行わない。

⑤ 最大分割数入力エリア

ユーザーは、最大分割数のエリアをダブルクリックする ことにより最大分割数の入力を行うことができる。な お、最大分割数は、アプリケーションが起動している間 のみ有効となる。次回の起動時には、現在分割数が最大 分割数のデフォルト表示になる。

【0324】ソート表示

20 *部品名称又は、実装点数のタイトルがクリックされる と、ソート表示する。

4.6 ノズル本数設定画面

この画面では、図87に示されるように、最適化装置3 00は、ユーザーの指示に従って、ノズル本数情報の表 示/最大本数の設定を行う。

① ノズル本数情報

ノズル本数情報を表示する。

【0325】*ノズル形状コード

ノズルライブラリ内の全ノズル形状コードを表示する。

ノズルライブラリ番号(1~99)を表示する。

*現在本数

現在使用されている本数を表示する。

【0326】*最大本数

使用できる最大本数を表示する。

2 印刷ボタン

ノズル本数情報の印刷を実行する。

3 OKボタン

現在表示されている最大本数を保存して、ノズル本数設

4 キャンセルボタン

ノズル本数設定画面を終了し、メイン画面に戻る。ただ し、最大本数の保存は行わない。

⑤ 最大本数入力エリア

ユーザーは、最大本数のエリアをダブルクリックすると とにより最大本数の入力を行うことができる。

4.7 ノズルステーション選択画面

この画面では、図88に示されるように、最適化装置3 00は、ユーザーの指示に従って、ノズルステーション

50 選択情報の表示/ノズルステーション選択を行う。

② ノズルプレート I D

ステージ(1st、2nd)毎のノズルプレートIDの 有効/無効を設定することができる。グレー表示以外の IDは、複数選択可能である。

83

【0327】カーソルを移動すると、カーソル上のID のノズルステーション図の表示に切り替えることができる。なお、チェックボックスが選択されていない場合でも、表示は切り替わる。

② ノズルステーション図

カーソル上のノズルステーション図を表示する。

③ 印刷ボタン

ノズルステーション選択情報の印刷を実行する。

♠ OKボタン

選択されているノズルプレート I Dを保存して、ノズルステーション選択画面を終了する。

⑤ キャンセルボタン

ノズルステーション選択画面を終了し、メイン画面に戻る。ただし、ノズルプレートIDの保存は行わない。

4.8 オプション設定画面

との画面では、図89に示されるように、最適化装置3 20 00は、ユーザーの指示に従って、設備オプション/最適化レベルの設定を行う。

① 設備設定

設備オプションを設定することができる。

【0328】·XL制約

X L制約を設定することができる。 (有効or無効)

·乙軸速度TA

Z軸TAの速度を設定することができる。(通常or低 速)

· Z 軸速度 T B

Z軸TBの速度を設定することができる。(通常or低速)

・後部カセット部品180。回転

後部カセット部品180°回転を設定することができる。(無効or有効)

・後部トレイ部品180°回転

後部トレイ部品180°回転を設定することができる。 (無効or有効)

・後部手置きトレイ部品180°回転

後部手置きトレイ部品 1 8 0°回転を設定することがで 40 2) きる。 (無効or有効) ・ 7

・先行シャトル制御

先行シャトル制御を設定することができる。(無効or有効)

·先行吸着制御

先行吸着制御を設定することができる。(無効or有効)

・基板ストッパー位置(前)

前設備の基板ストッパー位置を設定することができる。 (左下or左上or右下or右上)

・基板ストッパー位置(後)

84

後設備の基板ストッパー位置を設定することができる。 (左下or左上or右下or右上)

・手置きトレイ(前)

前設備の手置きトレイを設定することができる。(無効or有効)

・手置きトレイ(後)

後設備の手置きトレイを設定することができる。(無効or有効)

② 前後振り分け禁止

10 この項目をチェックすることにより、前後振り分けを禁止することができる。

[0329] · Front

前設備のみ最適化を行なう。

· Rear

後設備のみ最適化を行なう。

Roth

前後設備で最適化を行なう。なお、前後振り分けを禁止すると、 Z 軸情報画面でF/R 固定の設定が行えるようになる。

20 3 最適化レベル設定

最適化の実行レベルを1~5 (簡易~詳細) の範囲で設定することができる (デフォルトレベルは4)。

② 同収コンベア設定

1 s t 、2, n d ステージの回収コンベアの設定を行うと、とができる。

[0330]

設定しない

:無

回収コンベア (小) を使用する : 小 回収コンベア (大) を使用する : 大

30 **⑤** OKボタン

現在設定されているオプション(設備オプション、最適 化レベル、前後振り分け禁止、回収コンベア)を保存 し、オプション設定画面を終了する。

6 キャンセルボタン

オプション設定画面を終了し、メイン画面に戻る。ただ

し、設備オプション、最適化レベル、前後振り分け禁

止、回収コンベアついては保存しない。

⑦ アルゴリズム設定

最適化のアルゴリズムを設定することができる。(1 or) 2)

・アルゴリズム 1

小部品のアルゴリズムで最適化する。

【0331】・アルゴリズム2

小部品を汎用部品のアルゴリズムで最適化する。

8 設備情報

設備情報を表示する。

・設備方向

設備方向を表示する。(正流れor逆流れ)

・搬送基準

50 搬送基準を表示する。(手前or奥)

特開2002-171097

86

・搬送速度

搬送速度を表示する。

4.9 乙軸情報画面

との画面では、図90に示されるように、最適化装置3 00は、ユーザーの指示に従って、 2軸に設定されてい る部品の情報を表示する。

① 乙軸情報

Z軸情報を表示する。

【0332】*部品名称

ZNo上に設定されている部品名称を表示する。

ZNo上に設定されている部品点数(実装点)を表示す る。

*形状コード

ZNo上に設定されている部品形状コードを表示する。 【0333】*ノズル

ZNo上に設定されている部品の使用ノズル番号(ノズ ル本数設定画面のノズルタイプと同一)を表示する。 *カメラ

ZNo上に設定されている部品の認識カメラ(2DS、 2DL、3DS、3DL)を表示する。

【0334】*スピード

ZNo上に設定されている部品のヘッド速度XY(1~ 8)を表示する。

*供給コード

ZNo上に設定されている部品の供給コードを表示す る。

*₩指定

部品名称毎にS(シングル)かW(ダブル)の指定をす る必要がある。

【0335】*シャトル不可

ZNo上に設定されている部品がトレイ部品でシャトル 供給が可能である場合に、不可(行わない)を設定でき る。なお、トレイ部品であってもシャトル供給できない 部品には、チェックボックスは表示されない。

*F/R固定

ZNo上に設定されている部品が最適化によって、サブ 設備間を移動しないように設定を行う。なお、オプショ ン設定画面の前後振り分け禁止がチェックされている場 合のみ、使用可能になる。ZNo以降にデータが表示さ れない場合は、そのZ軸に部品が設定されていないこと を表する。

② 最適化前/後切替

Z軸情報を最適化前/後で切り替える。ただし、最適化 を実施しない場合、最適化後の表示はできない。

③ 印刷ボタン

Z軸情報の印刷を実行する。

② OKボタン

Z軸情報(W指定、シャトル不可)を保存し、Z軸情報

きない。OKボタンがグレー表示になっている。

⑤ キャンセルボタン

2軸情報画面を終了し、メイン画面に戻る。ただし、2 軸情報は保存されない。

4.10 ノズルステーション情報画面

との画面では、図91に示されるように、最適化装置3 00は、ユーザーの指示に従って、本設備のノズルステ ーション情報を表示する。

① ノズルプレート I D

10 ステージ(lst、2nd)毎のノズルプレートIDを 表示する。

② ノズルステーション情報

ノズルステーション情報を表示する。

[0336]*No

ステーションNoを表示する。

*ノズル形状コード

ノズルステーション上のノズル形状コードを表示する。

③ 最適化前/後切替

ノズルステーション情報を最適化前/後で切り替える。 20 ただし、最適化を実施しない場合、最適化後の表示はで きない。

● 印刷ボタン

ノズルステーション情報の印刷を実行する。

5 キャンセルボタン

ノズルステーション情報画面を終了し、メイン画面に戻 る。

5. 用語の説明

本実施の形態で用いられている主な用語の意味を以下に 列挙する。

30 *部品実装システム:最適化装置と部品実装機とを含む システムのこと。

*最適化装置:部品の実装順序を最適化する装置のと と。具体的には、短いタクト (実装時間) で基板を生産 するために、部品実装機における最適な部品カセットの 配列(どの部品種を収めた部品カセットを部品実装機の どの位置(乙軸)に配置するか)、作業ヘッドによる部 品の吸着及び装着の順序(どの部品カセットから部品を 吸着し、基板上のどの実装点に装着するか)等を決定す る。

40 *部品実装機:最適化後のNCデータに従って、作業へ ッドを用いて部品カセットから部品を吸着し、基板に装 着していく生産ロボットのこと。複数のサブ設備を備え るタイプもある。

*サブ設備:1つの作業ヘッドと複数の部品カセットを 備え、他のサブ設備とは独立して(並行して)、基板へ の部品実装を実行する装置(実装ユニット)。

*シングルカセット:部品カセットの一種で、1つの部 品種 (テーピング部品等) だけが装填される。

*ダブルカセット: 部品カセットの一種で、最大2個の 画面を終了する。ただし、最適化後の2軸情報は編集で 50 部品種(テーピング部品等)が装填され得る。ただし、

同一送りピッチの部品種に限定される。

* Z軸:部品実装機(サブ設備を備える場合には、サブ 設備) どとに装着される部品カセットの配列位置を特定 する座標軸(又は、その座標値)のとと。

*部品種:抵抗、コンデンサ等の電子部品の種類のと と。各部品種には、部品の情報(電気的特性、形状、員 数、最大分割数、カセット種別等)が対応づけられてい

*部品テープ:ある部品種の複数個の部品をテープ上に 並べたもの(最適化の過程における論理的な部品用キャ 10 リアテープ。最適化によって、1つの部品種が1本以上 の部品テープに分割(部品分割)される。分割後のテー プ本数が分割数と呼ばれる。

*実装点:部品を装着すべき基板上の座標点のこと。同 一の部品種が異なる実装点に装着される場合もある。同 一の部品種に係る部品テーブに並べられた部品(実装 点)の個数の合計は、その部品種の員数 (実装すべき部 品の総数)と一致する。

*部品ヒストグラム:部品テープごと(横軸)の員数 (縦軸)を示す柱状グラフのこと。最適化によって、最 20 終的に、部品カセットの配列(Z軸)にマッピングされ る。

*コア: 員数の多い順に部品テープを並べた部品ヒスト グラムに対して、「刈り上げ法」により、n点同時吸着 の吸着パターンで刈り上げていった結果、残った部品を 「コア部品」といい、それらコア部品を収めた部品テー プ、部品カセットそれぞれを「コア部品テープ」、「コ アカセット」と呼ぶ。

*刈り上げ:員数の多い順に部品テープを並べた部品ヒ ストグラムに対して、員数の小さい部品から、n点同時 吸着の吸着バターンを取り除いていく処理のこと。

*同時吸着:1つのタスクにおいて作業へッドが吸着す べき全ての部品を吸着する動作のこと。作業ヘッドによ る1回の上下動だけで複数の部品を吸着する場合だけで なく、2回以上の上下動によって複数の部品を吸着する 場合も含まれる。

*タスク:作業ヘッドによる部品の吸着・移動・基板上 への装着という一連の実装動作の繰り返しにおける1回 分の実装動作(吸着・移動・装着)のこと。

*吸着バターン:タスクごとの吸着の対象となっている 40 部品群のとと。

*タスクグループ:部品の同時吸着という観点から関連 したタスクの集まりのこと。員数が同じ部品テープをn 本集め、それらn本の部品テープから1点ずつn個の部品 を同時に吸着できるように、n点同時吸着できるタスク を集めることを目指してタスクグループを作ることによ って部品カセットの並びを決定する第1ステップでの最 適化手法を「タスクグループ法」と呼ぶ。

*第1ステップ:本願発明が考案される直前における技 術(背景技術)又はその技術を考案した開発段階のと

と。本願発明者らによる先の特許出願(特願2000-237681号) の明細書等に開示されている。

*第2ステップ:本願発明に係る技術又はその技術を考 案した開発段階のこと。

*山:最適化によって生成されたひとまとまりのタスク 群又はそれらタスク群に属する部品テープ群(部品の集 合) のこと。生成された「山」に対して更に最適化が施 される場合もある。

*ラインバランス:部品実装機(サブ設備を備える場合 には、サブ設備) ごとのタクトの分布における平準化の 程度のこと。タクト分布を平準化するように部品実装順 序を決定する処理を「ラインバランス処理」と呼ぶ。 [0337]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 に係る部品実装順序最適化方法は、部品を収納した部品 カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、 基板に実装していく作業ヘッドを備える部品実装機を対 象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化す る方法において、特定の部品カセットが特定の位置に配 置されなければならないという制約を遵守しつつ部品カ セットの配列を最適化する方法であって、最適化の対象 となる全ての部品に対して、前記制約を考慮することな く、作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多 くなるように、同一種類の部品の集まりである部品種の 配列を第1座標軸上で決定する仮最適化ステップと、前 記制約に従って、前記第1座標軸上に配列された部品種 から、前記制約に係る部品種を取り出し、第2座標軸上 に配置する第1移動ステップと、前記第1座標軸上に残 された部品種を、その並びを維持したまま、前記第2座 標軸上の既に配置された部品種の隙間に配置していく第 2移動ステップと、前記第2座標軸を横軸とし、部品種 に含まれる部品の員数を縦軸とする部品ヒストグラムで あって、前記第2移動ステップ後における部品種の並び からなる部品ヒストグラムに対して、部品の員数が少な い部品種が先に無くなっていく順に、横軸方向に連続し て並ぶn個の部品である吸着パターンを、取り出すこと ができなくなるまで繰り返して取り出し、部品カセット の並びにおける対応する部品カセットに割り当てる刈り 上げステップと、前記刈り上げステップによる取り出し 後における前記部品ヒストグラムを、横軸上の幅がn個 の部品となるようなダイヤグラムの生成を目指して、対 応する部品カセットに割り当てるコア処理ステップとを 含むことを特徴とする。

【0338】これによって、部品ヒストグラムから、横 軸方向に連続して並ぶ n 個の部品が吸着バターンとして 刈り上げていく手法によって部品カセットの配列が決定 されるとともに、特定の部品カセットについては指定さ れた位置に配置されるととが保証されるので、配列固定 という制約を遵守しつつ、複数の部品を同時吸着して基 50 板に装着していく作業ヘッドを備える部品実装機に好適

(45)

90

な部品実装順序最適化方法が実現される。

【0339】また、本発明に係る部品実装順序最適化方 法は、部品を収納した部品カセットの並びから、最大n 個の部品を同時に吸着し、基板に実装していくn個の吸 着ノズルからなる作業ヘッドを備える部品実装機を対象 とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する 方法において、基板上の特定の領域については前記n個 の吸着ノズルのうちのm個の吸着ノズルだけが部品を装 着できるという制約を遵守しつつ部品カセットの配列を 最適化する方法であって、最適化の対象となる全ての部 品のうち、前記制約を受ける部品と受けない部品それぞ れを対象とし、同一種類の部品の集まりを部品種とする 部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べた2つの部 品ヒストグラムを生成する部品ヒストグラム生成ステッ プと、前記2つの部品ヒストグラムそれぞれに対して、 部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、 横軸方向に連続して並ぶn個の部品である吸着パターン を、取り出すことができなくなるまで繰り返して取り出 し、それそれ、第1及び第2座標軸の対応する位置に配 置する刈り上げステップと、前記刈り上げステップによ る取り出し後における前記2つの部品ヒストグラムそれ ぞれに対して、横軸上の幅がn個の部品となるようなダ イヤグラムの生成を目指して、それぞれ、部品種を前記 第1及び第2座標軸の対応する位置に配置するコア処理 ステップと、前記コア処理ステップ後における前記第1 及び第2座標軸に配置された部品ヒストグラムを合成 し、得られた部品ヒストグラムに基づいて部品カセット の配列を決定する合成ステップとを含むことを特徴とす

【0340】これによって、LLサイズ基板に基づく制 約を受ける部品とそうでない部品とを区別して別個に最 適な配列を決定した後に、それらを合成しているので、 この制約によって配列が乱される部品種の数は最小限に 抑えられる。を含むことを特徴とする部品実装順序最適 化方法。また、本発明に係る部品実装順序最適化方法 は、部品を収納した部品カセットの並びから、部品を吸 着し、基板に実装していく作業ヘッドを有する2つの独 立した第1及び第2設備を備える部品実装機を対象と し、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方 法において、基板上の特定の領域については前記第1及 び第2設備のいずれかだけが部品を装着できるという制 約を遵守しつつ部品カセットを前記第1及び第2設備の いずれかに振り分ける方法であって、最適化の対象とな る全ての部品のうち、同一種類の部品の集まりを部品種 として場合に、前記第1設備だけが装着できる部品を含 む部品種を特定し、その部品種を前記第1設備に割り当 てる第1割り当てステップと、最適化の対象となる全て の部品のうち、前記第2設備だけが装着できる部品を含 む部品種を特定し、その部品種を前記第2設備に割り当 てる第2割り当てステップと、最適化の対象となる全て の部品のうち、前記第1及び第2割り当てステップでの割り当ての対象とはならなかった部品を前記第1及び第2設備のいずれかに割り当てる分割ステップとを含むことを特徴とする。

【0341】これによって、特定の設備だけによって装 着される部品種を除いた部品種だけに対して、2つの設 備のいずれかへの振り分けが行われるので、XLサイズ 基板に対して確実に適用できる部品実装順序最適化方法 である。また、本発明に係る部品実装順序最適化方法 は、部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個 の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業ヘッド を有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部品 実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序 を最適化する方法において、前記第1及び第2設備によ る部品実装における処理負荷が平準化されるように部品 カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分け る方法であって、最適化の対象となる全ての部品を一定 規則に従って前記第1及び第2設備のいずれかに振り分 けた後に、振り分けられた部品それぞれを対象として、 作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くな るように、関連する複数の部品種を山とする複数の山を 特定する初期振り分けステップと、割り当てられた全て の部品を実装するための処理の大きさを示す負荷レベル が前記第1設備と前記第2設備とでほぼ等しくなるよう に、部品種又は山の単位で、前記第1及び第2設備間を 移動させる移動ステップとを含むことを特徴とする。

【0342】これによって、作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くなるように配列された部品種の山又は部品種の単位で、負荷バランスが平準化されるように2つの設備のいずれかに振り分けられるので、複数の部品を同時吸着して基板に装着していく作業ヘッドを備える部品実装機に好適な負荷バランスの調整方法である。

【0343】また、本発明に係る部品実装順序最適化方 法は、部品を収納した部品カセットの並びから、最大n 個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業へッ ドを有する2つの独立した第1及び第2設備を備える部 品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順 序を最適化する方法において、前記第1及び第2設備に よる部品実装における処理負荷が平準化されるように部 品カセットを前記第1及び第2設備のいずれかに振り分 ける方法であって、最適化の対象となる全ての部品を一 定規則に従って前記第1及び第2設備のいずれかに振り 分けた後に、振り分けられた部品それぞれを対象とし て、作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多 くなるように、関連する複数の部品種を山とする複数の 山を特定する初期振り分けステップと、割り当てられた 全ての部品を実装するのに要する実装時間が前記第1設 備と前記第2設備とでほぼ等しくなるように、部品、部 品種又は山の単位で、前記第1及び第2設備間を移動さ

せる移動ステップとを含むことを特徴とする。

【0344】これによって、作業ヘッドがn個の部品を 同時に吸着する回数が多くなるように配列された部品種 の山、部品種又は部品の単位で、ラインバランスが平準 化されるように2つの設備のいずれかに振り分けられる ので、複数の部品を同時吸着して基板に装着していく作 業ヘッドを備える部品実装機に好適なラインバランスの 調整方法である。

【0345】また、本発明に係る部品実装順序最適化方 法は、部品を収納した部品カセットの並びから、最大n 個の部品を同時に吸着し、基板に実装していく作業へッ ドを備える部品実装機を対象とし、コンピュータにより 部品の実装順序を最適化する方法であって、部品カセッ トの配列を最適化する方法であって、最適化の対象とな る全ての部品を、同一種類の部品の集まりを1つの部品 種とする部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べる ことにより、部品ヒストグラムを生成するヒストグラム 生成ステップと、生成された部品ヒストグラムに対し て、部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順 に、横軸方向に連続して並ぶn個の部品である吸着パタ ーンを、取り出すことができなくなるまで繰り返して取 り出す刈り上げステップと、前記刈り上げステップによ る取り出し後における前記部品ヒストグラムの部品を移 動させることにより、当該部品ヒストグラムを、当該部 品ヒストグラムの最下段を底辺とし、当該部品ヒストグ ラムに含まれる全ての部品を含み得る高さの平行四辺形 又は長方形に変形するコア処理ステップと、前記刈り上 げステップで取り出された全ての部品と前記コア処理で の移動後における全ての部品とを、横軸における位置を 対応させて合成し、得られた部品ヒストグラムに基づい て部品カセットの配列を決定する合成ステップとを含む ことを特徴とする。

【0346】これによって、刈り上げで残ったコア部品 に対しては、一定幅の四角形 (平行四辺形、長方形)を 形成するように部品の配置が決定されるので、同時吸着 率の高い効率的な部品実装順序が決定される。また、本 発明に係る部品実装順序最適化方法は、2種類の部品を 収納し得る部品カセット(ダブルカセット)を含む部品 カセットの並びから、最大n個の部品を同時に吸着し、 基板に実装していく作業ヘッドを備える部品実装機を対 象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化す る方法において、ダブルカセットに収納される2種類の 部品は同一の送りピッチで使用されるテーピング部品で なければならないという制約を遵守しつつ部品カセット の配列を最適化する方法であって、第1の送りピッチで 使用される全ての部品に対して、作業ヘッドがn個の部 品を同時に吸着する回数が多くなるように、同一種類の 部品の集まりである部品種の配列を決定する第1最適化 ステップと、決定された前記配列を中間位置で切断して 折り返すことにより、切断によって得られた前半部と後 50 図である。

半部の部品種が交互に並ぶように合成する第1折り返し ステップと、第2の送りピッチで使用される全ての部品 に対して、作業ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回 数が多くなるように、部品種の配列を決定する第2最適 化ステップと、決定された前記配列を中間位置で切断し て折り返すことにより、切断によって得られた前半部と 後半部の部品種が交互に並ぶように合成する第2折り返 しステップと、前記第1折り返しステップで得られた部 品種の配列と前記第2折り返しステップで得られた部品 種の配列とを融合し、得られた配列に基づいて部品カセ ットの配列を決定する融合ステップとを含むことを特徴 とする。

【0347】これによって、同一の送りピッチに係る2 つの部品からなるペアが維持された状態で、かつ、作業 ヘッドがn個の部品を同時に吸着する回数が多くなるよ うに部品種の配列が決定されるので、様々なダブルカセ ットが混在する部品実装機に対しても適用することがで きる最適化方法が実現される。とのように、本発明は、 様々な制約下において、複数の部品を吸着して実装する 高速な部品実装装置に好適な部品実装順序の最適化方法 であり、特に、近年の表面実装基板に対する急激な需要 増大に応える技術として、その実用的価値は極めて高

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る部品実装システム全体の構成を示 す外観図である。

【図2】同部品実装システムにおける部品実装機の主要 な構成を示す平面図である。

【図3】同部品実装機の作業へッドと部品カセットの位 置関係を示す模式図である。

【図4】(a)は、同部品実装機が備える2つの実装ユ ニットそれぞれが有する合計4つの部品供給部の構成例 を示し、(b)は、その構成における各種部品カセット の搭載本数及びZ軸上の位置を示す表である。

【図5】110ノズルヘッドが吸着可能な部品供給部の 位置(Z軸)の例を示す図及び表である。

【図6】実装の対象となる各種チップ形電子部品の例を 示す図である。

【図7】部品を収めたキャリアテープ及びその供給用リ ールの例を示す図である。

【図8】 テーピング電子部品が装着された部品カセット の例を示す図である。

【図9】最適化装置のハードウェア構成を示すブロック 図である。

【図10】図9に示された実装点データの内容例を示す 図である。

【図11】図9に示された部品ライブラリの内容例を示 す図である。

【図12】図9に示された実装装置情報の内容例を示す

20

93

【図13】図9に示された最適化プログラムの機能構成 を示すモジュール構成図である。

【図14】図9に示されたステップ305cの処理を説明するための図である。

【図15】図9に示されたステップ305dの処理を説明するための図である。

【図16】「タスクグループ法」による最適化の概念を 説明するための部品ヒストグラムである。

【図17】「交差解消法」による最適化の概念を説明するための実装経路図である。

【図18】「戻り最適化」の概念を説明するための作業へッドの動きを示す図である。

【図19】配列固定の制約下における最適化の概要を示す部品ヒストグラムである。

【図20】LLサイズ基板及びXLサイズ基板において作業 ヘッドが部品を装着する際に移動できる範囲の限界に基 づく制約領域を示す図である。

【図21】LLサイズ基板を対象とした最適化の概念を説明するための部品ヒストグラムである。

【図22】「刈り上げ法」による最適化のステップ(1) を説明するための部品ヒストグラムである。

【図23】同ステップ(2)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図24】同ステップ (3)を説明するための部品ヒスト グラムである。

【図25】同ステップ(4)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図26】同ステップ(5)を説明するための部品ヒスト グラムである。

【図27】同ステップ(6)を説明するための部品ヒスト グラムである。

【図28】同ステップ(7)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図29】同ステップ (8)を説明するための部品ヒスト グラムである。

【図30】同ステップ(9)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図31】同ステップ (10)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図32】同ステップ(11)を説明するための部品ヒスト 40 グラムである。

【図33】同ステップ(12)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図34】同ステップ(13)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図35】同ステップ (14)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図36】同ステップ(15)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図37】同ステップ(16)を説明するための部品ヒスト 50 ヒストグラムである。

グラムである。

【図38】 同ステップ (17)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図39】同ステップ(18)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図40】同ステップ(19)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図41】同ステップ(20)を説明するための部品ヒストグラムである。

10 【図42】同ステップ(21)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図43】同ステップ(22)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図44】同ステップ (23)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図45】平行四辺形のテンプレートを用いたカセット 分割による最適化のステップ(1)~(3)を説明するための 部品ヒストグラムである。

【図46】同ステップ(4)~(6)を説明するための部品ヒ 20 ストグラムである。

【図47】同ステップ(7)~(8)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図48】同ステップ(9)の一部を説明するための部品ヒストグラムである。

【図49】同ステップ(9)の残るステップ(10)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図50】長方形のテンプレートを用いたカセット分割による最適化のステップ(1)~(3)を説明するための部品 ヒストグラムである。

30 【図51】同ステップ(3)~(5)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図52】同ステップ(5)の一部を説明するための部品 ヒストグラムである。

【図53】同ステップ(5)の残る一部を説明するための 部品ヒストグラムである。

【図54】「交差解消法」による最適化の概念を示す実 装経路図である。

【図55】「交差解消法」のアルゴリズムを説明するた めの実装経路図である。

40 【図56】「交差解消法」による最適化の適用例を示す 実装経路図である。

【図57】「戻り最適化法」による最適化の概念を示す 作業ヘッドの移動軌跡図である。

【図58】(a)は、同一の部品カセットに複数の実装点がある場合における「戻り」動作を示す図であり、

(b)は、「戻り最適化法」を適用した場合のヘッドの 戻り軌跡を示すシミュレーション結果図である。

【図59】ダブルカセットを対象とした配列固定の制約下における最適化のステップ(1)を説明するための部品 トストガラノアカス

【図60】 同ステップ(2)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図61】同ステップ(3)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図62】 同ステップ(4)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図63】同ステップ(5)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図64】同ステップ(6)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図65】同ステップ(7)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図66】同ステップ(8)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図67】同ステップ(9)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図68】同ステップ(10)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図69】(a)及び(b)は、Z軸に空きがある場合 【符における前設備と後設備の実装時間の例、及び、そのと 20 10 きのラインバランス処理を示す説明図であり、(c)及び(d)は、Z軸に空きがない場合における前設備と後設備の実装時間の例、及び、そのときのラインバランス 11 処理(スワップ処理)を示す説明図である。 11

【図70】ダブルカセットを対象とした「刈り上げ法」による最適化のステップ(1)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図71】同ステップ(2)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図72】同ステップ(3)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図73】 同ステップ (4)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図74】同ステップ(5)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図75】同ステップ(6)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図76】同ステップ(7)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図77】同ステップ(8)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図78】同ステップ(9)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図79】 同ステップ(10)を説明するための部品ヒストグラムである。

【図80】 同ステップ (11) を説明するための部品ヒストグラムである。

【図81】ノズル交換のアルゴリズムを説明するための図であり、(a)は、対象の部品の種類(使用可能なノ

ズルの番号)と員数を示す表であり、(b)は、処理過程を示す部品ヒストグラムである。

【図82】「メイン画面」の表示例を示す図である。

【図83】「」の表示例を示す図である。

【図84】「開く画面」の表示例を示す図である。

【図85】「カセット個数設定画面」の表示例を示す図である。

【図86】「部品分割設定画面」の表示例を示す図であ ろ

10 【図87】「ノズル本数設定画面」の表示例を示す図である。

【図88】「ノズルステーション選択画面」の表示例を 示す図である。

【図89】「オプション設定画面」の表示例を示す図で ある。

【図90】「Z軸情報画面」の表示例を示す図である。


【図91】「ノズルステーション情報画面」の表示例を 示す図である。


【符号の説明】


- 10 10 部品実装システム
 - 20 回路基板
 - 100 部品実装機
 - 110 実装ユニット
 - 112 作業ヘッド
 - 112a~112b 吸着ノズル
 - 113 XYロボット
 - 114 部品カセット
 - 115a、b、225a、b 部品供給部
 - 116 認識カメラ
- 30 117 トレイ供給部
 - 118 シャトルコンベア
 - 119 ノズルステーション
 - 120 実装ユニット
 - 300 最適化装置
 - 301 演算制御部
 - 302 表示部
 - 303 入力部
 - 304 メモリ部
 - 305 最適化プログラム格納部
 -) 306 通信I/F部
 - 307 データベース部
 - 307a 実装点データ
 - 307b 部品ライブラリ
 - 307c 実装装置情報
 - 423a~423d チップ形電子部品
 - 424 キャリアテープ
 - 425 カバーテープ
 - 426 供給用リール


4403


(d)

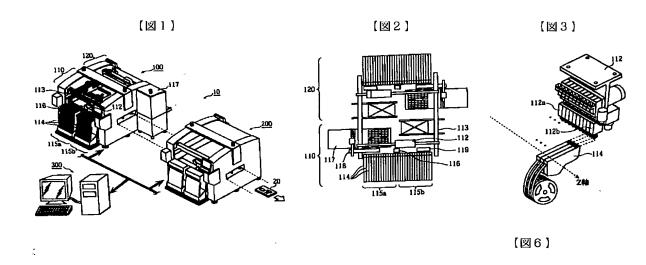

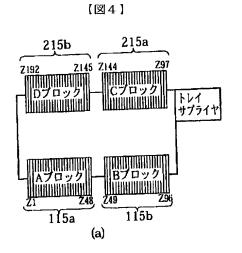


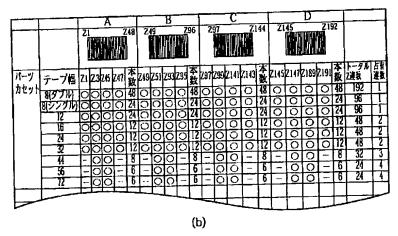

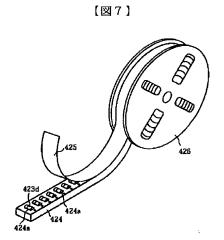

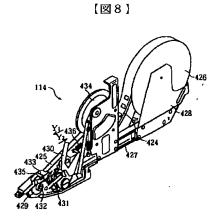

【図5】

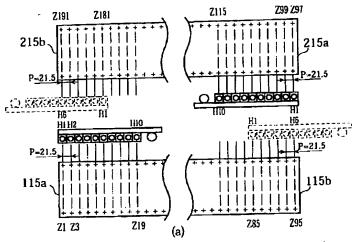


															` <u> </u>	
10/ズル	前側	Z1 Z2	Z3 Z4	Z5 Z6	Z7 Z8	Z9 210	Z11 Z12	Z13 Z14	Z15 Z16	Z17 Z18	Z19 Z86	287 288	289 290	Z91 Z92	Z93 Z94	Z95 Z96
ヘッド	後側	Z97 Z98	Z99 Z100				Z107 Z108	Z109 Z110	Z111 Z112	Z113 Z114	Z115 Z182		Z185 Z186	Z187 Z188	Z189 Z190	Z191 Z192
—	ні	0	O	O	o	O	0	0	O	0	0	_	_	ı	_	Ц
[H2	Ξ	0	\circ	0	O	0	Ö	O	0	0	0			_	-
İ	H3	-	Ι=	O	O	O	0	0	O	0	O	O	O		_	_
	H4	=	=	-	0	0	O	0	O	0	0	0	0	0	E	_
ヘッド	H5	=	=	=	=	O	ठ	O	O	O	0	O	O	0	0	_
(ノズル)	H6	=	_	-	-	=	0	O	0	O	0	O	0	0	0	0
]" "",	H7	=	Ι-	-	-	-	-	0	O	0	0	0	0	0	0	0
}	H8	=	=	-	=	-	=	-	0	0	0	O	O	0	0	0

(b)

〇:吸着可能 一:吸着不可


【図10】

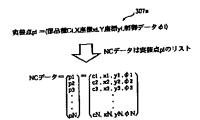

【図11】

						307	b <i>ቜጛ</i> ፑ	34
			#1	((mm)	球元 医療方式	吸着 ノズル		製
部品名	外数)	X	М	<u>.</u>	BALIJ X		_	F
0603CR		0.6	0.3	25		SX SA	D.086	· ·
1005CR	0	3	0.5	0.3 0.5		3^_	0.094	1
1608CR	1	1.6		0.408	į	l	0.054	1
2012CR	1	20		0.4-0.8		s	1	ι.
3216CR	1	3.2	1.8	0.4-0.8	l	1	├	1
4TR	ক্র	2.8	2.8	1.1	1	├	ł	i i
61R		4.3	4.5	1.5	1	円勝		ı
TTIP	600		61. 0		1		0.11	l
2TIP	1 02	3.5	Ø 1.4		1		1 ""	
ICAP	T .	3.8	1.9	1.6	反射	S	1	1
2CAP	₽	4.7	2.8	2.1		м	├	╁
3CAP	~	6.0	3.2	25			ı	i .
4CAP	1	7.3	4.3	2.8			ļ	1
SCAP	Γ_{-}	4.3		6.0			1	į .
LCAP] 🕹	6.6	8.6	8.0	4	1-	-	ı
LLCAP	L	10.5	10.3		1 -	ML	4	ı
IVOL	4	4.5	3.8	1.8-2.4	4	м	l	١.
2VOL	43	3.7	3.0	1.5	1		0.13	2
3VOT	8	4.8	4.0	3.0	1			l
					T	l	١.	سل


【図16】

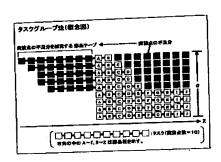


【図12】

				307c
ユニット田	ヘッド信義	ノズル復復	カセット管理	トレイ情報
110	iO/ズルヘッド	SX.SA	9645	852
	ロノズルヘッド		9694	#U
210	レスルヘッド	S,M,	682	20
				لسسا

【図15】



【図9】

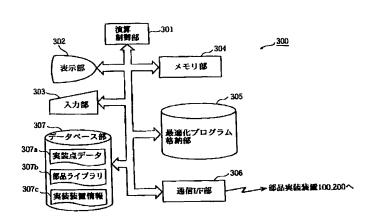


【図14】

御品グループ	部品序み(Tmm)	ノズル	供給影響
G[I]	0 <t≤0.25< td=""><td>SX</td><td>カセット</td></t≤0.25<>	SX	カセット
G (2)	0.25 <t≤0.3< td=""><td>SX</td><td>カセット</td></t≤0.3<>	SX	カセット
G [3]	0.3 <t≤0.35< td=""><td>SA</td><td>カセット</td></t≤0.35<>	SA	カセット
G (4)	0.35 <t≤0.4< td=""><td>SA</td><td>カセット</td></t≤0.4<>	SA	カセット
G [5]	0.5 <t≤4< td=""><td>5</td><td>カセット</td></t≤4<>	5	カセット
G [8]	0 <t≦4< td=""><td>-</td><td></td></t≦4<>	-	
G [7]	0 <t≨4< td=""><td></td><td></td></t≨4<>		
G [8]	4 <t≨25< td=""><td>_</td><td></td></t≨25<>	_	
G [9]	4 <t≦25< td=""><td>_</td><td>-</td></t≦25<>	_	-


(4)

報告書	kl	1:2	k3	kМ
美家	b1	b2	ЬЗ	hM
		(6))	


【図19】

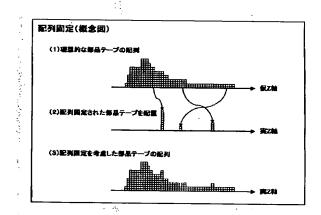

【図13】

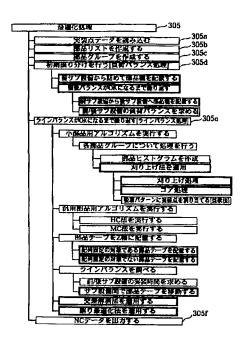

【図17】

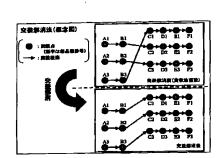


【図20】


380 <y≤460< th=""><th colspan="5">②教設備 (対象なし)</th></y≤460<>	②教設備 (対象なし)					
£0 <y≤380< th=""><th>(IL 制約)と 実験者 (観動なし)</th><th>④後蒙僧(創約なし)と前設備(制約なし)</th><th>(別権設備 (制約なし)と 前設費 (IL制約)</th></y≤380<>	(IL 制約)と 実験者 (観動なし)	④後蒙僧(創約なし)と前設備(制約なし)	(別権設備 (制約なし)と 前設費 (IL制約)			
0≨y≦80		(散物 なし)	②前激情 (LL 制約)			
	6≤x≤110	110<≥≤400	400 <x≨510< th=""></x≨510<>			
太い破綻は「江朝的の境界線を示す。						

太い破絶は IL 制約の境界級を示す。 太い点能は IL 制約の境界線を示す。


【図18】

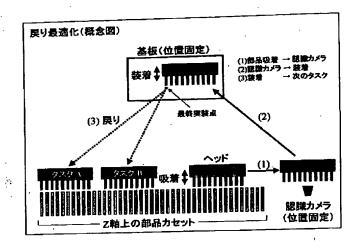


【図21】

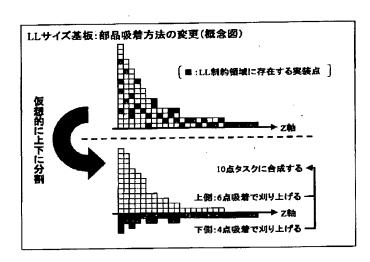


【図22】

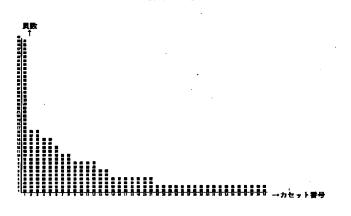


【図26】

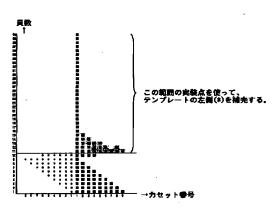


【図27】

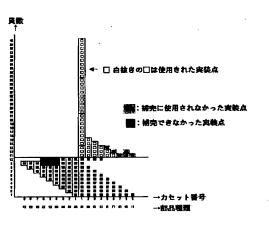


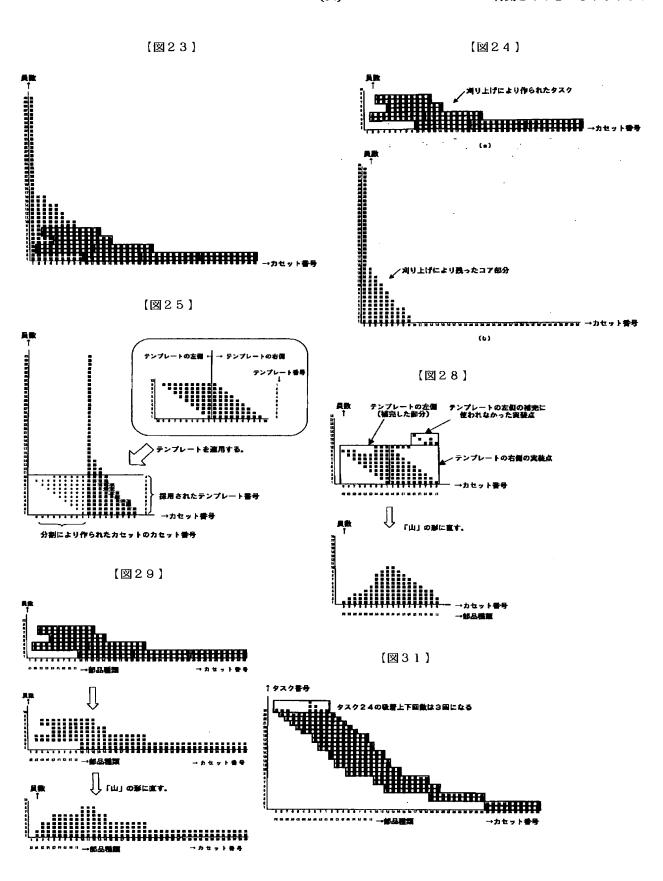


【図30】

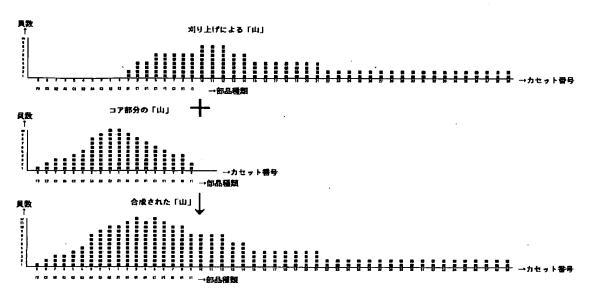

【図32】

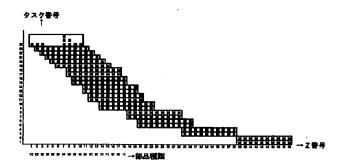


【図33】

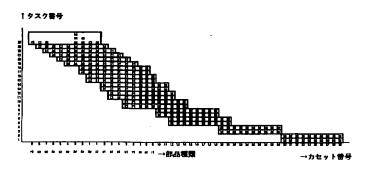


(b)

(56)

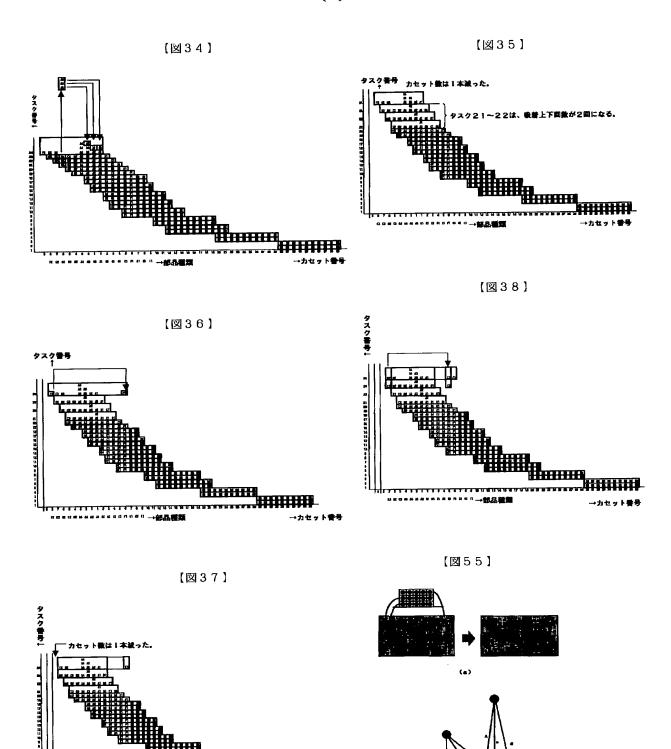



【図39】

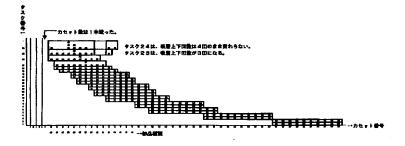


【図40】

【図44】

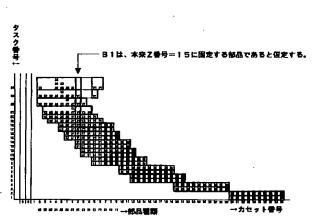


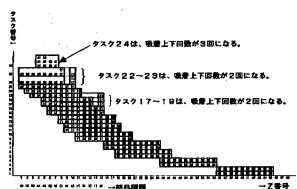


【図41】

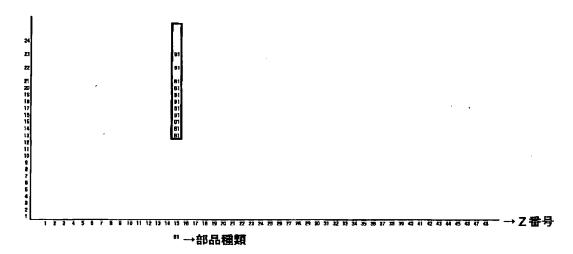


【図42】

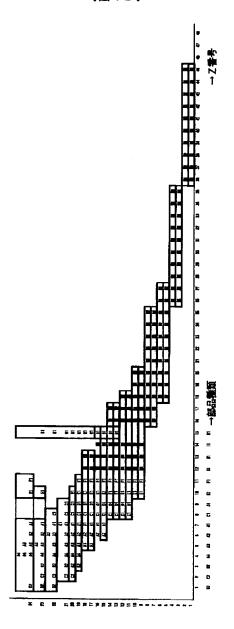


【図43】

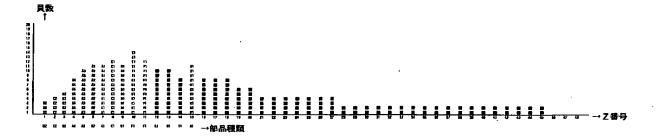


【図45】

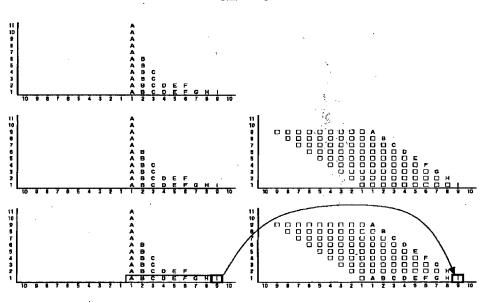



【図50】

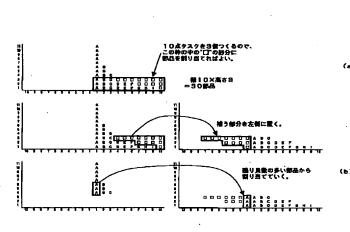

【図59】

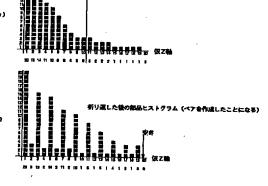


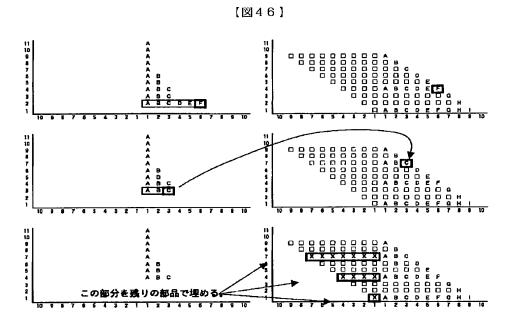


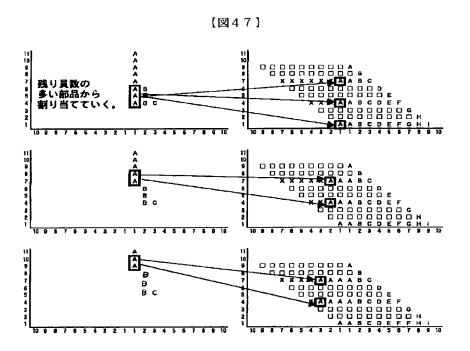


隙間を詰めれば、出来上がり1


【図48】

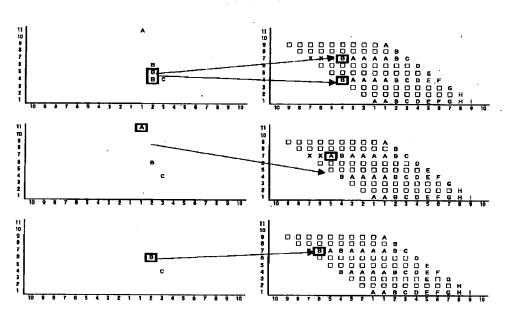

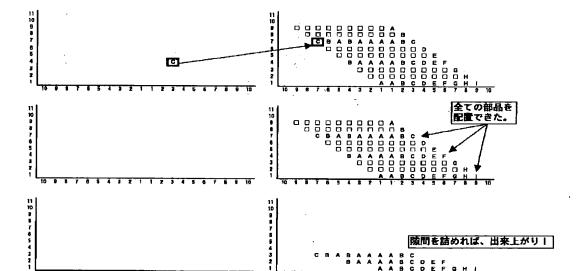


【図49】

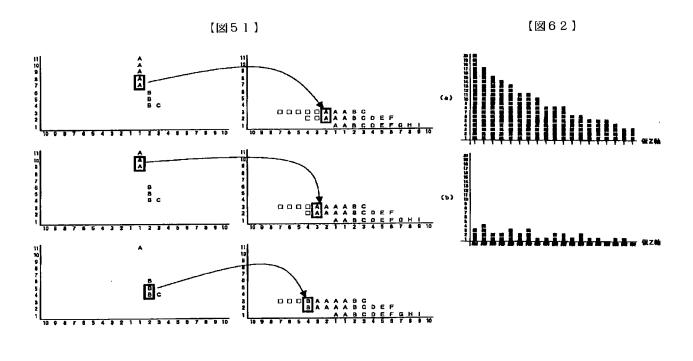


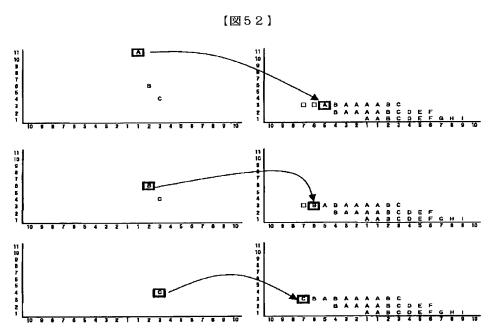

【図53】




[図73]






【図57】

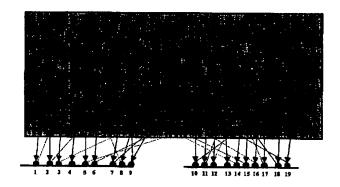



【図60】

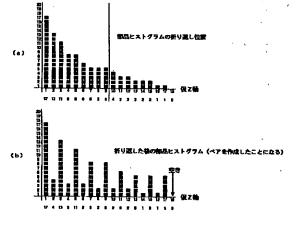

【図54】


【図56】

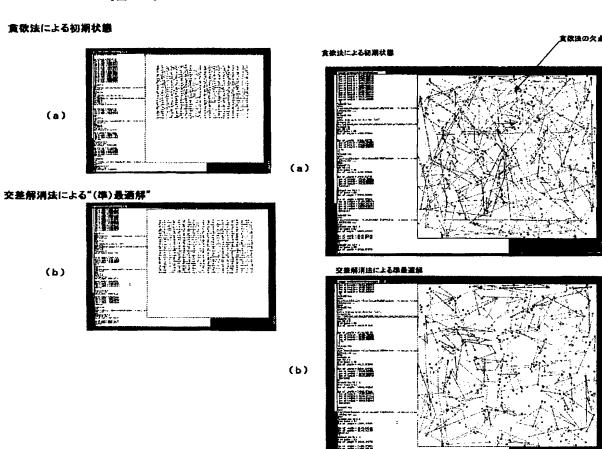

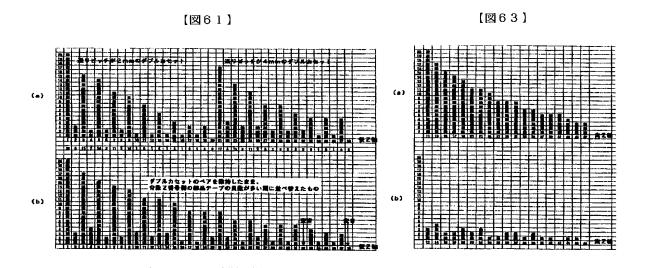


【図58】


【図64】

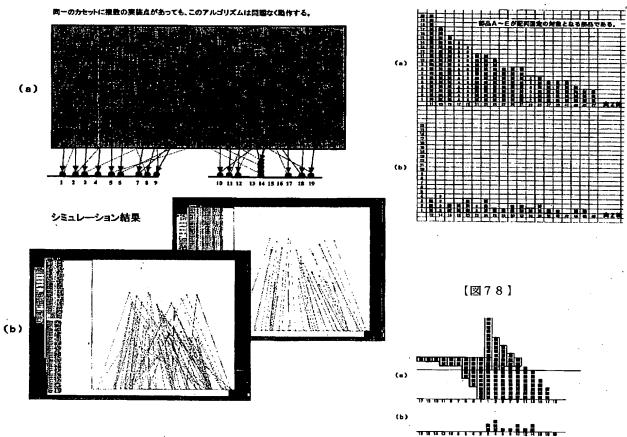






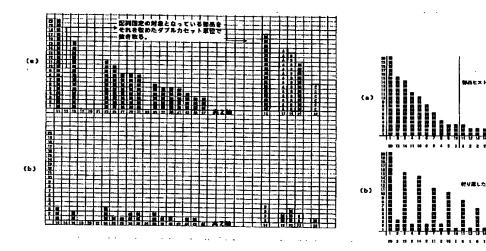

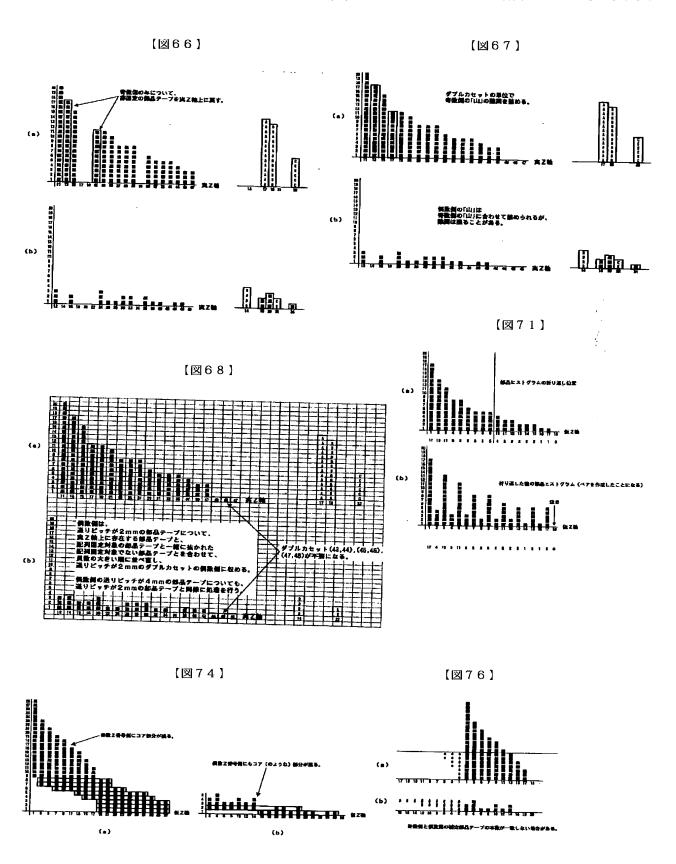





【図69】

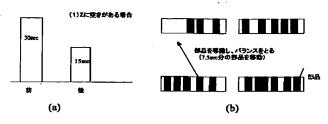


〈2〉ごこ空きがない場合







【図72】

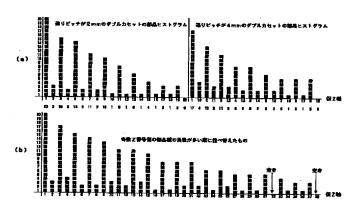

【図75】

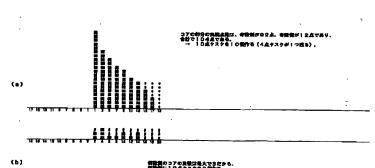


【図77】



【図79】




【図80】




【図83】



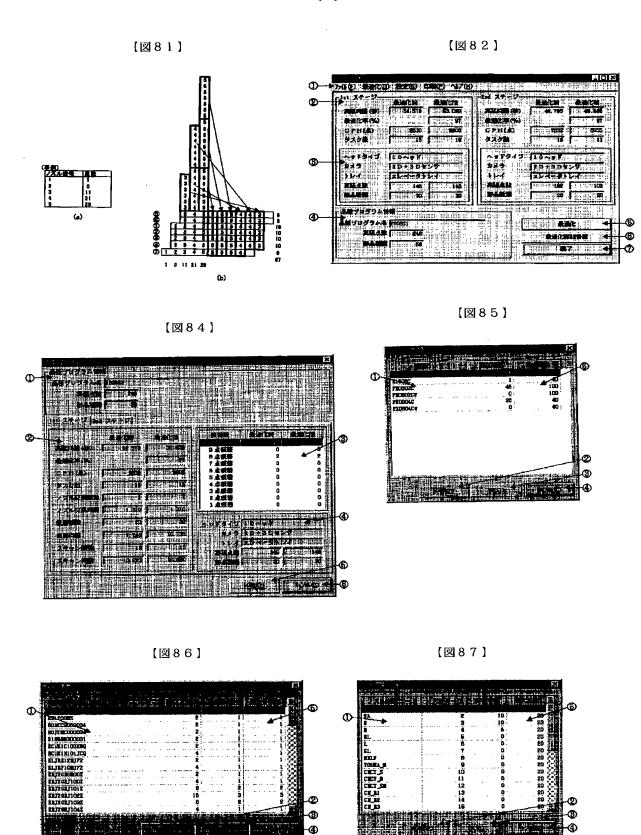


(69)


【図88】

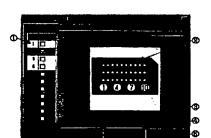


【図89】

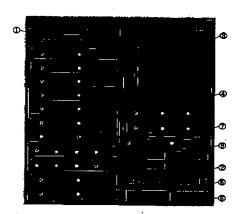

【図90】

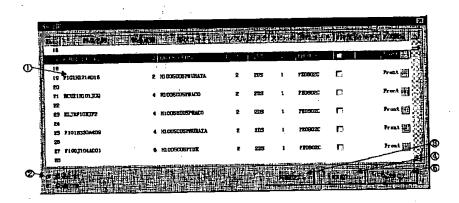

【図91】

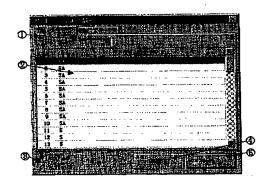

特開2002-171097

フロントページの続き

(72)発明者 森本 正通

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 金道 敏樹

神奈川県川崎市多摩区東三田3-10-l

松下技研株式会社内

(72)発明者 志田 武彦

神奈川県川崎市多摩区東三田3-10-l

松下技研株式会社内

Fターム(参考) 5E313 AA02 AA11 AA15 AA23 CC03

CC04 DD03 DD15 DD32 DD50

EE02 EE03 EE24 EE25 FG01



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成15年7月31日(2003.7.31)

【公開番号】特開2002-171097 (P2002-171097A)

【公開日】平成14年6月14日(2002.6.14)

【年通号数】公開特許公報14-1711

【出願番号】特願2000-366311 (P2000-366311)

【国際特許分類第7版】

H05K 13/04

(FI)

H05K 13/04

【手続補正書】

【提出日】平成15年4月22日(2003.4.2 2)

Z

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を吸着することが可能な作業ヘッドで部品群を吸着し、XYロボットにより前記作業ヘッドを移動させ基板に実装していく部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方法において、部品カセットの配列を最適化する方法であって、

最適化の対象となる全ての部品を、同一種類の部品の集まりを1つの部品種とする部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べることにより、部品ヒストグラムを生成するヒストグラム生成ステップと、

生成された部品ヒストグラムに対して、部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方向に連続して並ぶn個の部品である吸着バターンを、取り出すととができなくなるまで繰り返して取り出す刈り上げステップと、

前記刈り上げステップによる取り出し後における前記部 品ヒストグラムが、前記横軸方向に連続してn個の部品 が並ぶ吸着パターンであるダイヤグラムとなるように、 変形するコア処理ステップと、

前記刈り上げステップで取り出された全ての部品と前記 コア処理での変形後における全ての部品とを、前記横軸 における位置を対応させて合成し、得られた部品ヒスト グラムに基づいて部品カセットの配列を決定する合成ス テップとを含むことを特徴とする部品実装順序最適化方 法。

【請求項2】 <u>前記コア処理ステップでは、前記変形に</u> よって、 刈り上げステップによる取り出し後における前記部品ヒストグラムを、当該部品ヒストグラムの最下段を底辺とし、当該部品ヒストグラムに含まれる全ての部品を含み得る高さの平行四辺形又は長方形に変形することを特徴とする請求項1記載の部品実装順序最適化方法。

【請求項3】 前記コア処理ステップでは、前記刈り上 げステップによる取り出し後における前記部品ヒストグ ラムに対して、前記平行四辺形又は長方形をテンプレートとして宛がい、テンプレートの外に位置する部品をテ ンプレート内の空き位置に移動させることによって前記 変形を行うことを特徴とする請求項2記載の部品実装順 序最適化方法。

【請求項4】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を吸着することが可能な作業ヘッドで部品群を吸着し、XYロボットにより前記作業ヘッドを移動させ基板に実装していく部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、部品カセットの配列を最適化する装置であって、

最適化の対象となる全ての部品を、同一種類の部品の集まりを1つの部品種とする部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べることにより、部品ヒストグラムを生成するヒストグラム生成手段と、

生成されたヒストグラムに対して、部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方向に連続して並ぶ n 個の部品である吸着パターンを、取り出すことができなくなるまで繰り返して取り出す刈り上げ手段と、前記刈り上げ手段による取り出し後における前記部品ヒストグラムが、前記横軸方向に連続してn 個の部品が並ぶ吸着パターンであるダイヤグラムとなるように、変形するコア処理手段と、

前記刈り上げ手段で取り出された全ての部品と前記コア 処理での変形後における全ての部品とを、前記横軸にお ける位置を対応させて合成し、得られた部品ヒストグラ ムに基づいて部品カセットの配列を決定する合成手段と を備えることを特徴とする部品実装順序最適化装置。 【請求項5 】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を吸着することが可能な作業ヘッドで部品群を吸着し、XYロボットにより前記装着ヘッドを移動させ基板に実装していく部品実装機であって、請求項1記載の部品実装順序最適化方法により最適化された部品の実装順序で部品を実装することを特徴とする部品実装機。

【請求項6】 部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を吸着することが可能な作業ヘッドで部品群を吸着し、XYロボットにより前記作業ヘッドを移動させ基板に実装していく部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する装置において、部品カセットの配列を最適化する装置に用いられるプログラムであって、

最適化の対象となる全ての部品を、同一種類の部品の集まりを1つの部品種とする部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べることにより、部品ヒストグラムを生成するヒストグラム生成手段と、

生成された部品ヒストグラムに対して、部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方向に連続して並ぶn個の部品である吸着パターンを、取り出すことができなくなるまで繰り返して取り出す刈り上げ手段と

前記刈り上げ手段による取り出し後における前記部品ヒストグラムが、前記横軸方向に連続してn個の部品が並ぶ吸着バターンであるダイヤグラムとなるように、変形するコア処理手段と、

前記刈り上げ手段で取り出された全ての部品と前記コア 処理での変形後における全ての部品とを、前記横軸にお ける位置を対応させて合成し、得られた部品ヒストグラ ムに基づいて部品カセットの配列を決定する合成手段と してコンピュータを機能させることを特徴とするプログ ラム。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明に係る部品実装順序最適化方法は、部品を収納した部品カセットの並びから、最大n個の部品を吸着することが可能な作業ヘッドで部品群を吸着し、XYロボットにより前記作業ヘッドを移動させ基板に実装していく部品実装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を最適化する方法において、部品カセットの配列を最適化する方法であって、最適化の対象となる全ての部品を、同一種類の部品の集まりを1つの部品種とする部品種の単位で、部品の員数の多い順に並べることにより、部品ヒストグラムを生成するヒストグラム生成ス

テップと、生成された部品ヒストグラムに対して、部品の員数が少ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方向に連続して並ぶn個の部品である吸着パターンを、取り出すことができなくなるまで繰り返して取り出す刈り上げステップと、前記刈り上げステップによる取り出し後における前記部品ヒストグラムが、前記横軸方向に連続してn個の部品が並ぶ吸着パターンであるダイヤグラムとなるように、変形するコア処理ステップと、前記刈り上げステップで取り出された全ての部品と前記コア処理での変形後における全ての部品とを、前記横軸における位置を対応させて合成し、得られた部品ヒストグラムに基づいて部品カセットの配列を決定する合成ステップとを含むことを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】また、本発明に係る部品実装順序最適化方法は、前記コア処理ステップでは、前記変形によって、 刈り上げステップによる取り出し後における前記部品ヒストグラムを、当該部品ヒストグラムの最下段を底辺とし、当該部品ヒストグラムに含まれる全ての部品を含み得る高さの平行四辺形又は長方形に変形することを特徴とする。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

【0011】また、本発明に係る部品実装順序最適化方法は、前記コア処理ステップでは、前記刈り上げステップによる取り出し後における前記部品ヒストグラムに対して、前記平行四辺形又は長方形をテンプレートとして宛がい、テンプレートの外に位置する部品をテンプレート内の空き位置に移動させることによって前記変形を行うことを特徴とする。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】削除

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】削除

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】削除

【手続補正8】



【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】削除

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0337

【補正方法】変更

【補正内容】

[0337]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 に係る部品実装順序最適化方法は、部品を収納した部品 カセットの並びから、最大n個の部品を吸着することが 可能な作業ヘッドで部品群を吸着し、XYロボットによ り前記作業ヘッドを移動させ基板に実装していく部品実 装機を対象とし、コンピュータにより部品の実装順序を 最適化する方法において、部品カセットの配列を最適化 する方法であって、最適化の対象となる全ての部品を、 同一種類の部品の集まりを1つの部品種とする部品種の 単位で、部品の員数の多い順に並べることにより、部品 ヒストグラムを生成するヒストグラム生成ステップと、 生成された部品ヒストグラムに対して、部品の員数が少 ない部品種が先に無くなっていく順に、横軸方向に連続 して並ぶn個の部品である吸着バターンを、取り出すこ とができなくなるまで繰り返して取り出す刈り上げステ ップと、前記刈り上げステップによる取り出し後におけ る前記部品ヒストグラムが、前記横軸方向に連続してn 個の部品が並ぶ吸着パターンであるダイヤグラムとなる ように、変形するコア処理ステップと、前記刈り上げス テップで取り出された全ての部品と前記コア処理での変 形後における全ての部品とを、前記横軸における位置を 対応させて合成し、得られた部品ヒストグラムに基づい て部品カセットの配列を決定する合成ステップとを含む ことを特徴とする。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0338

【補正方法】変更

【補正内容】

【0338】 これによって、部品ヒストグラムから、横軸方向に連続して並ぶ n 個の部品が吸着バターンとして 刈り上げていく手法によって部品カセットの配列が決定 される<u>ので、複数の</u>部品を同時吸着して基板に装着していく作業へッドを備える部品実装機に好適な部品実装順序最適化方法が実現される。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0339

【補正方法】削除

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0340

【補正方法】削除

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0341

【補正方法】削除

【手続補正14】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0342

【補正方法】削除

【手続補正15】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0343

【補正方法】削除

【手続補正16】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0344

【補正方法】削除

【手続補正17】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0346

【補正方法】削除

【手続補正18】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0347

【補正方法】変更

【補正内容】

【0347】とのように、本発明は、様々な制約下において、複数の部品を吸着して実装する高速な部品実装装置に好適な部品実装順序の最適化方法であり、特に、近年の表面実装基板に対する急激な需要増大に応える技術として、その実用的価値は極めて高い。

THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)